



## บทเรียนที่

# 7

# งานเจาะ



### สาระสำคัญ

งานเจาะ เป็นการทำให้หินเกิดเป็นรู การเจาะด้วยดอกสว่านโดยใช้เครื่องเจาะเป็นการเจาะวิธีหนึ่ง เครื่องเจาะนอกจากจะใช้เจาะรูแล้วยังทำงานได้อีกหลายอย่าง เช่น ผายปากรู ตาปเกลียว รีมเมอร์ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเครื่องเจาะ ได้แก่ หัวจับดอกสว่าน ดอกสว่าน พลอกเรียว ปากกาจับยึดชิ้นงาน และอุปกรณ์จับยึดชนิดต่าง ๆ



### สาระการเรียนรู้

- 1 ชนิดและส่วนประกอบของเครื่องเจาะ
- 2 อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเจาะ
- 3 เครื่องมือตัดที่ใช้บนเครื่องเจาะ
- 4 ความเร็วในงานเจาะ
- 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานบนเครื่องเจาะ
- 6 การบำรุงรักษาเครื่องเจาะ
- 7 ความปลอดภัยในงานเจาะ



### ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน

ประยุกต์ใช้วิธีการเจาะ ในการเจาะรูผลิตชิ้นงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน เหมาะสมกับลักษณะงาน ตามหลักการ ด้วยความปลอดภัย บำรุงรักษาเครื่องเจาะ และดอกสว่านให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน



### สมรรถนะประจำบทเรียน

- 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิดและส่วนประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ เครื่องมือตัด ความเร็ว ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในงานเจาะตามหลักการ
- 2 เจาะชิ้นงานตามแบบสั่งงาน (ใบงานภาคผนวก)
- 3 แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีต เรียบร้อย ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษา สภาพแวดล้อม



### จุดประสงค์การเรียนรู้

- 1 บอกชนิดของเครื่องเจาะ ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเจาะและเครื่องมือตัดที่ใช้บนเครื่องเจาะได้
- 2 คำนวณความเร็วในงานเจาะได้
- 3 อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานบนเครื่องเจาะได้
- 4 อธิบายการบำรุงรักษาเครื่องเจาะได้
- 5 อธิบายความปลอดภัยในงานเจาะได้
- 6 เจาะชิ้นงานตามแบบสั่งงานได้ถูกต้อง (ใบงานภาคผนวก)
- 7 ตระหนักถึงความปลอดภัย ประณีต เรียบร้อย ละเอียด รอบคอบ และสะอาด ในการปฏิบัติงานเจาะ
- 8 ประยุกต์ใช้วิธีการเจาะในการเจาะรูผลิตชิ้นงานได้ถูกต้อง



# 1.

## ชนิดและส่วนประกอบของเครื่องเจาะ

เครื่องเจาะมีหลายชนิด แต่ในงานฝึกฝีมือเครื่องเจาะที่ควรรู้จัก คือ

### 1.1 เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ (Bench Type Sensitive Drill Press)


เครื่องเจาะตั้งโต๊ะเป็นเครื่องเจาะไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้เจาะรูขนาดเล็ก โดยวางอยู่บนโต๊ะเพื่อเพิ่มความสูง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้สะดวกขึ้น มีการส่งกำลังด้วยสายพาน หรือส่งกำลังด้วยเฟือง ส่วนใหญ่จะส่งกำลังด้วยสายพาน โดยการเปลี่ยนความเร็วรอบจะสับเปลี่ยนสายพานที่มูเล่ ส่วนใหญ่มีอยู่ 3 ระดับ การป้อนเจาะจะป้อนด้วยมือ



รูปที่ 7.1 เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ

## 1.2 เครื่องเจาะตั้งพื้น (Floor Type Sensitive Drill Press)

เครื่องเจาะตั้งพื้น เป็นเครื่องเจาะขนาดใหญ่กว่าเครื่องเจาะตั้งโต๊ะ สามารถเจาะรูได้ขนาดใหญ่กว่า การส่งกำลังนิยมใช้ส่งกำลังด้วยชุดเฟืองทด สามารถเปลี่ยนความเร็วรอบได้สะดวก มีความเร็วรอบให้เลือกหลายระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดความโตของดอกสว่าน และส่วนมากจะมีชุดป้อนเจาะอัตโนมัติ

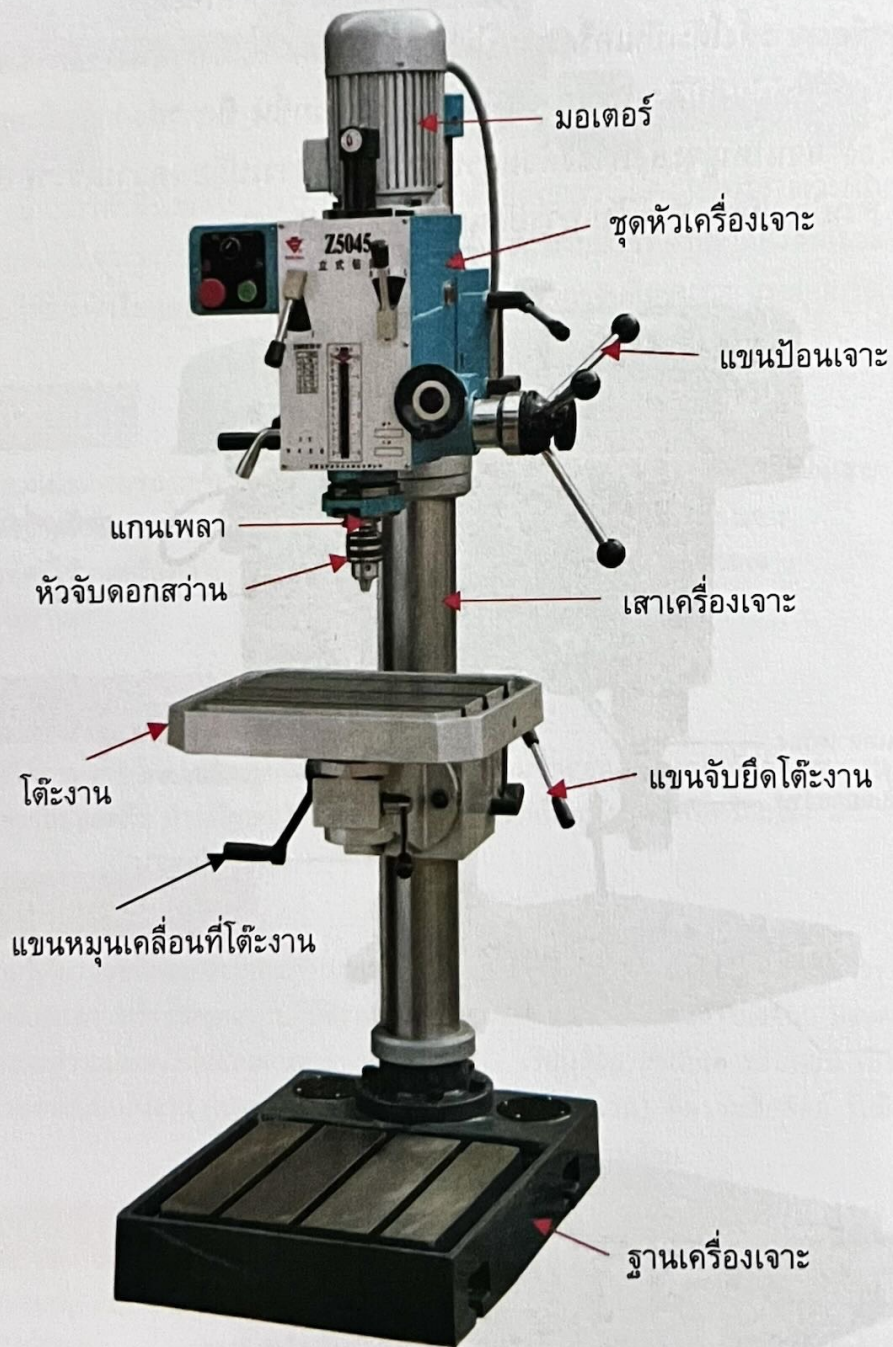

รูปที่ 7.2 เครื่องเจาะตั้งพื้น



🗨️ ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องเจาะตั้งโต๊ะและเครื่องเจาะตั้งพื้น เครื่องเจาะตั้งโต๊ะและเครื่องเจาะตั้งพื้น มีส่วนประกอบที่เหมือนกัน ดังนี้

**1) ฐานเครื่อง (Base)** ทำด้วยเหล็กหล่อ เป็นส่วนที่รองรับน้ำหนักทั้งหมดของเครื่องเจาะ เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะยึดติดแน่นบนโต๊ะเพื่อเพิ่มความสูง ทำให้สะดวกในการยืนปฏิบัติงาน ส่วนฐานเครื่องของเครื่องเจาะตั้งพื้นจะยึดติดอยู่บนพื้นโรงงาน เนื่องจากเครื่องมีความสูงพอที่จะยืนปฏิบัติงานได้สะดวก

**2) เสาเครื่องเจาะ (Column)** จะเป็นเหล็กรูปทรงกระบอกกลวง เป็นส่วนที่ยึดติดกับฐานเครื่อง เพื่อรองรับชุดหัวเครื่องและรองรับโต๊ะงาน

**3) โต๊ะงาน (Table)** ส่วนใหญ่ทำด้วยเหล็กหล่อ มีทั้งที่เป็นรูปวงกลมหรือเป็นรูปสี่เหลี่ยม เป็นส่วนที่รองรับชิ้นงานที่ต้องการเจาะ หรืออาจจะรองรับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน เช่น ปากกาจับชิ้นงาน โต๊ะงานสามารถหมุนรอบเสาเครื่องและเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยการหมุนแขนหมุนส่งกำลังด้วยชุดเฟืองสะพาน เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการก็สามารถยึดให้แน่นกับเสาเครื่องได้ โต๊ะงานของเครื่องเจาะบางเครื่องอาจจะเอียงท่ามุมได้อีกด้วย

**4) ชุดหัวเครื่อง (Drilling Head)** จะอยู่บนสุดของเครื่องเจาะ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

(1) มอเตอร์ส่งกำลัง (Motor) เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนแกนเพลลาเพื่อให้หัวจับดอกสว่านหมุนพาดดอกสว่านเจาะชิ้นงาน โดยทั่วไปจะเป็นแบบใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

(2) สายพานและล้อสายพานส่งกำลัง (Belt and Pulley) เครื่องเจาะตั้งโต๊ะส่วนใหญ่ส่งกำลังด้วยสายพาน เครื่องเจาะแบบตั้งพื้นส่วนใหญ่ส่งกำลังด้วยเฟือง ทำให้ส่งกำลังได้ดีและสามารถเปลี่ยนความเร็วรอบได้สะดวก และมีความเร็วรอบให้เลือกปรับได้มากกว่าการส่งกำลังด้วยสายพาน

(3) ฝาครอบ (Pulley Guard) มีไว้ครอบระบบส่งกำลังสายพานหรือเฟือง เพื่อป้องกันอันตราย

(4) หัวจับดอกสว่าน (Drill Chuck) ใช้จับดอกสว่านก้านตรง ส่วนใหญ่มีขนาดไม่เกิน 1/2 นิ้ว หรือประมาณ 12.7 มม.

(5) แขนหมุนป้อนเจาะ (Hand Feed Level) ใช้สำหรับป้อนแกนเพลลาเครื่องเจาะเพื่อป้อนสว่านลงเจาะชิ้นงาน

(6) สวิตช์เปิด-ปิด (Switch) ใช้ในการเปิด-ปิดมอเตอร์ให้ทำงานหรือหยุดการทำงาน

## 2.

# อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเจาะ

## 2.1 อุปกรณ์สำหรับจับยึดเครื่องมือสำหรับเครื่องเจาะ โดยทั่วไปมีดังนี้

2.1.1 หัวจับดอกสว่าน (Drill Chucks) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จับยึดดอกสว่านกันตรงหัวจับดอกสว่าน โดยทั่วไปจะมีปากอยู่ 3 ปาก โดยจะเคลื่อนที่จับดอกสว่านพร้อมกันจะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบขันจับด้วยจำปา และแบบขันจับด้วยมือ มีก้านเรียวยาวหัวจับดอกสว่านเป็นแบบมาตรฐานมอร์ส (Morse Standard Tapers)




รูปที่ 7.3 หัวจับดอกสว่านแบบใช้จำปาขัน



รูปที่ 7.4 หัวจับดอกสว่านใช้มือขันจับ

☀ การจับยึดหัวจับดอกสว่านกับก้านเรียวยาว จะมีวิธีการยึดโดยเป็นแบบรูเรียวมาตรฐานจาคอบส์ (Jacobs Taper) และแบบเกลียว

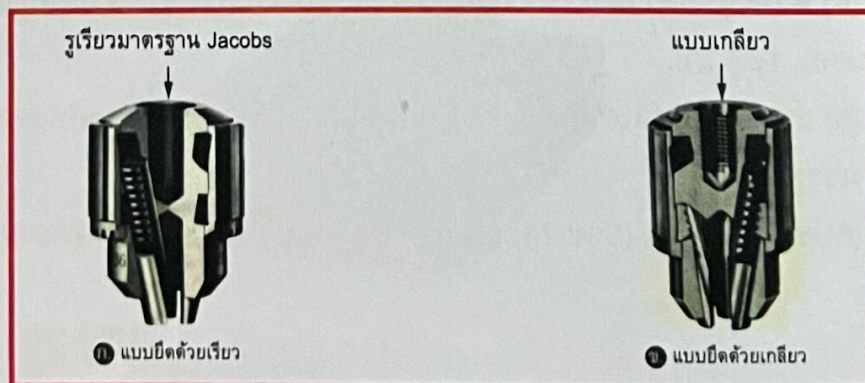


รูปที่ 7.5 หัวจับดอกสว่านแบบยึดด้วยรูเรียวมาตรฐานจาคอบส์และแบบเกลียว



### 2.1.2 ปลอกเรียว (Drill Sleeve)


ขนาดรูเรียวของแกนเพลลาของเครื่องเจาะ จะมีขนาดต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องเจาะ ในกรณีที่ต้องการนำเครื่องมือเจาะที่มีก้านเรียวขนาดเล็กกว่ารูเรียวของแกนเพลลาของเครื่องเจาะ เครื่องมือนั้นจะต้องสวมด้วยปลอกเรียวให้มีขนาดเท่ารูเรียวของเครื่องเจาะก่อนจึงจะใช้งานได้

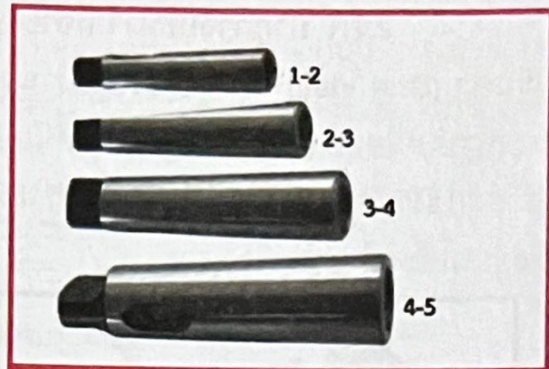

รูปที่ 7.6 ปลอกเรียว

### 2.1.3 ปลอกเรียวลวดระดับ (Drill Sockets)

ปลอกเรียวลวดระดับใช้กรณีที่ก้านเรียวของเครื่องมือตัดที่นำมาใช้มีขนาดใหญ่กว่ารูเรียวของแกนเพลลาเครื่องเจาะ

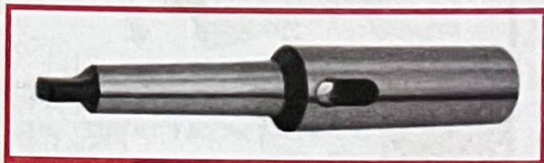

รูปที่ 7.7 ปลอกเรียวลวดระดับ

### 2.1.4 เหล็กถอดสว่านก้านเรียว (Drill Drift)

เป็นอุปกรณ์สำหรับถอดเครื่องมือที่เป็นเรียวออก เช่น ใช้ถอดดอกสว่านก้านเรียวหรือหัวจับดอกสว่าน ออกจากรูเรียวแกนเพลลาของเครื่องเจาะ



รูปที่ 7.8 เหล็กถอดสว่านก้านเรียวและวิธีการใช้

## 2.2 อุปกรณ์สำหรับจับยึดชิ้นงาน

ชิ้นงานทุกชิ้นต้องมีการจับยึดอย่างแน่นหนาและปลอดภัยก่อนเจาะหรือทำงานอย่างอื่นบนเครื่องเจาะ ถ้าหากชิ้นงานจับไม่แน่นหรือชิ้นงานเกิดการขยับอาจทำให้เครื่องมือเสียหาย หรือเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานได้ อุปกรณ์ที่ใช้จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจาะโดยทั่วไปมีดังนี้

### 2.2.1 ปากกาจับชิ้นงานเจาะแบบ

**ธรรมดา (Drill Vise)** ใช้สำหรับจับชิ้นงานกลม ชิ้นงานรูปเหลี่ยมต่าง ๆ เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ เพราะใช้ง่าย สะดวก เวลาใช้งาน ปากกาจะจับยึดอยู่บนโต๊ะงานของเครื่องเจาะ



รูปที่ 7.9 ปากกาจับชิ้นงานเจาะแบบธรรมดา

### 2.2.2 ปากกาจับชิ้นงานเจาะแบบ

**เอียงมุม (Angle Vise)** ปากกาชนิดนี้สามารถเอียงทำมุมได้ เพื่อความสะดวกในการเจาะรู ทำมุมกับชิ้นงาน



รูปที่ 7.10 ปากกาจับชิ้นงานเจาะแบบเอียงมุม

### 2.2.3 วี-บล็อก (V-Block)


เป็นอุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียว ชุบแข็ง โดยทั่วไปจะรองรับชิ้นงานที่เป็นรูปทรงกระบอก อาจใช้ร่วมกับแคลมป์รูปตัวยู และสลักเกลียว เพื่อจับยึดชิ้นงานให้แน่น



รูปที่ 7.11 จับยึดงานบนวี-บล็อก โดยมีแคลมป์ยึด

### 2.2.4 เหล็กแท่งบันได (Step Block)


เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรองรับปลายแคลมป์ด้านที่ไม่ได้กัดชิ้นงาน เหล็กแท่งบันไดมีการจัดทำเป็นขนาดต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่มีขนาดความสูงต่าง ๆ กัน

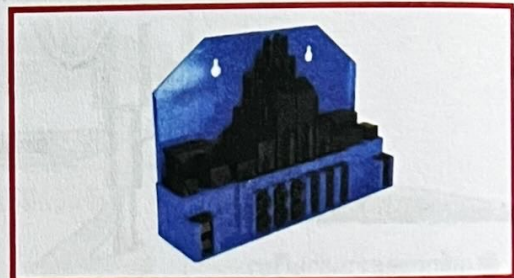

รูปที่ 7.12 ชุดเหล็กแท่งบันได

### 2.2.5 เหล็กแท่งฉาก


**(Angle Plate)** เป็นอุปกรณ์ที่มีรูปร่างเป็นรูปตัวแอล (L) ทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียวชุบแข็งมีมุม 90 องศา ที่มีความเที่ยงตรงสูง มีขนาดหลายขนาด มีร่องหรือรูเพื่อใช้จับยึดชิ้นงานในการเจาะ เหล็กแท่งฉากจะจับยึดบนโต๊ะงานเครื่องเจาะ

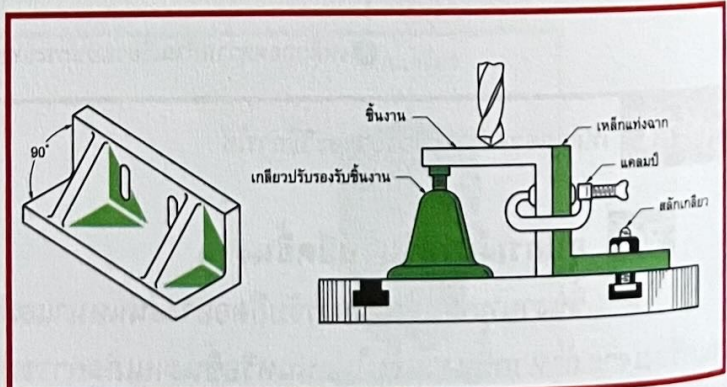

รูปที่ 7.13 เหล็กแท่งฉากการใช้เหล็กแท่งฉากจับยึดชิ้นงาน




**2.2.6 อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์รองรับชิ้นงานแบบต่าง ๆ** เป็นอุปกรณ์สำหรับจับยึดชิ้นงานและอุปกรณ์สำหรับรองรับชิ้นงาน เพื่อยึดชิ้นงานให้แน่นเพื่อเจาะรู มีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ หลายขนาด

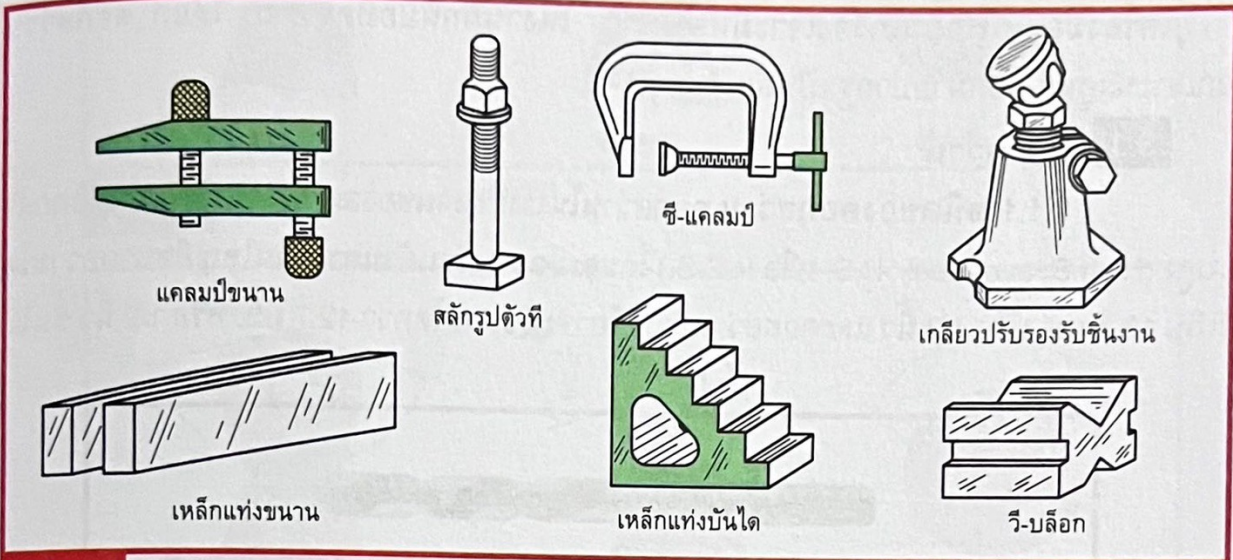


รูปที่ 7.14 อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานชนิดต่าง ๆ

### 2.3 วิธีการจับยึดชิ้นงานด้วยอุปกรณ์จับยึดแบบต่าง ๆ

ในการจับยึดชิ้นงานเพื่อเจาะรู การรีมเมอร์หรือทำงานอื่น ๆ บนเครื่องเจาะต้องมีการจับยึดชิ้นงานให้แน่นและปลอดภัย อุปกรณ์จับยึด สลักเกลียว และเหล็กแท่งบันได ควรเลือกใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานให้เหมาะสม

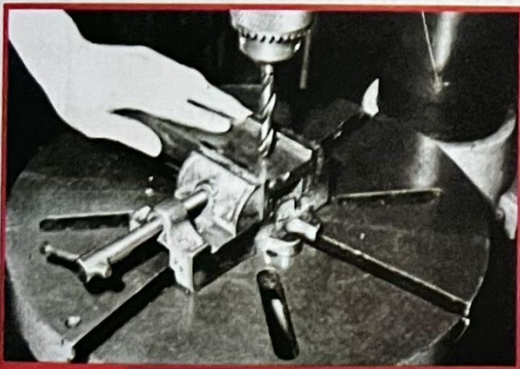

รูปที่ 7.15 ปากกาจับชิ้นงานไม่มีการจับยึดกับโต๊ะงานเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง

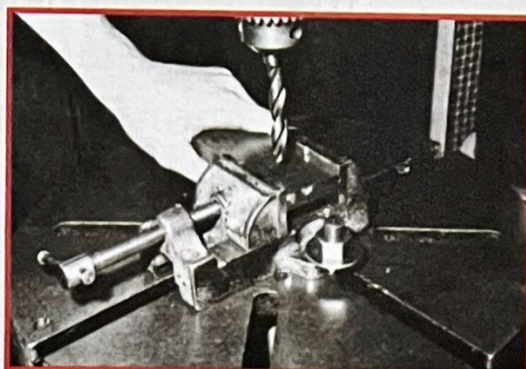

รูปที่ 7.16 ปากกาจับชิ้นงานมีการจับยึดกับโต๊ะงานเป็นการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง


### 3.

## เครื่องมือตัดที่ใช้บนเครื่องเจาะ

เครื่องมือตัดที่ใช้บนเครื่องเจาะมีหลายชนิด ในงานฝึกฝีมือที่ควรรู้จัก ได้แก่ ดอกสว่าน ดอกเจาะนำศูนย์ ดอกผายปากกู เป็นต้น

### 3.1 ดอกสว่าน

**3.1.1 ชนิดของดอกสว่าน** ดอกสว่านในโรงฝึกงานของสถานศึกษาทำจากเหล็กกล้า รอบสูง (High Speed Steel : H.S. หรือ H.S.S.) โดยจะมีดอกสว่านก้านตรงส่วนใหญ่มีขนาดความโตไม่เกิน 12.7 มม. หรือ 1/2 นิ้ว และดอกสว่านก้านเรียบจะมีขนาดโตกว่า 12.7 มม. หรือ 1/2 นิ้ว ขึ้นไป

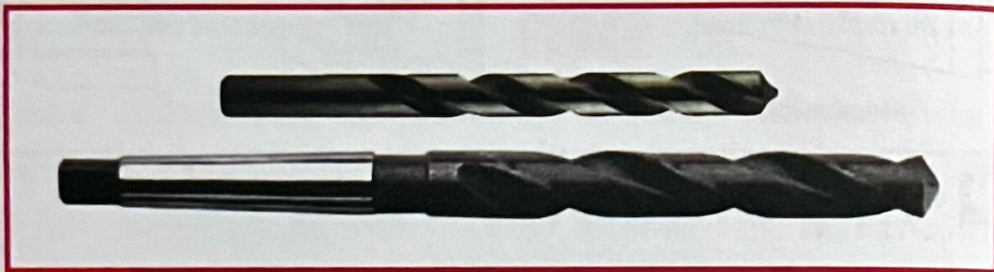

รูปที่ 7.17 ส่วนก้านตรงและส่วนก้านเรียบ


**3.1.2 วัสดุที่ใช้ทำดอกสว่าน** ดอกสว่านจะผลิตออกมาให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่เจาะ ทั้งชนิดและขนาดของวัสดุที่เจาะ

1) ดอกสว่านเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าคาร์บอนเป็นวัสดุที่นิยมนำมาใช้ ในการผลิตดอกสว่าน ซึ่งมีด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ ดอกสว่านที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ จะมีความแข็งแรงต่ำ นิยมใช้ในการเจาะวัสดุประเภทไม้ และพลาสติกอ่อน ส่วนดอกสว่านที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง มีคุณสมบัติที่ดีกว่าดอกสว่านเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ นิยมนำมาใช้ในการเจาะ วัสดุประเภท ไม้เนื้อแข็ง พลาสติก และเหล็กที่ไม่มีความแข็งมากนัก


2) ดอกสว่านที่ทำจากเหล็กกล้ารอบสูง นิยมใช้ในงานเครื่องมือกลในโรงฝึกงาน ของสถานศึกษา สามารถใช้ความเร็วได้สองเท่าของดอกสว่านที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน และคมตัด ยังสามารถทนความร้อนและทนการสึกหรอได้ดีกว่า

3) ดอกสว่านที่ทำด้วยซีเมนต์คาร์ไบด์ สามารถใช้ความเร็วได้มากกว่าดอกสว่าน ที่ทำจากเหล็กกล้ารอบสูงถึงสามเท่า ใช้สำหรับเจาะชิ้นงานที่เป็นวัสดุแข็งนิยมใช้มากในงาน อุตสาหกรรม คมตัดจะสึกหรอได้ยากมีประสิทธิภาพในการต้านทานความร้อนสูงได้ดี


**3.1.3 มุมต่าง ๆ ของดอกสว่าน** ดอกสว่านจะมีมุมจิกหรือมุมรวมปลายดอกสว่าน 118 องศา มุมหลบประมาณ 8-12 หรือ 12-15 องศา มุมลิ้มประมาณ 120-135 องศา

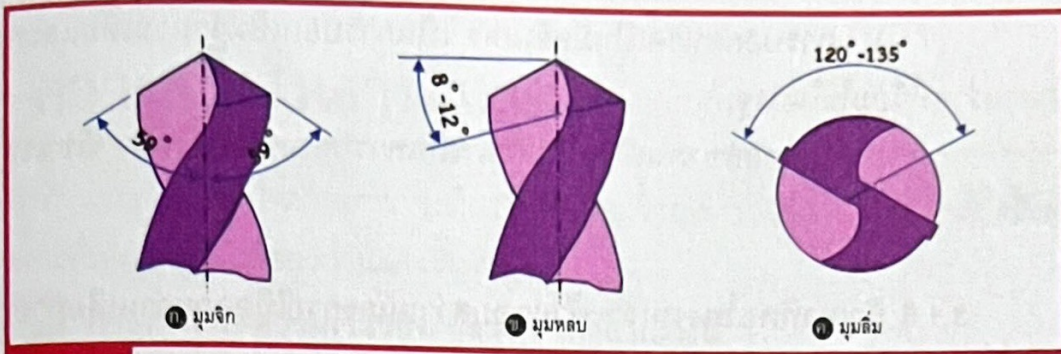


รูปที่ 7.18 มุมต่าง ๆ ของดอกสว่านที่ใช้ทั่วไป

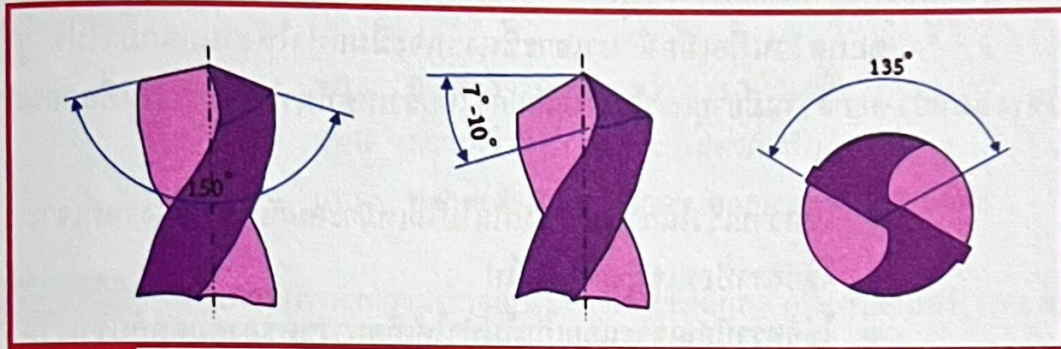

รูปที่ 7.19 ค่ามุมดอกสว่านสำหรับเจาะวัสดุที่แข็ง

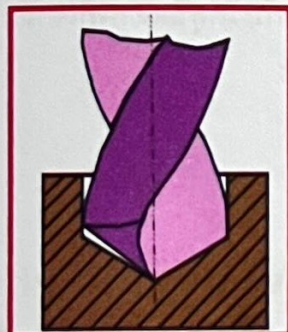

รูปที่ 7.20 ลิ้มมุมเอียงปลายของดอกสว่านสองข้างไม่เท่ากัน คมตัดดอกสว่านจะตัดงานคมตัดเดียว

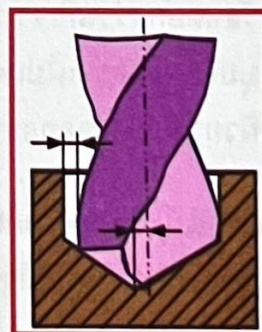

รูปที่ 7.21 ลิ้มความกว้างของคมตัดไม่เท่ากัน มุมจิกจะไม่ได้ศูนย์ ทำให้เจาะงานมีขนาดใหญ่กว่าขนาดจริง

**3.1.4 ขนาดของดอกสว่าน** การบอกขนาดของดอกสว่านมีการบอกขนาดอยู่

4 ระบบ คือ

- 1) การบอกขนาดเป็นตัวอักษร ตั้งแต่ A-Z A มีขนาดเล็กสุด = 0.234 นิ้ว จนถึง Z มีขนาดใหญ่สุด = 0.413 นิ้ว
- 2) การบอกขนาดเป็นนัมเบอร์ ตั้งแต่ นัมเบอร์ 1 ถึง นัมเบอร์ 80 ปัจจุบันมีถึง นัมเบอร์ 97 มีขนาดเล็กถึง 0.0059 นิ้ว ดอกสว่านนัมเบอร์น้อยจะมีขนาดใหญ่กว่า นัมเบอร์มาก

3) การบอกขนาดเป็นมิลลิเมตร เป็นการบอกเป็นจำนวนเต็มและทศนิยม ซึ่งเป็นดอกสว่านที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

4) การบอกขนาดเป็นเศษส่วน เป็นการบอกหน่วยเป็นนิ้ว มีขนาดตั้งแต่  $1/64$  - 4 นิ้ว


**3.1.5 ปัญหาที่พบในงานเจาะด้วยดอกสว่านและกรณีที่ดอกสว่านเสียหาย** ปัญหาที่พบในงานเจาะโดยทั่วไป คือ การที่ของคมตัดและการแตกหักของดอกสว่าน ซึ่งต้องทำการลับคมตัดใหม่ เพื่อให้ดอกสว่านสามารถใช้งานได้ดี

ดอกสว่านที่เอื่อนำมาเจาะชิ้นงานจะมีผลทำให้งานออกมาไม่ดี รูที่เจาะไม่เที่ยงตรง แม่นยำ ดอกสว่านมีอายุการใช้งานน้อยลง โดยสาเหตุที่ทำให้ดอกสว่านที่ก่อนกำหนดมีดังนี้

- ☀ ใช้ความเร็วในการเจาะสูงเกินไปไม่เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานที่เจาะ
- ☀ ใช้อัตราป้อนเจาะมากเกินไป
- ☀ ใช้อัตราป้อนเจาะน้อยเกินไปทำให้เกิดการชูดของคมตัดกับชิ้นงาน
- ☀ ผิวชิ้นงานที่เจาะมีจุดแข็ง
- ☀ วัสดุดอกสว่านที่เจาะมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานที่เจาะ
- ☀ มุมจิกดอกสว่านไม่เหมาะสมกับชิ้นงานที่เจาะ
- ☀ ผิวคมตัดของดอกสว่านไม่เรียบ

### 3.2 ดอกเจาะนำศูนย์ (Center Drill)

ดอกเจาะนำศูนย์ เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างหนึ่งของงานเจาะ ใช้สำหรับเจาะรูนำ ทำให้เจาะรูได้ตรงตำแหน่งแม่นยำขึ้น มีหลายขนาด จะระบุเป็นนัมเบอร์ เริ่มจากนัมเบอร์ที่มีขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่

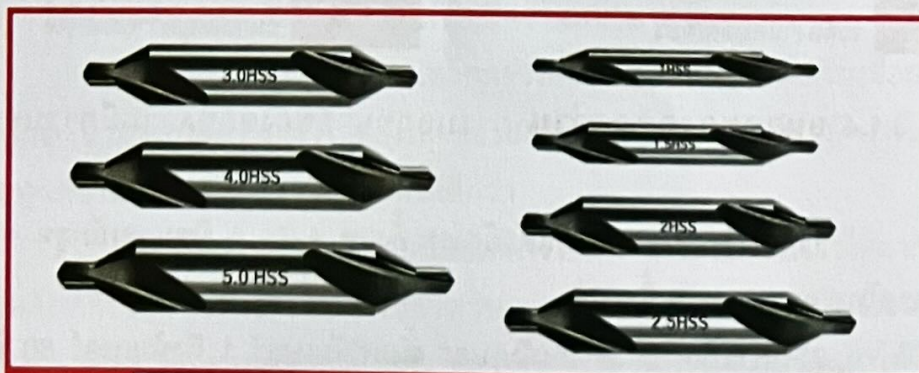

รูปที่ 7.22 ดอกเจาะนำศูนย์



## 4.

### ความเร็วในงานเจาะ

การคำนวณความเร็วในงานเจาะ จะมีการคำนวณความเร็วรอบของดอกสว่านที่เจาะเพื่อให้เกิดการเจาะที่เหมาะสมกับดอกสว่านและชิ้นงาน

#### 4.1 การคำนวณความเร็วรอบ มีสูตรการคำนวณดังนี้

$$N = \frac{1,000V}{\pi D} \text{ รอบ/นาที}$$

เมื่อกำหนด

N	แทน	ความเร็วรอบดอกสว่าน (รอบ/นาที)
V, V <sub>c</sub> , CS	แทน	ความเร็วตัดงานเจาะ (เมตร/นาที)
D	แทน	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (มิลลิเมตร)

#### ตัวอย่างที่ 7.1

จงคำนวณหาค่าความเร็วรอบในการเจาะเหล็กกล้าทำเครื่องมือด้วยดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร ด้วยความเร็วตัด 18 เมตร/นาที

วิธีทำ

$$\begin{aligned} N &= \frac{1,000V}{\pi D} \\ &= \frac{1,000 \times 18}{3.14 \times 15} \end{aligned}$$

ความเร็วรอบที่ใช้เจาะชิ้นงาน = 382 รอบ/นาที

#### 4.2 การเลือกความเร็วรอบจากตาราง

จากตัวอย่างที่ 7.1 จงเลือกใช้ค่าความเร็วรอบจากตารางที่ 7.1 วิธีเลือกมีขั้นตอนดังนี้

- 1) เลือกขนาดความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านที่ใช้เจาะในที่นี้คือ 15 มิลลิเมตร
- 2) ดูให้ตรงกับวัสดุชิ้นงานที่เจาะในตัวอย่างคือเหล็กกล้าทำเครื่องมือค่าความเร็วตัด = 18

เมตร/นาที

- 3) ผลลัพธ์ที่ได้คือ 380 รอบ/นาที

ตารางที่ 7.1 ความเร็วตัดงานสำหรับดอกสว่านเหล็กกล้ารอบสูง

วัสดุชิ้นงาน		เหล็กเหนียว หล่อ	เหล็กกล้า ทำเครื่องมือ	เหล็กหล่อ	เหล็กแปรรูป	ทองเหลือง อะลูมิเนียม
ขนาดดอกสว่าน		ความเร็วตัด (เมตร/นาที)				
นิ้ว	มม.	12	18	24	30	60
1/16	2	1,910	2,865	3,820	4,775	9,550
1/8	3	1,275	1,910	2,545	3,185	6,365
3/16	4	955	1,430	1,910	2,385	4,775
1/4	5	765	1,145	1,530	1,910	3,820
5/16	6	635	955	1,275	1,590	3,180
3/8	7	545	820	1,090	1,365	2,730
7/16	8	475	715	955	1,195	2,390
1/2	9	425	635	850	1,060	2,120
5/8	10	350	520	695	870	1,735
3/4	15	255	380	510	635	1,275
7/8	20	190	285	380	475	955
1	25	150	230	305	380	765

## 5.

## ขั้นตอนการปฏิบัติงานบนเครื่องเจาะ

### 5.1 การใช้ดอกเจาะนำศูนย์เจาะนำบนตำแหน่งที่ดอกนำศูนย์

มุมจิกปลายดอกสว่านส่วนใหญ่จะมีความกว้างกว่าตำแหน่งดอกนำศูนย์ ทำให้ยากในการเริ่มเจาะให้ได้ตำแหน่งที่แม่นยำ ดังนั้นในการป้องกันดอกสว่านเบี่ยงหนีศูนย์ในการปฏิบัติงานเจาะที่ดีควรเจาะนำด้วยดอกเจาะนำศูนย์ เพื่อเป็นตำแหน่งนำให้ดอกสว่านที่มีขนาดใหญ่เจาะได้แม่นยำ วิธีการมีดังนี้

- 1) จับยึดดอกเจาะนำศูนย์ด้วยหัวจับ
- 2) จับยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับชิ้นงานหรือจับยึดบนโต๊ะงานของเครื่องเจาะ
- 3) ตั้งความเร็วรอบเครื่องเจาะให้เหมาะสม
- 4) ใช้ดอกเจาะนำศูนย์เจาะบนตำแหน่งที่ดอกนำศูนย์ไว้
- 5) เจาะต่อไปจนได้ขนาดประมาณ 1/3-2/3 ของส่วนที่เรียวของดอกเจาะนำศูนย์ลงไป
- 6) เจาะในตำแหน่งต่าง ๆ ที่ต้องการเจาะจนครบ

ในชิ้นงาน



## 5.2 การเจาะชิ้นงานที่จับยึดด้วยปากกาจับชิ้นงาน

ในการจับชิ้นงานเล็ก ๆ เพื่อเจาะโดยทั่วไปจะจับยึดด้วยปากกาจับชิ้นงาน ซึ่งอาจจะสามารถจับยึดปากกาจับชิ้นงานด้วยมือ หรือมีตัวกันหรือแคลมป์จับยึดบนโต๊ะงานเครื่องเจาะ เพื่อเป็นตัวยันกับปากกาจับชิ้นงานก็ได้ แต่ถ้าดอกสว่านมีขนาดมากกว่า 12.7 มิลลิเมตร หรือ 1/2 นิ้วขึ้นไปควรจับยึดปากกาจับชิ้นงานบนโต๊ะงาน วิธีการเจาะมีดังนี้

- 1) ใช้ดอกเจ้านำศูนย์เจาะเป็นรูเพื่อกำหนดตำแหน่งเจาะ
- 2) จับยึดขนาดดอกเจาะที่ถูกต้องด้วยหัวจับดอกสว่าน
- 3) ตั้งความเร็วเครื่องเจาะให้เหมาะสมกับขนาดดอกสว่านและชนิดของวัสดุที่เจาะ
- 4) จับยึดแคลมป์หรือตัวชนทางด้านซ้ายของโต๊ะงาน
- 5) จับยึดชิ้นงานบนเหล็กแท่งขนานบนปากกาจับชิ้นงานให้แน่นอย่างปลอดภัย
- 6) ขยับปากกาจับชิ้นงานให้ตำแหน่งที่ต้องการเจาะอยู่ในตำแหน่ง
- 7) เปิดสวิตช์เครื่องเจาะเพื่อทำการเจาะรู

## 5.3 การร่างแบบเพื่อการเจาะที่แม่นยำ

ในการเจาะรูที่แม่นยำ ตำแหน่งที่เจาะควรมีการร่างแบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) ทำความสะอาดและทาน้ำยาร่างแบบบนชิ้นงาน
- 2) กำหนดตำแหน่งของรูจากขอบของชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้วทั้งสองด้านและขีดเส้นร่างแบบ
- 3) ดอกเหล็กร่างแบบ ณ จุดที่เส้นสองเส้นตัดกัน
- 4) ตรวจสอบตำแหน่งที่ดอกถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไข
- 5) ใช้วงเวียนเขียนวงกลมตามขนาดของรูที่ต้องการเจาะ
- 6) เขียนวงกลมที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดรูที่ต้องการเจาะจริงประมาณ 1.5 มม. เพื่อใช้

ตรวจสอบเวลาเจาะงาน


7) ดอกร่างแบบทำเครื่องหมายประมาณ 4 ตำแหน่ง บนเส้นรอบวงสำหรับชิ้นงานที่มีความโตไม่เกิน 20 มม. และประมาณ 8 ตำแหน่ง สำหรับการเจาะชิ้นงานที่มีขนาดโตเกิน 20 มม. ขึ้นไป

8) ใช้เหล็กดอกนำศูนย์ดอกตำแหน่งศูนย์กลางรูให้ใหญ่และลึกมากกว่าเพื่อเป็นตำแหน่งทำให้ดอกเจาะเจาะลงไป

9) ใช้ดอกเจ้านำศูนย์เจาะนำเพื่อให้ปลายดอกสว่านเจาะลงไป

10) จับดอกสว่านที่มีขนาดที่เหมาะสมเจาะงานลงไปให้ลึกประมาณ 1/2-2/3 ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน

- 11) ตรวจสอบรอยเจาะว่าได้ศูนย์หรือไม่

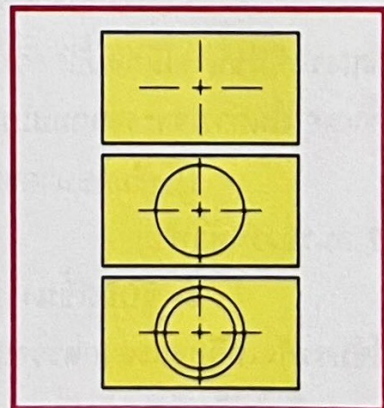

รูปที่ 7.23 การร่างแบบเพื่อเจาะรู


12) ถ้าตำแหน่งที่เจาะไม่ตรงใช้สก็อตดอกสก็ดเป็นร่องตัววี ทางด้านที่ต้องการให้ส่วนเคลื่อนที่มา

13) เริ่มต้นเจาะในตำแหน่งร่องตัววี ดอกสว่านจะเคลื่อนตำแหน่งมา

14) สก็ดร่องและเจาะไปเรื่อย ๆ จนกว่าตำแหน่งปลายดอกสว่านจะได้ตำแหน่งวงกลมที่ร่างแบบไว้

**หมายเหตุ :** ปลายดอกสว่านควรจะได้ตำแหน่งก่อนที่จะเจาะจนได้ขนาดรูเจาะที่ต้องการ

15) เจาะรูต่อไปจนได้ความลึกที่ต้องการ

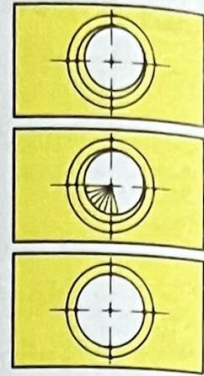


รูปที่ 7.24 การแก้ไขตำแหน่งเจาะให้ตรงตำแหน่ง

#### 5.4 การเจาะรูขนาดใหญ่

ดอกสว่านที่มีขนาดใหญ่ความกว้างแกนกลาง (Web) จะมีขนาดเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้ดอกสว่าน ความกว้างของแกนกลางที่มีความกว้างมากขึ้นจะทำให้การเจาะไม่ตีต้องออกแรงกดมาก การเจาะจะไม่ลงตำแหน่งที่ดอกนำศูนย์ไว้อย่างแม่นยำ และจะทำให้เจาะรูได้ไม่ตรงตำแหน่งที่ต้องการ มีวิธีแก้อยู่ 2 วิธี คือ

1) ลับให้ความกว้างแกนกลางของดอกสว่านให้มีความกว้างน้อยลง

2) เจาะรูขนาดเล็กนำก่อนโดยทั่วไปจะเจาะรูเล็กนำก่อนในการเจาะนำจะต้องระวังเจาะให้ตรงตำแหน่ง เมื่อเจาะแล้วเจาะตามด้วยดอกสว่านที่มีขนาดใหญ่ขึ้น วิธีเจาะวิธีนี้เหมาะสำหรับเครื่องเจาะที่มีขนาดเล็กและไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะเจาะด้วยดอกสว่านดอกใหญ่ ๆ เพียงครั้งเดียว

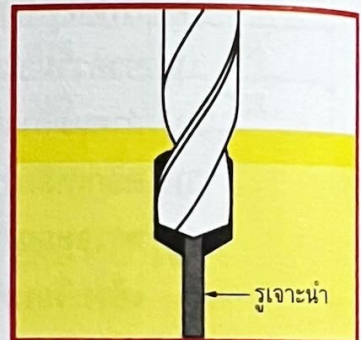

รูปที่ 7.25 การเจาะรูด้วยสว่านขนาดใหญ่ควรเจาะรูนำก่อน

#### 5.5 การเจาะชิ้นงานกลมบนวี-บล็อก

วี-บล็อกใช้สำหรับจับยึดชิ้นงานทรงกระบอกกลมโดยวางบนร่องตัววีเพื่อเจาะชิ้นงานชิ้นงานที่มีขนาดเล็กจับยึดด้วยแคลมป์รูปตัวยู ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่จับยึดด้วยชุดแคลมป์จับยึด ซึ่งขั้นตอนในการเจาะงานกลมบนวี-บล็อก มีดังนี้

1) เลือกขนาดของวี-บล็อกที่เหมาะสมกับขนาดของชิ้นงาน ชิ้นงานยาวควรใช้วี-บล็อก 2 อันรองรับหัวท้าย

2) จับยึดชิ้นงานบนวี-บล็อกและหมุนชิ้นงานจนตำแหน่งดอกนำศูนย์อยู่ด้านบน ใช้บรรทัดเหล็กและฉากตรวจสอบระยะห่างของตำแหน่งดอกนำศูนย์ว่าเท่ากันหรือไม่ โดยการสลับฉากกลับไปอีกด้านแล้ววัด




3) จับยึดชิ้นงานให้แน่นด้วยอุปกรณ์จับยึดบนวี-บล็อกหรือยึดทั้งชิ้นงานและวี-บล็อกด้วยปากกาจับชิ้นงาน


4) เจาะรูด้วยดอกเจาะนำศูนย์

5) จับยึดดอกสว่านที่ใช้เจาะและตั้งความเร็วรอบเครื่องเจาะให้เหมาะสม

6) เจาะรูในการเจาะรูต้องระวังดอกสว่านเจาะโดนวี-บล็อกหรือปากกาจับชิ้นงาน

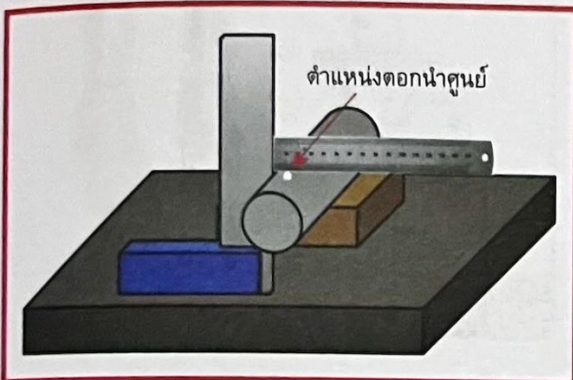

รูปที่ 7.26 การใช้ฉากและบรรทัดเพื่อหาตำแหน่งรูที่ดอกนำศูนย์เพื่อเจาะ

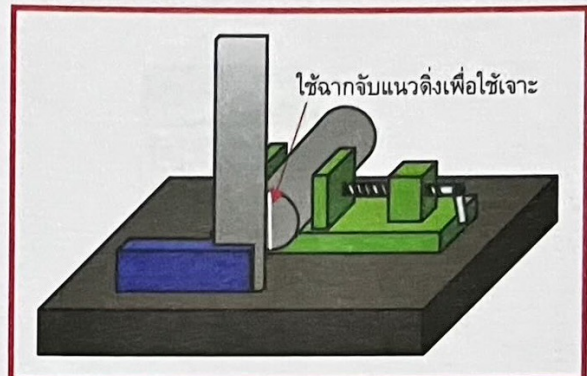


รูปที่ 7.27 การใช้ฉากหาแนวเพื่อตั้งตำแหน่งเจาะรู

## 5.6 การขยายปากรูเป็นบ่าฉาก (Counter Boring)

การขยายปากรูเป็นบ่าฉาก เป็นการขยายรูให้กว้างขึ้น ซึ่งรูจะถูกเจาะมาก่อนการขยายปากรู โดยวิธีนี้จะขยายปากรูเป็นบ่าฉากที่มีขนาดใหญ่กว่า และลึกกว่าขนาดส่วนหัวของสลักเกลียว ซึ่งมีวิธีดังนี้

- 1) ติดตั้งชิ้นงานและจับยึดให้แน่นอย่างปลอดภัย
- 2) เจาะรูตามขนาดที่เหมาะสมกับชิ้นงาน
- 3) จับยึดดอกขยายปากรูบ่าฉากอย่างถูกต้องบนเครื่องเจาะ
- 4) ตั้งค่าความเร็วของเครื่องเจาะประมาณ 1/4 ของงานเจาะทั่วไป
- 5) นำดอกขยายรูบ่าฉากใกล้ชิ้นงานและให้แกนนำหมุนตรงรูเจาะนำ
- 6) เริ่มงานขยายปากรูให้ได้ความลึกที่ต้องการควรหล่อเย็นขณะปฏิบัติงานด้วย

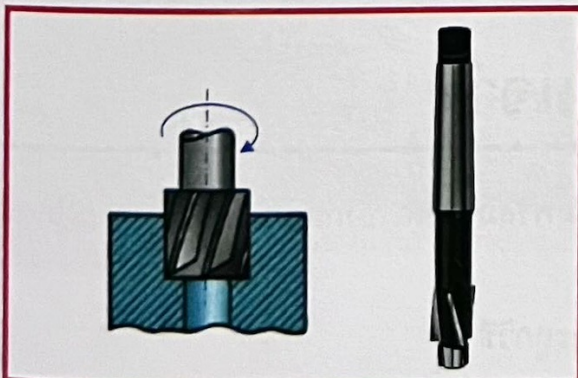

รูปที่ 7.28 การขยายปากรูบ่าฉาก และดอกขยายปากรูบ่าฉาก

### 5.7 การผายปากรูเป็นมุม (Counter Sinking)

การผายปากรูเป็นมุม เป็นการผายปากรูเป็นรูปกรวยซึ่งมีมุมรวมหลายขนาด เช่น 60 82 90 100 110 และ 120 องศา การผายปากรูเป็นมุม 82 องศาเหมาะสำหรับการฝังหัวเกลียว เครื่องจักรกลแบบหัวเรียบจะมีขั้นตอนเหมือน การผายปากรูเป็นปากฉาก ต่างกันตรงใช้ ดอกผายปากรูเป็นมุม



รูปที่ 7.29 งานผายปากรู และดอกผายรู

## 6. การบำรุงรักษาเครื่องเจาะ

การบำรุงรักษาเครื่องเจาะไม่ว่าชนิดใดก็ตามจะใช้หลักการเดียวกัน ต่างกันตรงจุดที่บำรุงรักษา จะมากน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งมีวิธีการบำรุงรักษา ดังนี้


- 6.1 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเวลาเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดชำรุดเสียหายจะต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใช้ได้ดี
- 6.2 ตรวจสอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
- 6.3 ก่อนใช้งานจะต้องหยอดน้ำมันหล่อลื่นในส่วนของเคลื่อนที่
- 6.4 ควรมีแผนการบำรุงรักษาเป็นระยะตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- 6.5 หลังจากเลิกใช้งานจะต้องทำความสะอาดและชโลมด้วยน้ำมัน

## 7. ความปลอดภัยในงานเจาะ

- 7.1 ก่อนใช้เครื่องเจาะทุกครั้งต้องตรวจดูความพร้อมของเครื่องก่อนใช้เสมอ ถ้าเครื่องชำรุด อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้
- 7.2 การจับยึดชิ้นงานจะต้องจับยึดให้แน่นและถูกวิธี



- 7.3** ศึกษาขั้นตอน วิธีการใช้ และวิธีการทำงานของเครื่องเจาะให้ถูกต้อง
- 7.4** แต่งกายให้รัดกุมถูกต้องตามกฎความปลอดภัย
- 7.5** สวมแว่นตานิรภัยป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา

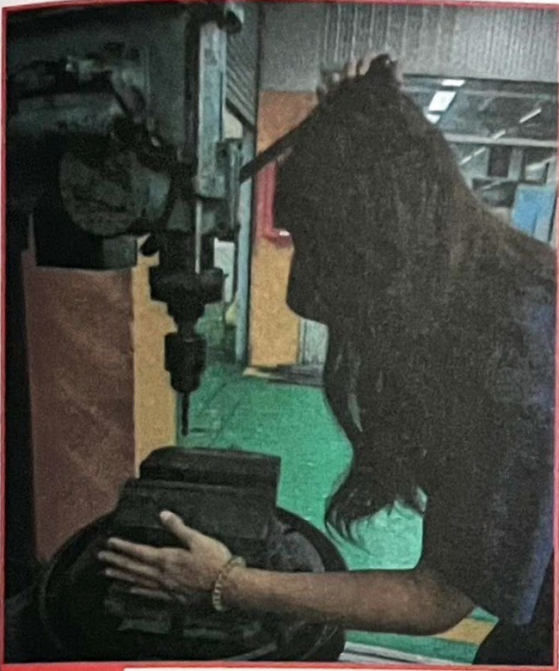

**รูปที่ 7.30** ผู้ปฏิบัติงานมีผมยาว ใส่เครื่องประดับ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ



**รูปที่ 7.31** ผู้ปฏิบัติงานไม่ระวังแขนป้อนเจาะให้ดี



**รูปที่ 7.32** ผู้ปฏิบัติงานใช้มือจับยึดชิ้นงานอาจเกิดอุบัติเหตุได้



## สรุปสาระสำคัญ

### 1. ชนิดของเครื่องเจาะ

เครื่องเจาะมีหลายชนิด เครื่องเจาะที่ควรรู้จัก คือ เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ เครื่องเจาะตั้งพื้น

### 2. อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเจาะ

- 2.1 อุปกรณ์สำหรับจับยึดเครื่องมือสำหรับเครื่องเจาะ ได้แก่ หัวจับดอกสว่าน ปลอกเรียว ปลอกเรียวลดระดับ เหล็กถอดสว่านก้านเรียว
- 2.2 อุปกรณ์สำหรับจับยึดชิ้นงาน ได้แก่ ปากกาจับชิ้นงานเจาะแบบธรรมดา ปากกาจับชิ้นงานเจาะแบบเอียงมุม วี-บล็อก เหล็กแท่งบันได เหล็กแท่งฉาก อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์รองรับชิ้นงานแบบต่าง ๆ
- 2.3 วิธีการจับยึดชิ้นงานด้วยอุปกรณ์จับยึดแบบต่าง ๆ ในการจับยึดชิ้นงานเพื่อทำการเจาะรู การรีมเมอร์ หรือทำงานอื่น ๆ บนเครื่องเจาะ จะต้องมีการจับยึดชิ้นงานให้แน่น และปลอดภัย อุปกรณ์จับยึด สลักเกลียว และเหล็กแท่งบันได จะมีความเหมาะสมในการนำมาใช้จับยึดชิ้นงาน

### 3. เครื่องมือตัดที่ใช้บนเครื่องเจาะ

#### 3.1 ดอกสว่าน

3.1.1 ชนิดของดอกสว่าน ดอกสว่านก้านตรงและก้านเรียว

3.1.2 วัสดุที่ใช้ทำดอกสว่าน ดอกสว่านทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้ารอบสูง และ ซีเมนต์คาร์ไบด์

3.1.3 มุมต่าง ๆ ของดอกสว่าน มุมจิกหรือมุมรวมปลายดอกสว่าน 118 องศา มุมหลบประมาณ 8-12 หรือ 12-15 องศา มุมลิ้มประมาณ 120-135 องศา

3.1.4 ขนาดของดอกสว่าน การบอกขนาดของดอกสว่าน มีการบอกขนาดอยู่ 4 ระบบ

- 1) การบอกขนาดเป็นตัวอักษร ตั้งแต่ A-Z
- 2) การบอกขนาดเป็นนัมเบอร์ จะมีตั้งแต่ นัมเบอร์ 1 ถึง นัมเบอร์ 80
- 3) การบอกขนาดเป็นมิลลิเมตร เป็นดอกสว่านที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
- 4) การบอกขนาดเป็นเศษส่วน เป็นการบอกหน่วยเป็นนิ้ว มีขนาดตั้งแต่ 1/64 - 4 นิ้ว

3.1.5 ปัญหาที่พบในงานเจาะด้วยดอกสว่านและกรณีที่เกิดดอกสว่านเสียหาย คือ การที่ของคมตัดและการแตกหักของดอกสว่านจะต้องทำการลับคมตัดใหม่ เพื่อให้ดอกสว่านสามารถใช้งานได้ดี

3.2 ดอกเจาะนำศูนย์ (Center Drill) เป็นอุปกรณ์เจาะรูนำ ทำให้เจาะรูได้ตรงตำแหน่ง



#### 4. ความเร็วในงานเจาะ

การคำนวณความเร็วรอบ มีสูตรการคำนวณดังนี้

$$N = \frac{1,000V}{\pi D} \quad \text{รอบต่อนาที}$$

#### 5. การปฏิบัติงานบนเครื่องเจาะ

- 5.1 การใช้ดอกเจาะนำศูนย์เจาะนำบนตำแหน่งที่ดอกนำศูนย์
- 5.2 การเจาะชิ้นงานที่จับยึดด้วยปากกา
- 5.3 การร่างแบบเพื่อการเจาะที่แม่นยำ
- 5.4 การเจาะรูขนาดใหญ่
- 5.5 การเจาะชิ้นงานกลมบนวี-บล็อก
- 5.6 การผายปากรูเป็นน้าฉาก (Counter Boring)
- 5.7 การผายปากรูเป็นมุม (Counter Sinking)

#### 6. การบำรุงรักษาเครื่องเจาะ

- 6.1 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเวลา
- 6.2 ตรวจสอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พร้อมใช้งาน
- 6.3 ก่อนใช้งานจะต้องหยอดน้ำมันหล่อลื่นในส่วนที่เคลื่อนที่
- 6.4 ควรมีแผนการบำรุงรักษาเป็นระยะตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- 6.5 หลังจากเลิกใช้งานจะต้องทำความสะอาดและซีลอมด้วยน้ำมัน

#### 7. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ

- 7.1 ก่อนใช้เครื่องเจาะทุกครั้งจะต้องตรวจสอบความพร้อมของเครื่องก่อนใช้
- 7.2 การจับยึดชิ้นงานจะต้องจับยึดให้แน่นและจะต้องจับให้ถูกวิธี
- 7.3 ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องเจาะ และวิธีการทำงานให้ถูกต้อง
- 7.4 แต่งกายให้รัดกุมถูกต้องตามกฎความปลอดภัย
- 7.5 สวมแว่นตานิรภัยป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา



### คำศัพท์น่ารู้

1	Bench Type Sensitive Drill Press	เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ
2	Floor Type Sensitive Drill Press	เครื่องเจาะตั้งพื้น
3	Drill Chuck	หัวจับดอกสว่าน
4	Drill Sleeve	ปลอกเรียว
5	Drill Socket	ปลอกเรียวลดระดับ
6	Drill Drift	เหล็กสอดสว่านก้านเรียว
7	Drill Vise	ปากกาจับชิ้นงานเจาะแบบธรรมดา
8	Angle Vise	ปากกาจับชิ้นงานเจาะแบบเอียงมุม
9	V-Block	วี-บล็อก
10	Step Block	เหล็กแท่งบันได
11	Angle Plate	เหล็กแท่งฉาก
12	Drill Bit	ดอกสว่าน
10	Center Drill	ดอกเจาะนำศูนย์
11	Counter Boring	การพาสปากนุเป็นบ่าฉาก
12	Counter Sinking	การพาสปากนุเป็นมุม






## แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนที่ 7

### ตอนที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงบอกชื่อส่วนประกอบของเครื่องเจาะ เป็นชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามหมายเลขที่กำหนด

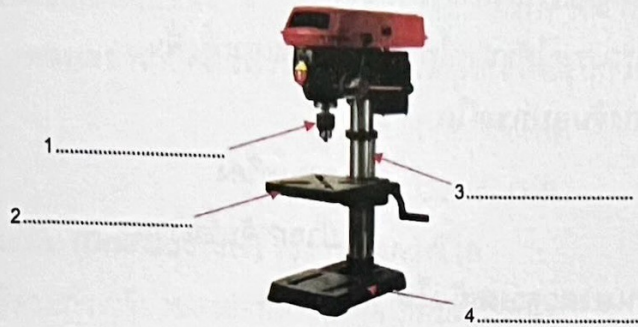

2. จากรูปคืออุปกรณ์มีชื่อว่าอะไร และใช้งานอะไร



ชื่อ .....

สำหรับใช้งาน .....

3. จากรูปคืออุปกรณ์มีชื่อว่าอะไร และใช้งานอะไร



ชื่อ .....

สำหรับใช้งาน .....

4. จงอธิบายการบำรุงรักษาเครื่องเจาะ

.....  
 .....  
 .....

5. จงอธิบายความปลอดภัยในงานเจาะ

.....  
 .....  
 .....

## ตอนที่ 2 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

### 1. เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

- ก. เป็นเครื่องเจาะที่มีขนาดเล็กกว่าเครื่องเจาะตั้งพื้น
- ข. เป็นเครื่องเจาะที่มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องเจาะตั้งพื้น
- ค. เครื่องเจาะตั้งโต๊ะส่วนใหญ่มีการส่งกำลังด้วยชุดเฟือง
- ง. เครื่องเจาะตั้งโต๊ะสามารถเจาะได้ขนาดใหญ่กว่าเครื่องเจาะตั้งพื้น

### 2. โต๊ะงานเครื่องเจาะจะรองรับอุปกรณ์ใด

- ก. เสาคู่มือ
- ข. ฐานเครื่อง
- ค. หัวจับดอกสว่าน
- ง. ปากกาจับชิ้นงาน

### 3. ก้านเรียวดอกสว่าน เป็นมาตรฐานชนิดใด

- ก. Jano
- ข. Morse
- ค. Taper Pins
- ง. Brown and Sharpe

### 4. อุปกรณ์ที่ใช้สวมดอกสว่านก้านเรียวให้มีขนาดใหญ่ขึ้น คืออุปกรณ์ข้อใด

- ก. Drill Sleeve
- ข. Drill Socket
- ค. Drill Drift
- ง. Center Drill

### 5. ปลอกเรียว (Drill Sleeve) ใช้งานในกรณีใด

- ก. ปลอกเรียวใช้สวมก้านเรียวของดอกสว่านเพื่อใช้กับเครื่องกัด
- ข. ปลอกเรียวใช้สวมก้านเรียวของดอกสว่านที่มีขนาดเท่ากับรูเรียวเครื่องเจาะ
- ค. ปลอกเรียวใช้สวมก้านเรียวของดอกสว่านที่มีขนาดเล็กกว่ารูเรียวของเครื่องเจาะ
- ง. ปลอกเรียวใช้สวมก้านเรียวของดอกสว่านที่มีขนาดใหญ่กว่ารูเรียวของเครื่องเจาะ

## แบบทดสอบหลังเรียน บทเรียนที่ 7

### จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

### 1. เครื่องเจาะตั้งโต๊ะกับเครื่องเจาะตั้งพื้น ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

- ก. เครื่องเจาะตั้งโต๊ะมีขนาดเล็กกว่า
- ข. เครื่องเจาะตั้งพื้นมีขนาดเล็กกว่า
- ค. เครื่องเจาะตั้งพื้นเคลื่อนที่ได้สะดวกกว่า
- ง. เครื่องเจาะตั้งโต๊ะสามารถเจาะได้ขนาดใหญ่กว่า



- 2.** ส่วนที่รองรับหัวเครื่องเจาะ คือข้อใด  
 ก. โຕะงาน  
 ข. เสาเครื่อง  
 ค. หัวเครื่อง  
 ง. ฐานเครื่อง
- 3.** หัวจับดอกสว่าน โดยทั่วไปมีแบบใดบ้าง  
 ก. แบบขันจับด้วยมือและแบบขันจับเร็ว  
 ข. แบบขันจับด้วยมือและแบบขันจับด้วยเฟือง  
 ค. แบบขันจับด้วยมือและแบบขันจับด้วยจำปา  
 ง. แบบขันจับด้วยจำปาและแบบขันจับด้วยเฟือง
- 4.** อุปกรณ์ที่ใช้สวมดอกสว่านก้านเร็วให้มีขนาดใหญ่ขึ้น คืออุปกรณ์ข้อใด  
 ก. Drill Sleeve  
 ข. Drill Socket  
 ค. Drill Drift  
 ง. Center Drill
- 5.** ปลอกเร็วลดระดับ (Drill Sockets) ใช้งานในกรณีใด  
 ก. ปลอกเร็วใช้สวมก้านเร็วของดอกสว่านเพื่อใช้กับเครื่องกัด  
 ข. ปลอกเร็วใช้สวมก้านเร็วของดอกสว่านที่มีขนาดเท่ากับรูเร็วเครื่องเจาะ  
 ค. ปลอกเร็วใช้สวมก้านเร็วของดอกสว่านที่มีขนาดเล็กกว่ารูเร็วของเครื่องเจาะ  
 ง. ปลอกเร็วใช้สวมก้านเร็วของดอกสว่านที่มีขนาดใหญ่กว่ารูเร็วของเครื่องเจาะ
- 6.** ส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. โดยทั่วไปจะมีลักษณะตรงกับข้อใด  
 ก. ก้านตรง  
 ข. ก้านเร็ว  
 ค. ก้านตรงและก้านเร็ว  
 ง. ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
- 7.** วัสดุที่ใช้ทำดอกสว่านที่ใช้เจาะงานทั่วไปในโรงฝึกงาน คือข้อใด  
 ก. เหล็กอบสูง  
 ข. เหล็กกล้าไร้สนิม  
 ค. เหล็กกล้าคาร์บอน  
 ง. เหล็กกล้าคาร์บอนผสมสูง
- 8.** มุมรวมปลายดอกสว่านที่ใช้ทั่วไปมีมุมรวมกี่องศา  
 ก. 30  
 ข. 60  
 ค. 90  
 ง. 118
- 9.** การฉายปากรูด้วย Counter Sinking จะมีลักษณะตรงกับข้อใด  
 ก. เจาะนำ  
 ข. ผายป่าฉาก  
 ค. ผายเป็นมุมเอียง  
 ง. ขยายขนาดรูเจาะ
- 10.** การฉายปากรูด้วย Counter Boring จะมีลักษณะตรงกับข้อใด  
 ก. เจาะนำ  
 ข. ผายป่าฉาก  
 ค. ผายเป็นมุมเอียง  
 ง. ขยายขนาดรูเจาะ

