

# บทเรียนที่ 5

## การแล่นประสาน

### สาระสำคัญ

การแล่นประสาน เป็นกระบวนการที่ทำให้ชิ้นงานติดกันโดยให้ความร้อนกับชิ้นงาน จนร้อนแดง แต่ยังไม่ถึงจุดหลอมละลาย แล้วจึงเติมลวดประสานลงไป ลวดประสานจะมีจุดหลอมละลายต่ำกว่าชิ้นงาน และลวดประสานจะเป็นตัวเกาะยึดชิ้นงานให้ติดกัน

### สาระการเรียนรู้

- 1 ความหมายของการแล่นประสาน
- 2 หลักการแล่นประสาน
- 3 แหล่งความร้อนในการแล่นประสาน
- 4 ลวดประสาน
- 5 ตัวช่วยประสาน
- 6 รอยต่อ
- 7 ขั้นตอนการแล่นประสาน
- 8 ข้อดีของการแล่นประสาน
- 9 ข้อแตกต่างของการแล่นประสาน การบัดกรี และการเชื่อมประสาน

### ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน

ประยุกต์ใช้หลักการแล่นประสาน ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ และปลอดภัย

### สมรรถนะประจำบทเรียน


- 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย หลักการ แหล่งความร้อนการแล่นประสาน ลวดประสาน และตัวช่วยประสาน
- 2 แสดงความรู้เกี่ยวกับรอยต่อ ขั้นตอน ข้อดีของการแล่นประสาน ข้อแตกต่างของการแล่นประสาน การบัดกรี และการเชื่อมประสาน
- 3 สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและใช้เทคนิคการแล่นประสานได้ถูกต้องสมบูรณ์

### จุดประสงค์การเรียนรู้

- 1 อธิบายเกี่ยวกับการแล่นประสานได้
- 2 มีทักษะเกี่ยวกับการแล่นประสาน
- 3 มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามแบบแผน หรือข้อบังคับที่สอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติที่ดีของคนในสังคม มีความรับผิดชอบต่องานอาชีพ
- 4 ประยุกต์ใช้หลักการแล่นประสานที่เหมาะสมและถูกต้อง

## การให้ความร้อนด้วยหัวเชื่อมแก๊ส (Torch)

การเล่นประสานด้วยแก๊สอะเซทิลีนกับแก๊สออกซิเจนเป็นแก๊สที่นิยมใช้กันมาก แต่แก๊สอะเซทิลีนให้ความร้อนสูงมาก อาจจะทำให้เกิดการไหม้แนวเล่นประสาน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความชำนาญสูง มีเปลวไฟจากแก๊สบางชนิดที่ให้ความร้อนน้อยและเล่นประสานได้นิ่มนวลกว่า เช่น แก๊สโพรเพน แก๊สบิวเทน แก๊สธรรมชาติ และแก๊ส MAPP แก๊สดังกล่าวนี้จะให้ความร้อนน้อยกว่าแก๊สอะเซทิลีนเล็กน้อย แต่เปลวไฟจะก่อตัวเป็นรูปร่างที่ใหญ่กว่า เปลวไฟแก๊ส MAPP มีขนาดกว้างและใหญ่ให้ความร้อนกับชิ้นงานได้พื้นที่มาก สามารถเล่นประสานได้เร็ว เช่น ในการเล่นประสานท่อขนาดเล็ก เปลวไฟจะห่อหุ้มโดยรอบทำให้ลดประสานสามารถจะเล่นประสานได้โดยรอบ โดยไม่ต้องหมุนชิ้นงานหรือเริ่มต้นเผาไหม้ในด้านตรงข้าม แก๊สผสมที่ใช้ในการผลิตแก๊ส MAPP มีโครงสร้างของอะตอม คือ คาร์บอน 3 อะตอม และมีไฮโดรเจน 4 อะตอม เป็นโมเลกุลของแก๊ส ซึ่งจะมีน้ำหนักและขนาดเหมือนแก๊สชนิดอื่น แต่มีรูปร่างที่แตกต่างจากแก๊สอื่น ดังแสดงในภาพที่ 5.3

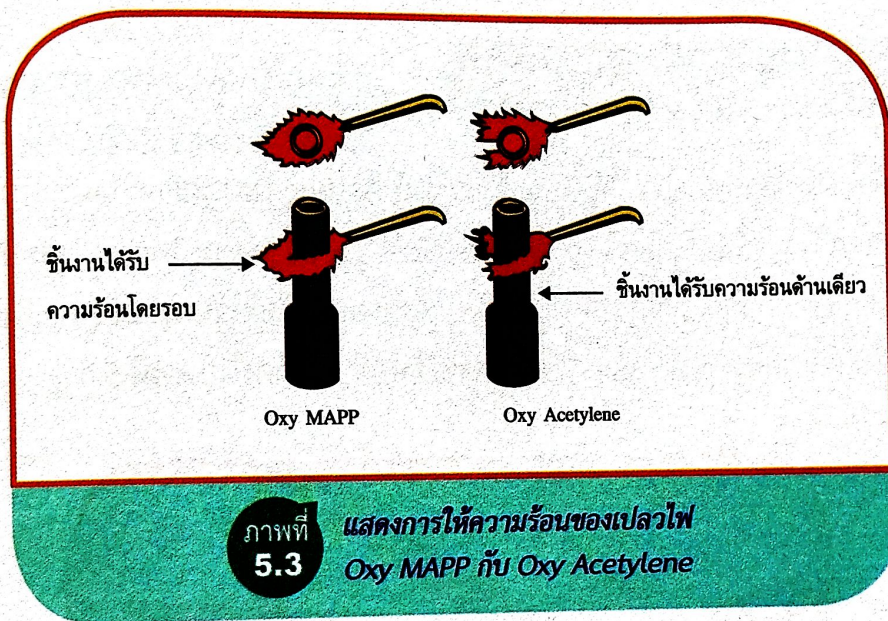

## การให้ความร้อนด้วยเตาไฟฟ้า (Furnace)


เป็นการให้ความร้อนโดยนำชิ้นงานไปวางในเตา ความร้อนนี้อาจได้มาจากไฟฟ้า น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ หรือแก๊สเชื้อเพลิงอื่น ๆ ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ให้เกิดความร้อนมากเกินไป สามารถใช้กับแก๊สเฉื่อยได้ป้องกันออกไซด์ก่อตัวบนชิ้นงาน ควบคุมการรวมตัวของออกซิเจน ตลอดจนสามารถให้ความร้อนอย่างมีรูปแบบโดยความร้อนจะเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และมีอุณหภูมิเท่ากันทุกจุด ซึ่งจะลดการเกิดความเค้นและการบิดตัวในเนื้องานได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นขบวนการผลิตได้ เพราะสามารถเล่นประสานชิ้นงานได้ครั้งละมากขึ้น

## ลวดประสาน

ลวดประสาน (Brazing Filler Metal) มีหน้าที่เป็นตัวยึดหรือประสานให้โลหะงานสองชิ้นติดกัน ลวดประสานจะต้องมีจุดหลอมละลายต่ำกว่าชิ้นงานเพราะการแล่นประสานชิ้นงานไม่หลอมละลาย รูปร่างของโลหะประสานมีหลายรูปแบบ เช่น เป็นขดลวด (Coils) เป็นแท่ง (Rods) เป็นแผ่น (Sheets) การเลือกใช้ลวดประสานต้องดูที่ชิ้นงานว่าเป็นโลหะชนิดใด แล้วค่อยเลือกลวดประสานให้เหมาะสมกับโลหะชิ้นงาน ลวดประสานที่ใช้ทั่ว ๆ ไปมีดังนี้

### ลวดประสานเงิน (Silver Alloy)

ลวดประสานเงินมีส่วนผสมเงินเป็นหลัก สัญลักษณ์ คือ BAg เหมาะสำหรับแล่นประสานทองเหลือง (Brass) เหล็กผสม (Alloy Steel) เหล็กสแตนเลส (Stainless Steel) นิกเกิล (Nickel) และบรอนซ์ (Bronze) ภาวะจุดหลอมละลายของเงินจะต่ำกว่าเหล็ก นิกเกิล และบรอนซ์ เมื่อได้รับความร้อนจนถึงจุดหลอมละลาย ลวดประสานเงินจะหลอมละลายเข้าไปเกาะยึดรอยต่อได้พอดี ดังแสดงในภาพที่ 5.4

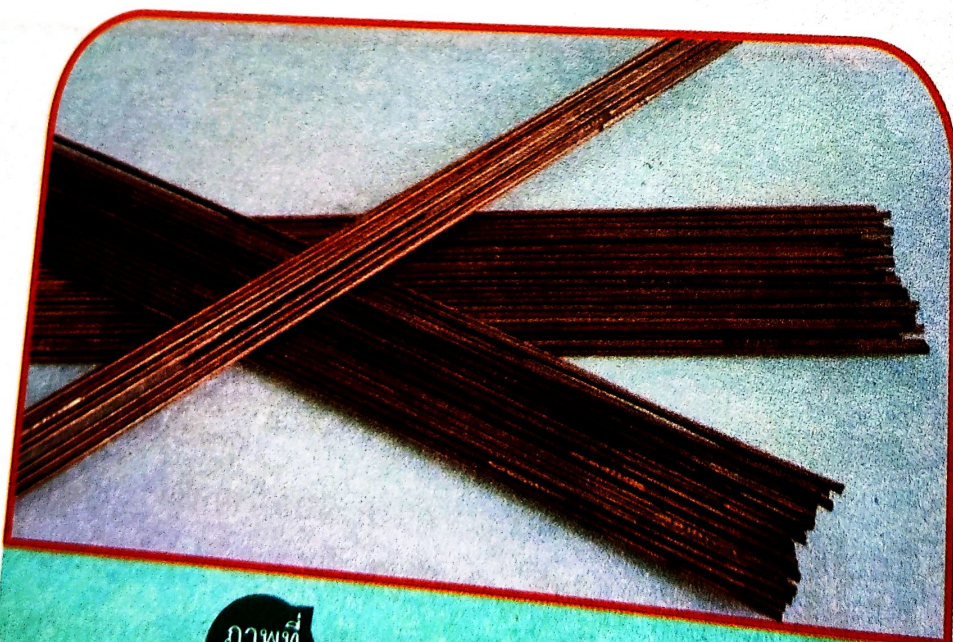

ภาพที่  
5.4

แสดงตัวอย่างลวดประสานเงิน

## ลวดประสานอะลูมิเนียม (Aluminum Silicon)


ลวดประสานอะลูมิเนียมมีส่วนผสมเงินเป็นหลัก สัญลักษณ์ คือ BAlSi เหมาะสำหรับแผ่นประสานอะลูมิเนียม (Aluminum) เพราะมีซิลิคอนเป็นส่วนผสมทำให้มีจุดหลอมละลายต่ำกว่าโลหะชิ้นงาน ดังแสดงในภาพที่ 5.5

## ลวดประสานทองเหลือง (Brass)

ลวดประสานทองเหลือง มีส่วนผสมทองแดงกับสังกะสี (Copper-Zinc) สัญลักษณ์ คือ BCuZn เหมาะสำหรับแผ่นประสานเหล็กหล่อ (Cast Iron) เหล็กคาร์บอน (Carbon Steel) และเหล็กแกลวาไนซ์ (Galvanized Iron) เพราะจุดหลอมเหลวของเหล็กจะสูงกว่าทองเหลืองเมื่อเหล็กได้รับความร้อนจนแดง แต่ยังไม่ถึงจุดหลอมละลายลวดประสานทองเหลืองจะหลอมละลายเข้าไปเกาะยึดรอยต่อได้พอดี ดังแสดงในภาพที่ 5.6

## ลวดประสานชนิดไส้ฟลักซ์

ลวดประสานชนิดไส้ฟลักซ์ ลวดประสานชนิดนี้จะใส่ตัวช่วยประสานไว้ในเส้นลวดสามารถแผ่นประสานได้อย่างรวดเร็วและทำให้แนวประสานมีคุณภาพ ดังแสดงในภาพที่ 5.7

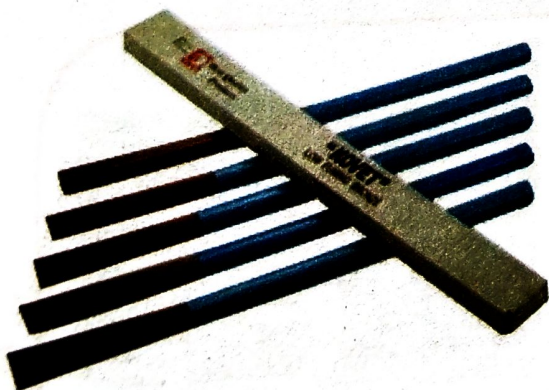

ภาพที่  
5.6

แสดงตัวอย่างลวดประสานทองเหลือง



ภาพที่  
5.5

แสดงตัวอย่างลวดประสานอะลูมิเนียม



ภาพที่  
5.7

แสดงตัวอย่างลวดประสานชนิดไส้ฟลักซ์



# ตัวช่วยประสาน

ตัวช่วยประสานหรือฟลักซ์ (Flux) ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ออกซิเจนในอากาศรวมตัวกับแนวแผ่นประสาน ซึ่งจะทำให้คุณภาพในการแล่นประสานลดลง เช่น ความแข็งแรงต่ำเกิดการกัดกร่อนง่าย เนื่องจากออกซิเจนในอากาศรวมตัวกับแนวแผ่นประสานและทำให้เกิดสนิม ที่สำคัญสามารถช่วยทำให้การแล่นประสานง่ายขึ้น ฟลักซ์มีทั้งชนิดผงและชนิดของเหลว ซึ่งจะเป็นตัวทำความสะอาดรอยแล่นประสาน ขจัดออกไซด์ไม่ให้เกิดขึ้นกับรอยประสาน

ฟลักซ์ที่เหมาะสมกับลวดประสานชนิดลวดทองเหลือง คือ ผงบอแรกซ์ซึ่งนิยมใช้การผสมกรดบอแรกซ์ 75% กับกรดบอริก 25% ผงบอแรกซ์ที่ผสมอยู่อาจมีส่วนผสมของฟอสฟอรัส ส่วนการแล่นประสานเหล็ก สเตนเลส ซิลิคอน บรอนซ์ ทองเหลืองเจือ ฯลฯ ใช้ฟลักซ์ชนิดอัลคาไลน์ไบฟลูออไรด์ (Alkaline Bifluoride) กลิ่นระเหยของฟลักซ์นี้จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น การปฏิบัติงานการแล่นประสานด้วยฟลักซ์ชนิดนี้จะต้องทำในที่ที่มีระบบถ่ายเทอากาศได้ดี ส่วนในการแล่นประสานชนิดลวดเงินและทั้งสเตนกับทองแดง ฟลักซ์ที่ใช้ คือ โซเดียมไซยาไนด์เป็นฟลักซ์พิเศษสมบัติที่ดีที่สุด แต่ฟลักซ์ชนิดนี้อันตราย กลิ่นที่ระเหยจะเป็นอันตรายอย่างมาก และอย่าให้ฟลักซ์สัมผัสกับส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายถ้าถูกต้องรีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที ดังแสดงในภาพที่ 5.8



ภาพที่ 5.8 แสดงตัวอย่างฟลักซ์ชนิดต่าง ๆ


การเลือกใช้ตัวช่วยประสานขึ้นอยู่กับชนิดของลวดประสาน ดังแสดงในตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของแก๊สเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ

ชิ้นงานเล่นประสาน	ลวดประสาน	ตัวประสาน (Flux)
เหล็กหล่อ (Cast Steel) เหล็กกล้าละมุน (Mild Steel)	ทองเหลือง, บรอนซ์	บอแรกซ์ (Borax)
เงิน, ทองแดง	เงิน, เงินผสม, ทังสแตน	โซเดียมไซยาไนด์ กรดบอริก กรดโบเรท
เหล็กไร้สนิม, ซิลิคอนบรอนซ์, เบริลเลียม, ทองเหลืองผสมอะลูมิเนียม	เงินผสม	อัลคาไลน์ไบฟลูออไรด์ (Alkaline Bifluoride)

## รอยต่อ

การออกแบบรอยต่อ (Joint) ในการเล่นประสานขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ความต้านทานแรงดึง ความสวยงาม ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้กับรอยต่อเกย เพราะจะทำให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงมาก ดังแสดงในภาพที่ 5.9

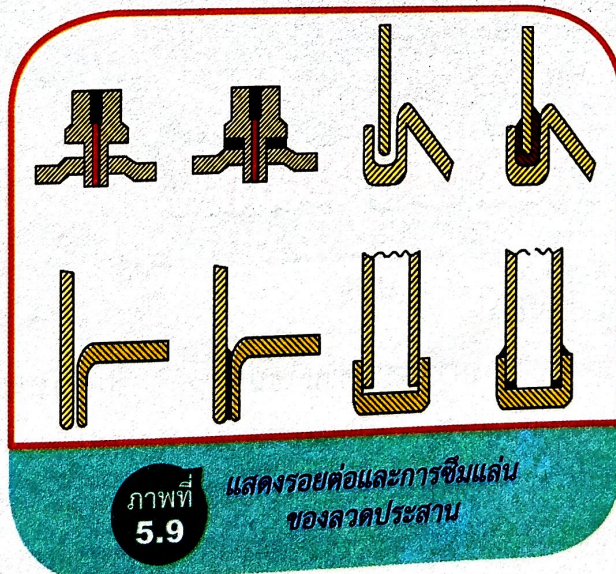

ภาพที่  
5.9

แสดงรอยต่อและการซึมผ่าน  
ของลวดประสาน

การเว้นช่องรอยต่อระหว่างชิ้นงานต้องกระทำด้วยความระมัดระวังต้องเว้นให้ประสานช่องเล็กพอที่จะเกิด Capillary Attraction ได้ดี ไม่เว้นช่องใหญ่เกินไปเพราะนอกจากจะได้รอยบัดกรีที่ไม่แข็งแรงแล้วยังเป็นการสิ้นเปลืองลวดประสานอีก โดยทั่วไปนิยมเว้นช่องไว้ประมาณ 0.001-0.005 นิ้ว ถ้าเป็นงานเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ควรเว้นช่องว่างไว้ 0.001 นิ้ว (0.025 มิลลิเมตร)

## ขั้นตอนการเล่นประสาน

การเล่นประสานมีขั้นตอน ดังนี้

- 1 ทำความสะอาดชิ้นงาน
- 2 ปรับเปลวไฟให้เป็นเปลวออกซิไดซิงอย่างอ่อน
- 3 เผาปลายลวดประสานให้ร้อน (กรณีใช้ฟลักซ์ผง)
- 4 จุ่มปลายลวดประสานที่กำลังร้อนลงในฟลักซ์ผง
- 5 เผาชิ้นงานบริเวณรอยต่อให้ร้อนแดง
- 6 เผาปลายลวดประสานที่จุ่มฟลักซ์ไว้แล้ว ให้ฟลักซ์ซึมผ่านเข้าไปในช่องว่างระหว่างรอยต่อ

ของชิ้นงาน

- 7 เผาลวดประสานให้หลอมละลาย ประสานเข้าไปในร่องรอยต่อ
- 8 ทำการเล่นประสานให้เต็มรอยต่อของชิ้นงาน
- 9 ทำความสะอาดชิ้นงาน

## ข้อดีของการเล่นประสาน


ข้อดีของการเล่นประสาน มีดังนี้

- 1 ใช้ยึดประกอบชิ้นงานที่ต้องการความสวยงาม เช่น งานบัดกรีเครื่องประดับต่าง ๆ
  - 2 รอยต่อแนวประสานจะไม่เกิดแนวรูนเหมือนแนวเชื่อม งานบางประเภทไม่เป็นที่ต้องการ เพราะแนวรูนที่เกิดจากการเชื่อมอาจจะไปขวางทางเดินในการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรได้
  - 3 ชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในน้อย โลหะบางประเภทเมื่อได้รับความร้อนแล้วความแข็งแรงจะลดลง
  - 4 ชิ้นงานเกิดการบิดตัวน้อย เนื่องจากใช้ความร้อนน้อย
  - 5 เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเพราะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานก่อนการเล่นประสาน
- และหลังการเล่นประสาน

# ข้อแตกต่างของการเล่นประสาน การบัดกรี และการเชื่อมประสาน

## ข้อแตกต่างของการเล่นประสาน (Brazing) กับการบัดกรี (Soldering)

การเล่นประสาน (Brazing) กับการบัดกรี (Soldering) แตกต่างกันที่อุณหภูมิที่ใช้และชนิดของลวดประสาน โดยที่งานบัดกรีจะใช้อุณหภูมิต่ำกว่า  $840^{\circ}\text{F}$  ( $450^{\circ}\text{C}$ ) เป็นอุณหภูมิที่เพียงพอต่อการหลอมละลายลวดประสาน (ตะกั่วบัดกรี) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมระหว่างตะกั่วกับดีบุก ความร้อนที่ใช้ได้จากหัวแร้ง ส่วนการเล่นประสาน (Brazing) จะใช้อุณหภูมิสูงกว่า  $840^{\circ}\text{F}$  ( $450^{\circ}\text{C}$ ) ลวดประสานที่ใช้ก็คือ ลวดประสานทองเหลือง ลวดประสานเงิน ลวดประสานทองแดงผสมดีบุก ความร้อนที่ใช้ได้จากหัวเชื่อมแก๊ส ดังแสดงในภาพที่ 5.10

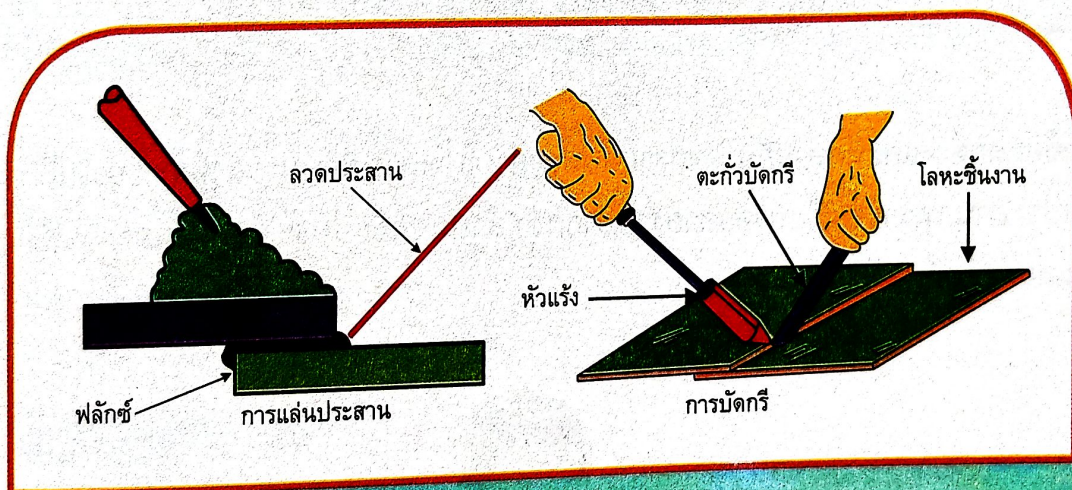


ภาพที่  
5.10

แสดงการเล่นประสานและการบัดกรี

## ข้อแตกต่างของการเล่นประสาน (Brazing) กับการเชื่อมประสาน (Braze Welding)


การเล่นประสานลวดประสานจะเป็นการซึมเล่นเข้าไปในรอยต่อ ส่วนการเชื่อมประสาน (Braze Welding) จะคล้ายกับการเชื่อมปกติที่ชิ้นงานกับโลหะประสานจะหลอมรวมตัวกัน แต่ชิ้นงานไม่หลอมละลาย การเล่นประสาน (Brazing) จะคล้ายกับการเชื่อมประสาน (Braze Welding) คือ ชิ้นงานจะไม่หลอมละลายเหมือนกัน มีอุณหภูมิการหลอมละลายใกล้เคียงกัน ความร้อนที่ใช้ได้จากหัวเชื่อมแก๊ส ดังแสดงในภาพที่ 5.11

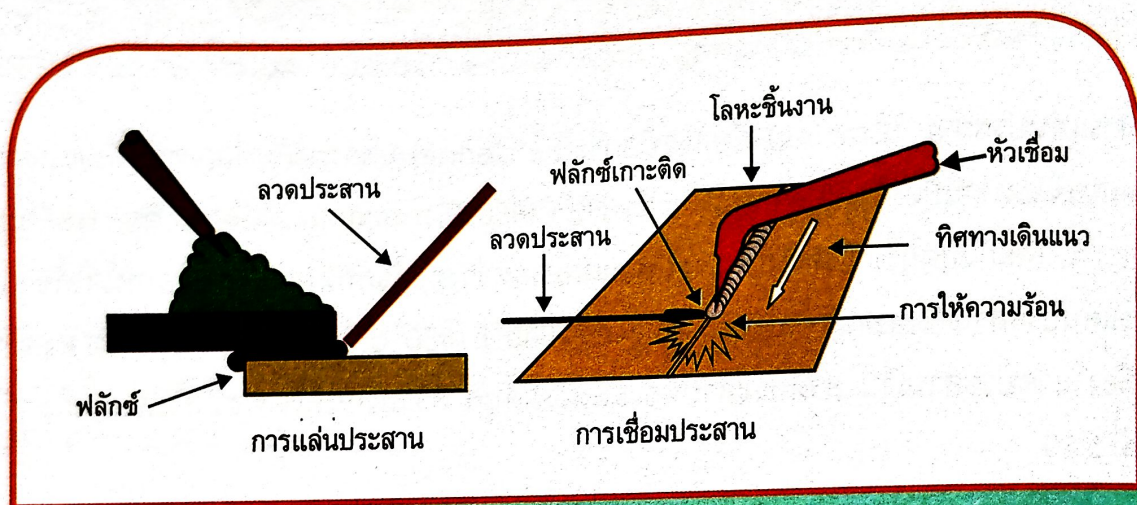

ภาพที่ 5.11

แสดงการเล่นประสานและการเชื่อมประสาน

จากข้อแตกต่างและที่คล้ายกันของการเล่นประสานและการเชื่อมประสาน การนำไปใช้งานจะนิยมใช้การเล่นประสาน เพราะจะเรียบร้อยสวยงามมากกว่า ส่วนการเชื่อมประสาน ส่วนมากจะใช้กับรอยบาก ร่องต่อชนและต่อตัวที่เท่านั้น

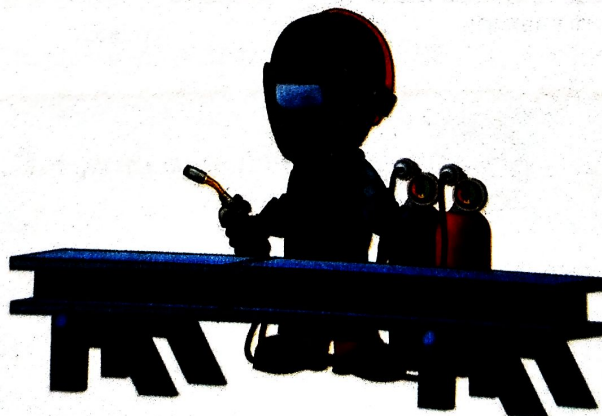

## สรุป

การเชื่อมประสาน เป็นกระบวนการที่ทำให้ชิ้นงานติดกันโดยให้ความร้อนกับชิ้นงานจนร้อนแดง แต่ยังไม่ถึงจุดหลอมละลาย แล้วจึงเติมลวดประสานลงไป ลวดประสานจะมีจุดหลอมละลายต่ำกว่าชิ้นงานและลวดประสานจะเป็นตัวเกาะยึดชิ้นงานให้ติดกัน การเชื่อมประสานสิ่งที่ต้องศึกษาให้เข้าใจ และนำไปปฏิบัติมีดังนี้

### 1 ความหมายของการเชื่อมประสาน

### 2 หลักการเชื่อมประสาน

### 3 แหล่งความร้อนในการเชื่อมประสาน (Heat Source)

3.1 การให้ความร้อนด้วยหัวเชื่อมแก๊ส (Torch)

3.2 การให้ความร้อนด้วยเตาไฟฟ้า (Furnace)

### 4 ลวดประสาน (Brazing Filler Metal)

4.1 ลวดประสานเงิน (Silver Alloy)

4.2 ลวดประสานอะลูมิเนียม (Aluminum Silicon)

4.3 ลวดประสานทองเหลือง (Brass)

4.4 ลวดประสานไส้ฟลักซ์ (Flux Core Wire)

### 5 ตัวช่วยประสาน (Flux)

### 6 รอยต่อ (Joint)

### 7 ขั้นตอนการเชื่อมประสาน

### 8 ข้อดีของการเชื่อมประสาน

### 9 ข้อแตกต่างของการเชื่อมประสาน การบัดกรี และการเชื่อมประสาน

9.1 ข้อแตกต่างของการเชื่อมประสาน (Brazing) กับการบัดกรี (Soldering)

9.2 ข้อแตกต่างของการเชื่อมประสาน (Brazing) กับการเชื่อมประสาน (Braze Welding)

# คำถามท้ายบทเรียนที่

## 5



จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

- 1 ตัวช่วยประสานชนิดผงที่ใช้กับการเชื่อมทองเหลืองคือข้อใด
 

ก. บอแรกซ์	ข. กรดโบริก	ค. โซเดียมไซยาไนด์	ง. อัลคาไลไนท์ฟลูออไรด์
------------	-------------	--------------------	-------------------------
- 2 ตัวช่วยประสานที่ใช้กับการเชื่อมเหล็กไร้สนิมคือข้อใด
 

ก. บอแรกซ์	ข. กรดโบริก	ค. โซเดียมไซยาไนด์	ง. อัลคาไลไนท์ฟลูออไรด์
------------	-------------	--------------------	-------------------------
- 3 ตัวช่วยประสานที่ใช้กับการเชื่อมทองแดงคือข้อใด
 

ก. บอแรกซ์	ข. กรดโบริก	ค. โซเดียมไซยาไนด์	ง. อัลคาไลไนท์ฟลูออไรด์
------------	-------------	--------------------	-------------------------
- 4 ข้อใดคือสัญลักษณ์ของลวดประสานเงิน
 

ก. BCuZn	ข. BAu	ค. BAg	ง. BAlSi
----------	--------	--------	----------
- 5 ข้อใดคือสัญลักษณ์ของลวดประสานทองเหลือง
 

ก. BCuZn	ข. BAu	ค. BAg	ง. BAlSi
----------	--------	--------	----------
- 6 การแล่นประสานหมายถึงข้อใด
 

ก. การประสานโลหะสองชิ้นให้ติดกันโดยเนื้อโลหะหลอมละลายรวมกัน
ข. การประสานโลหะสองชิ้นให้ติดกันด้วยการหลอมละลายลวดประสานที่อุณหภูมิสูงกว่า 840° F โดยที่โลหะงานทั้งสองชิ้นไม่หลอมละลาย
ค. การประสานโลหะสองชิ้นให้ติดกันด้วยการหลอมละลายลวดประสานที่อุณหภูมิต่ำกว่า 840° F โดยที่โลหะงานทั้งสองชิ้นไม่หลอมละลาย
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
- 7 การแล่นประสานสามารถทำได้ตามข้อใด
 

ก. ประสานโลหะสองชนิดที่แตกต่างกันให้ติดกันได้
ข. ประสานโลหะสองชิ้นที่เหมือนกันให้ติดกันได้
ค. ประสานโลหะและอโลหะให้ติดกันได้
ง. ถูกทุกข้อ

- 8 การแล่นประสานแตกต่างจากการเชื่อมประสานตามข้อใด  
 ก. การเชื่อมชิ้นงานหลอมละลาย แต่การแล่นประสานชิ้นงานไม่หลอมละลาย  
 ข. การเชื่อมประสานลวดเชื่อมหลอมละลาย แต่การแล่นประสานลวดประสานไม่หลอมละลาย  
 ค. การแล่นประสานแข็งแรงกว่างานเชื่อมประสานเนื่องจากลวดประสานเป็นโลหะผสม  
 ง. การแล่นประสานใช้อุณหภูมิสูงกว่าการเชื่อมประสานเล็กน้อย
- 9 การแล่นประสานแตกต่างจากงานบัดกรีอ่อนอย่างไร  
 ก. การแล่นประสานใช้อุณหภูมิสูงกว่า  $840^{\circ}\text{F}$  แต่งานบัดกรีอ่อนใช้อุณหภูมิต่ำกว่า  $840^{\circ}\text{F}$   
 ข. งานบัดกรีอ่อนชิ้นงานมีความแข็งแรงน้อยกว่าการแล่นประสาน  
 ค. งานบัดกรีอ่อน แนวบัดกรีมีขนาดเล็กกว่าบัดกรีแข็ง  
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
- 10 ข้อใดคือสัญลักษณ์ของลวดประสานเงิน  
 ก. BCuZn                      ข. BAu                      ค. BAg                      ง. BAlSi
- 11 ชิ้นงานอะลูมิเนียมควรใช้ลวดประสานชนิดใด  
 ก. BCuZn                      ข. BAu                      ค. BAg                      ง. BAlSi
- 12 ชิ้นงานทั้งสแตนควรใช้ลวดประสานชนิดใด  
 ก. BCu                      ข. BNi                      ค. BAg                      ง. BCuP
- 13 การแล่นประสานท่อขนาดเล็กแก๊สที่ให้ความร้อนน้อยและนิ่มนวลกว่าคือข้อใด  
 ก. อะเซทิลีน                      ข. บิวเทน                      ค. ไฮโดรเจน                      ง. ไนโตรเจน
- 14 ลวดประสานที่เป็นเงินควรเว้นช่องว่างระหว่างชิ้นงานเท่าไร  
 ก. 0.15-0.61 มิลลิเมตร                      ข. 0.05-0.61 มิลลิเมตร  
 ค. 0.05-0.12 มิลลิเมตร                      ง. 0.05-0.21 มิลลิเมตร
- 15 แก๊สเมทิลอะเซทิลีนและโพรพาทินผสมกับแก๊สออกซิเจนจะให้ความร้อนกี่องศา  
 ก.  $2,297^{\circ}\text{C}$                       ข.  $2,792^{\circ}\text{C}$                       ค.  $2,972^{\circ}\text{C}$                       ง.  $2,927^{\circ}\text{C}$
- 16 ข้อใดไม่ใช่ชนิดของลวดประสาน  
 ก. ทองเหลือง                      ข. เงิน                      ค. ทองแดงผสม                      ง. เหล็กหล่อ
- 17 การเลือกลวดประสานควรพิจารณาจากอะไร  
 ก. เลือกลวดประสานตามชนิดของโลหะชิ้นงาน  
 ข. จุดหลอมละลายของลวดประสานต้องต่ำกว่าชิ้นงานที่จะแล่นประสาน  
 ค. เลือกตามชนิดของฟลักซ์ที่ใช้  
 ง. ถูกทุกข้อ

18. ฟลักซ์ที่ใช้กับลวดประสานทองเหลืองควรใช้ฟลักซ์ประเภทใด

ก. ผงบอแรกซ์

ข. โซเดียมไซยาไนด์

ค. อัลคาไลน์ฟลูออไรด์

ง. ถูกทุกข้อ

19. การแล่นประสาน (Brazing) ด้วยลวดประสานทองเหลืองแตกต่างจากการเชื่อมประสาน (Braze Welding) ด้วยลวดประสานทองเหลืองอย่างไร

ก. การแล่นประสานใช้อุณหภูมิสูงกว่า  $840^{\circ}\text{F}$  แต่การเชื่อมประสานใช้อุณหภูมิต่ำกว่า  $840^{\circ}\text{F}$

ข. การแล่นประสานชิ้นงานมีความแข็งแรงน้อยกว่าการเชื่อมประสาน

ค. การเชื่อมประสานชิ้นงานจะหลอมละลายเข้ากับลวดประสาน

ง. การแล่นประสานลวดประสานจะไหลเข้าไปในรอยต่อ แต่การเชื่อมประสานลวดประสานจะไม่ไหลเข้าไปในรอยต่อ

20. ลวดประสานชนิดใดที่ใช้กับชิ้นงานที่เป็นทองแดง

ก. ทอง

ข. เงิน

ค. ทองแดง

ง. อะลูมิเนียม