

บทเรียนที่ 4

การเชื่อมด้วย แก๊สออกซิอะเซทิลีน

สาระสำคัญ

การเชื่อมด้วยแก๊สออกซิอะเซทิลีน เป็นกระบวนการเชื่อมที่ใช้แก๊สอะเซทิลีนที่ติดไฟได้ผสมกับแก๊สออกซิเจน ที่ช่วยให้ไฟติดเกิดความร้อนสูงสามารถหลอมละลายโลหะได้ แก๊สที่ติดไฟมีหลายชนิด แต่ให้ความร้อนต่ำกว่า อะเซทิลีน ดังนั้น จึงนิยมใช้แก๊สอะเซทิลีนเพราะให้ความร้อนได้สูงกว่า การเชื่อมด้วยแก๊สออกซิอะเซทิลีนเหมาะสำหรับการเชื่อมโลหะชนิดเดียวกัน ชิ้นงานจะหลอมละลายรวมกับลวดเชื่อมที่นำมาเติมเข้าไปกลายเป็นเนื้อเดียวกัน

สาระการเรียนรู้

- 1 หลักการเชื่อมแก๊ส
- 2 ชนิดของแก๊ส
- 3 ชนิดของเปลวไฟ
- 4 องค์ประกอบของการเชื่อมแก๊ส
- 5 ชนิดของรอยต่อ
- 6 ตำแหน่งท่าเชื่อม
- 7 ลักษณะของแนวเชื่อมแก๊ส
- 8 เทคนิคในการเชื่อมแก๊ส
- 9 งานตัดโลหะด้วยแก๊ส

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน

ประยุกต์ใช้หลักการเชื่อมด้วยแก๊สออกซิอะเซทิลีน ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ และปลอดภัย

สมรรถนะประจำบทเรียน


- 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเชื่อมแก๊ส ชนิดของแก๊ส ชนิดของเปลวไฟ และองค์ประกอบของการเชื่อมแก๊ส
- 2 แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิดของรอยต่อ ตำแหน่งท่าเชื่อม ลักษณะของแนวเชื่อมแก๊ส เทคนิคในการเชื่อมแก๊ส และงานตัดโลหะด้วยแก๊ส
- 3 สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและใช้เทคนิคการปรับเปลวไฟ การสร้างป้อหลอม และการเชื่อมแก๊สได้ ถูกต้องสมบูรณ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

- 1 อธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมด้วยแก๊สออกซิอะเซทิลีนได้
- 2 มีทักษะเกี่ยวกับการเชื่อมด้วยแก๊สออกซิอะเซทิลีน
- 3 มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามแบบแผน หรือข้อบังคับที่สอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติที่ดีของคนในสังคม มีความรับผิดชอบต่องานอาชีพ
- 4 ประยุกต์ใช้หลักการเชื่อมด้วยแก๊สออกซิอะเซทิลีนที่เหมาะสมและถูกต้อง

หลักการเชื่อมแก๊ส

หลักการเชื่อมแก๊สเป็นกรรมวิธีการเชื่อมโลหะแบบหลอมเหลว โดยใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้แก๊สอะเซทิลีนผสมกับแก๊สออกซิเจนบริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่า การเชื่อมด้วยแก๊สออกซิอะเซทิลีน (Oxy Acetylene Welding) เปลวไฟจากการเผาไหม้จะเกิดความร้อนในปริมาณสูงทำให้ชิ้นงานหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน โดยที่ลวดเชื่อมจะเติมหรือไม่เติมก็ได้ ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานและชนิดของรอยต่อดังแสดงในภาพที่ 4.1

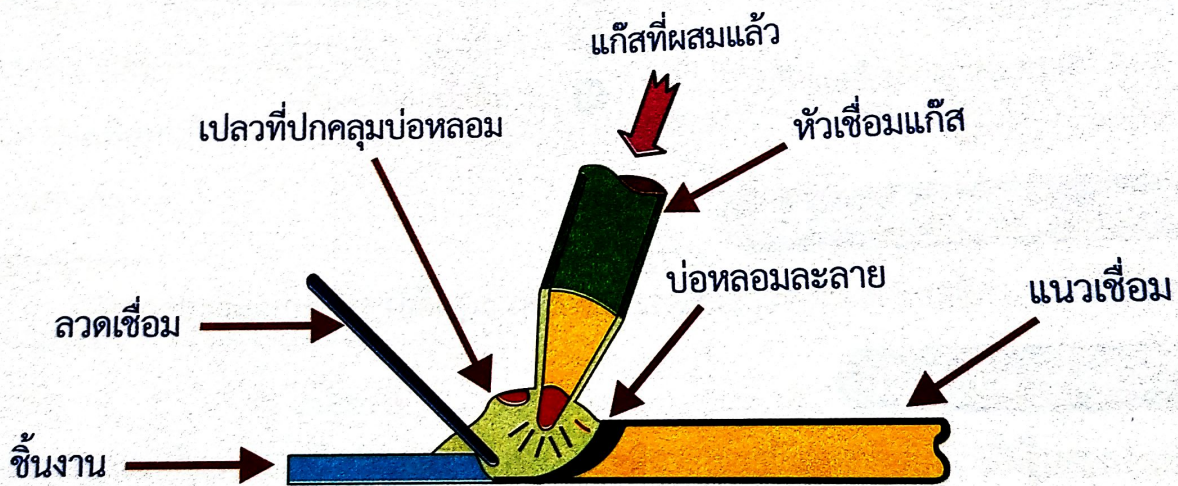

ภาพที่
4.1

แสดงหลักการเชื่อมแก๊ส

ชนิดของแก๊ส

แก๊สเชื้อเพลิงมีหลายชนิดถ้าผสมกับแก๊สออกซิเจนแล้วจะให้ความร้อนที่สูงขึ้นกว่าการเผาไหม้ปกติ สำหรับในอุตสาหกรรมการเชื่อมโลหะด้วยแก๊สนั้น แก๊สผสมระหว่างแก๊สออกซิเจนกับแก๊สอะเซทิลีนเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะให้ค่าความร้อนสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ในการพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน ซึ่งมีอุณหภูมิแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิของแก๊สเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ

ประเภทของแก๊ส	อุณหภูมิ (°C)
ออกซิเจนผสมอะเซทิลีน	ให้ความร้อนประมาณ 3,400
ออกซิเจนผสมบิวเทน	ให้ความร้อนประมาณ 2,900
ออกซิเจนผสมโพรเพน	ให้ความร้อนประมาณ 2,600
อากาศผสมอะเซทิลีน	ให้ความร้อนประมาณ 2,500
อากาศผสมโพรเพน	ให้ความร้อนประมาณ 1,750

จากตารางพบว่า แก๊สออกซิเจนกับแก๊สอะเซทิลีนเมื่อรวมตัวกันและเกิดการเผาไหม้จะให้ความร้อนสูงกว่าแก๊สชนิดอื่น และสามารถหาได้ง่าย ราคาไม่แพงจึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน



แก๊สอะเซทิลีน (Acetylene: C_2H_2)

แก๊สอะเซทิลีนเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประกอบด้วย คาร์บอน 92.3% และไฮโดรคาร์บอน 7.7% มีสัญลักษณ์ทางเคมี คือ C_2H_2 เป็นแก๊สติดไฟ เมื่อเผาไหม้รวมตัวกับออกซิเจนแล้วให้เปลวไฟที่มีความร้อนสูง แก๊สอะเซทิลีนผลิตได้จากการทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างแคลเซียมคาร์ไบด์กับน้ำ ดังสมการ



แคลเซียมคาร์ไบด์ผลิตได้จากการนำหินปูน (Calcium Oxide) ไปเผาพร้อมกับถ่านโค้ก (Coke) ในเตาไฟฟ้า (Electric Arc Furnaces) เมื่อหลอมละลายและเย็นตัวลงเป็นก้อนแข็ง มีลักษณะคล้ายหินสีเทา ดังสมการ



1 สมบัติของแก๊สอะเซทิลีน


1.1 ติดไฟได้ และเมื่อรวมตัวกับออกซิเจนในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วจะได้เปลวไฟที่มีความร้อนสูงประมาณ 5,500-6,000 °F เบากว่าอากาศ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนรุนแรงคล้ายกลิ่นกระเทียมและละลายในของเหลวได้

1.2 ไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อมีความดันเกิน 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (30 psig หรือเท่ากับ 2.1 kg/cm) หรือที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,435° F (780° C) และถ้าความดันหรืออุณหภูมิสูงถึงจุดวิกฤตก็จะระเบิดได้

1.3 เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งประกอบด้วยคาร์บอน 92.3% และไฮโดรเจน 7.7% โดยน้ำหนัก

2 การผลิตแก๊สอะเซทิลีน การผลิตแก๊สอะเซทิลีนปัจจุบันผลิตได้ 2 วิธี ดังนี้

2.1 การผลิตด้วยถังผลิตอะเซทิลีน (Acetylene Generator) การผลิตด้วยวิธีนี้เป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมคาร์ไบด์กับน้ำสามารถทำได้โดยเติมแคลเซียมคาร์ไบด์ลงน้ำและเติมน้ำลงบนแคลเซียมคาร์ไบด์เป็นกรรมวิธีผลิตแบบดั้งเดิม แก๊สที่ได้จะมีความบริสุทธิ์ค่อนข้างต่ำซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีฤทธิ์เป็นด่างสูงไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ดังแสดงในภาพที่ 4.2

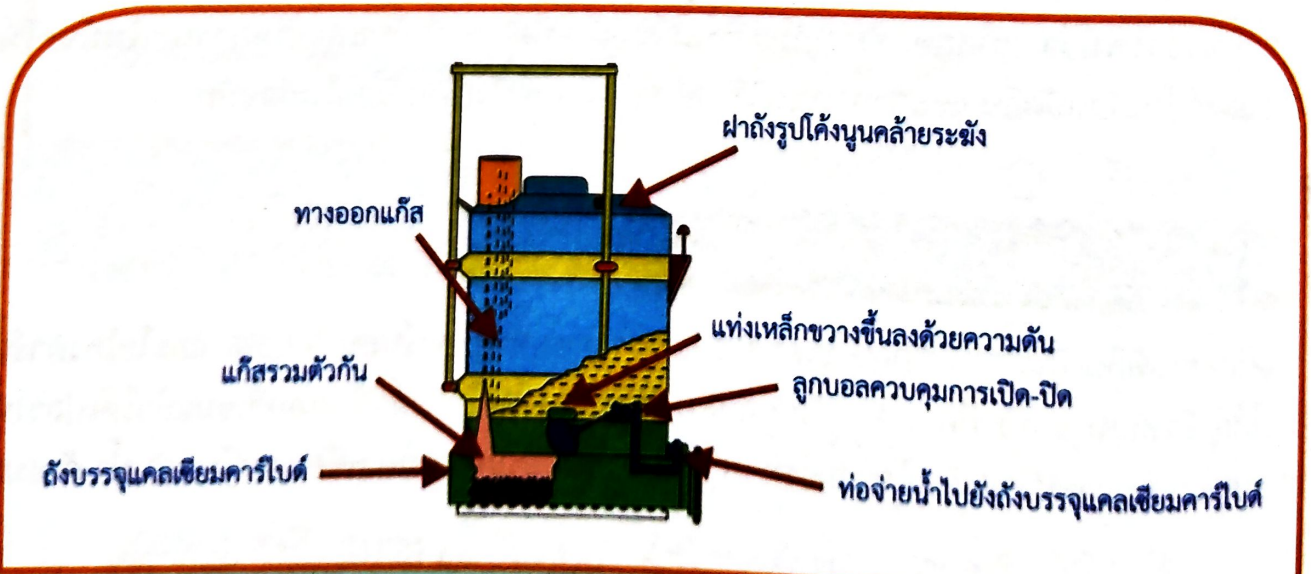

ภาพที่ 4.2 แสดงถังผลิตแก๊สอะเซทิลีนแบบเติมน้ำลงแคลเซียมคาร์ไบด์

2.2 การผลิตด้วยกระบวนการแตกตัวทางเคมี การผลิตด้วยวิธีนี้เป็นการอาศัยกระบวนการแตกตัวทางเคมีจากโรงงานปิโตรเคมีเป็นวิธีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน แก๊สอะเซทิลีนที่ได้จากการผลิตนี้จะมี
 ความบริสุทธิ์สูงทำให้ได้เปลวไฟที่มีอุณหภูมิสูงกว่าการผลิตแบบดั้งเดิม สำหรับประเทศไทยเริ่มผลิตได้
 เมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยบริษัท ระยองอะเซทิลีน จำกัด และบรรจุในถังสำเร็จรูปวางจำหน่ายตามท้องตลาด



แก๊สออกซิเจน (Oxygen: O₂)


ออกซิเจนมีสัญลักษณ์ทางเคมี คือ O₂ เป็นแก๊สที่ช่วยให้ไฟติดแต่ไม่ติดไฟ และมีส่วนผสมที่สมบูรณ์แล้วจะทำให้เกิดความร้อนสูง สามารถทำให้โลหะหลอมละลายได้ในอากาศมีส่วนผสมออกซิเจนอยู่ประมาณ 21% โดยปริมาตร มีไนโตรเจนประมาณ 78% อีก 1% นั้น เป็นธาตุคาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน และอื่น ๆ แก๊สออกซิเจนเมื่อรวมตัวกับแก๊สอะเซทิลีนจะให้ความร้อนสูง

1 สมบัติของแก๊สออกซิเจน

- 1.1 มี 3 สถานะ คือ แก๊ส ของเหลว และของแข็ง ช่วยในการเผาไหม้ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ในสภาพเป็นแก๊ส
- 1.2 ช่วยในการหายใจของมนุษย์ ในบรรยากาศมีอยู่ประมาณ 21% โดยปริมาตร
- 1.3 มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิ -183° C และกลายเป็นของแข็งที่อุณหภูมิ -218° C

2 การผลิตแก๊สออกซิเจน

2.1 การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า (Electrolysis) น้ำเป็นสารประกอบชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยธาตุ 2 ธาตุ คือ ออกซิเจนและไฮโดรเจน มีสัญลักษณ์ทางเคมี เรียกว่า H₂O นั่นคือ ประกอบด้วย ไฮโดรเจนจำนวน 2 ส่วน และออกซิเจนจำนวน 1 ส่วน สามารถแยกออกซิเจนจากน้ำ โดยกรรมวิธีด้วยไฟฟ้าแต่กระบวนการผลิตมีต้นทุนสูงไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ดังแสดงในภาพที่ 4.3

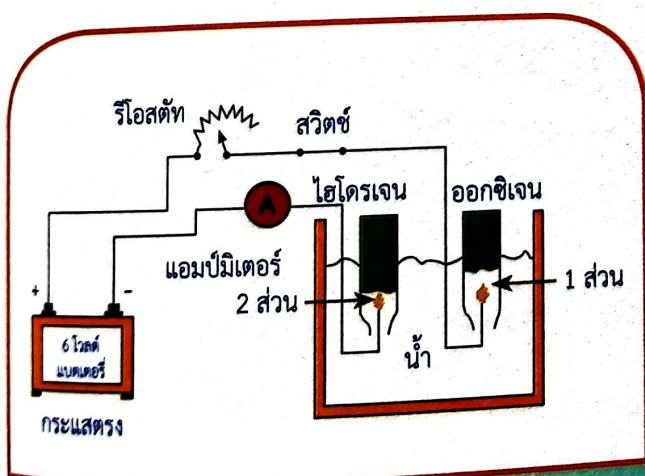

ภาพที่
4.3

แสดงแยกน้ำด้วยไฟฟ้า

2.2 การอัดอากาศเหลว (Liquid Air) การ

ผลิตออกซิเจนจากการอัดอากาศวิธีนี้ เป็นการนำออกซิเจนไปเก็บไว้ในถังที่สะอาดภายใต้ความดันสูงจนกลายเป็นของเหลว ในอากาศเหลวนี้จะมีอุณหภูมิต่ำมากเนื่องจากแก๊สไนโตรเจนและแก๊สออกซิเจนมีจุดเดือดที่ต่างกัน ณ อุณหภูมิที่ -200° C ไนโตรเจนเหลวจะระเหยกลายเป็นแก๊สจากนั้นเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นลดความดันให้ต่ำลงจนถึงอุณหภูมิ -195.7° C ออกซิเจนก็จะเปลี่ยนสภาพจากของเหลวเป็นแก๊สสามารถจัดเก็บได้เป็นกรรมวิธีที่นิยมมากในปัจจุบัน





ชนิดของเปลวไฟ

การเชื่อมแก๊ส (Gas Welding) คือ การเชื่อมที่ได้ความร้อนมาจากเปลวไฟระหว่างแก๊สเชื้อเพลิงกับแก๊สออกซิเจนหลอมเหลวโลหะให้ติดกัน เพราะฉะนั้นเปลวไฟที่ใช้สำหรับเชื่อมจะต้องมีอุณหภูมิสูงและปริมาณความร้อนเพียงพอที่จะหลอมละลายชิ้นงานได้ และต้องไม่มีสิ่งสกปรกจากเปลวไฟหรือนำวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามารวมตัวกับเนื้อโลหะที่หลอมละลาย เปลวไฟต้องไม่เพิ่มธาตุคาร์บอนลงในเนื้อโลหะซึ่งจะทำให้สมบัติของโลหะเปลี่ยนไป ชนิดของเปลวไฟแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้

1 เปลวลดหรือเปลวคาร์บอนมากหรือเปลวคาร์บูไรซิง (Carburizing Flame)

เปลวลด เป็นเปลวเกิดจากการผสมของแก๊สอะเซทิลีนที่มีมากกว่าแก๊สออกซิเจน ลักษณะของเปลวไฟเปลวชั้นนอกจะเป็นเปลวไฟยาวสีส้มอ่อนล้อมรอบเปลวชั้นใน ซึ่งมีความยาวเพียงครึ่งหนึ่งของเปลวชั้นนอก มีอุณหภูมิประมาณ 5,700° F (3,175° C) เปลวลดเหมาะสำหรับการเชื่อมอะลูมิเนียมและการหล่อประสาน (Brazing) ดังแสดงในภาพที่ 4.4

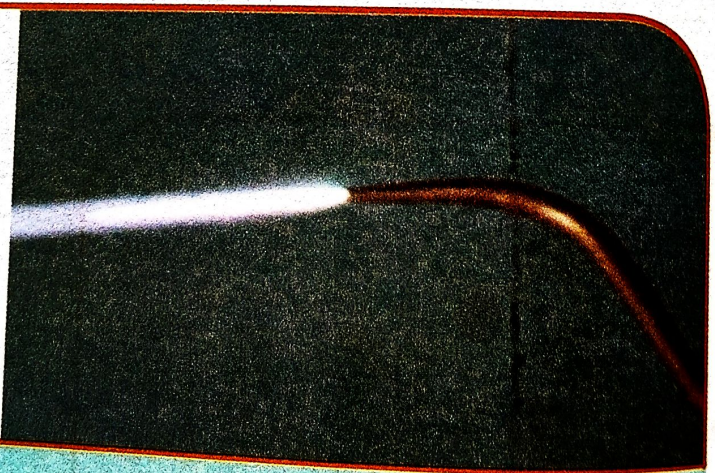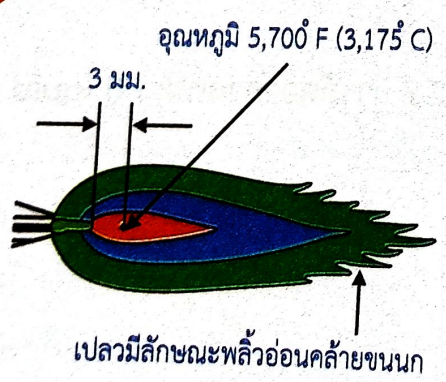


ภาพที่ 4.4

แสดงเปลวคาร์บูไรซิง

๒ เปลวกลางหรือเปลวนิวทรัล (Neutral Flame)

เปลวกลาง เกิดจากการสันดาประหว่างแก๊สออกซิเจน 1 ส่วน กับแก๊สอะเซทิลีน 1 ส่วน ลักษณะของเปลวไฟประกอบไปด้วย เปลวไฟ 2 ชั้น ชั้นในกรวยมนสีเขียวนวล มีอุณหภูมิประมาณ $6,000^{\circ}\text{F}$ ($3,343^{\circ}\text{C}$) เปลวกลางนิยมใช้ในการเชื่อมแก๊ส เหมาะกับการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน ดังแสดงในภาพที่ 4.5

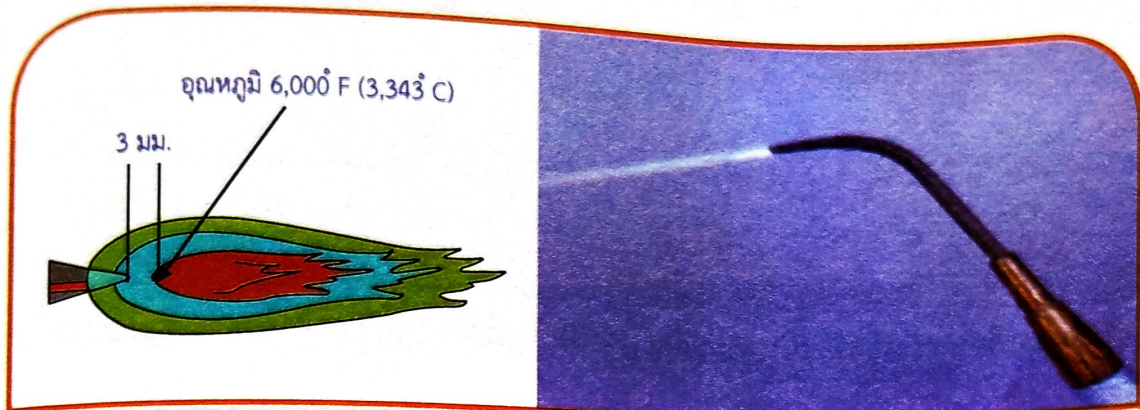

ภาพที่
4.5

แสดงเปลวนิวทรัล

๓ เปลวเพิ่มหรือเปลวออกซิเจนมากหรือเปลวออกซิไดซิง (Oxidizing Flame)

เปลวเพิ่ม เกิดจากการสันดาปของแก๊สอะเซทิลีนกับแก๊สออกซิเจนซึ่งมีปริมาณแก๊สออกซิเจนอยู่มาก กรวยไฟชั้นในจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมคม หดสั้น มีเสียงหวีดมีอุณหภูมิสูงถึง $6,300^{\circ}\text{F}$ ($3,510^{\circ}\text{C}$) ไม่เหมาะกับการเชื่อมเหล็ก เพราะจะเกิดการเติมแก๊สออกซิเจนให้กับรอยเชื่อม ทำให้แนวเชื่อมเปราะ ไม่แข็งแรง เหมาะสำหรับการอุ้งงาน ดังแสดงในภาพที่ 4.6



ภาพที่
4.6

แสดงเปลวออกซิไดซิง

องค์ประกอบของการเชื่อมแก๊ส

กรรมวิธีการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์นั้นจะมีตำแหน่งในการเชื่อมชนิดของรอยเชื่อมและรอยต่อเหมือนกับกรรมวิธีการเชื่อมโลหะด้วยแก๊สออกซิอะเซทิลีน การควบคุมแนวเชื่อมให้ได้ประสิทธิภาพที่สมบูรณ์นั้นจะต้องมีการควบคุมองค์ประกอบต่าง ๆ หลายอย่าง แต่ที่สำคัญและควบคุมได้ง่ายเป็นพื้นฐานที่ช่างเชื่อมต้องศึกษามี 5 ประการ (CCC - TT) ดังนี้


1 การเลือกลวดเชื่อม (C: Correct Rod) สิ่งที่จะต้องพิจารณาในการเลือกลวดเชื่อมแก๊ส มี 2 ประการ คือ

- 1.1 สมบัติของลวดเชื่อมจะต้องเหมือนหรือใกล้เคียงกับชิ้นงาน
- 1.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมจะต้องสัมพันธ์กับความหนาชิ้นงาน

2 ปริมาณความร้อน (C: Correct Heat) ขึ้นอยู่กับปริมาณแก๊สที่ไหลผ่านหัวทิพออกมาปริมาณความร้อนจึงขึ้นอยู่กับขนาดหัวทิพด้วย ดังนั้น ขนาดหัวทิพจะต้องสัมพันธ์กับความหนาของชิ้นงาน ถ้าใช้ขนาดหัวทิพเล็กความร้อนจะไม่เพียงพอในการหลอมเหลวชิ้นงาน และถ้าใช้หัวทิพใหญ่เกินไปชิ้นงานอาจทะลุได้ ขนาดหัวทิพที่เหมาะสมดูได้จากคำแนะนำของผู้ผลิต

3 ระยะห่างของกรวยไฟ (C: Cone of Length) เปลวไฟเชื่อมแต่ละจุดจะมีอุณหภูมิแตกต่างกัน จุดที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ระยะห่างจากกรวยไฟประมาณ 3 มิลลิเมตร ถ้าใช้ระยะห่างกรวยไฟมากจะทำให้แอ่งหลอมเหลวกว้าง และถ้าชิดมากจะเกิดการระเบิดได้

4 มุมหัวทิพและมุมลวดเชื่อม (T: Tip and Rod Angle) มุมหัวทิพจะมีผลต่อการกระจายความร้อนถ้ามุมตั้งมากการกระจายก็จะน้อย ถ้ามุมเอียงมากการกระจายความร้อนก็จะมาก มุมที่ใช้ในการเชื่อมทั่ว ๆ ไปนั้น มุมนำประมาณ 30° - 40° มุมด้านข้าง 90° ดังแสดงในภาพที่ 4.7

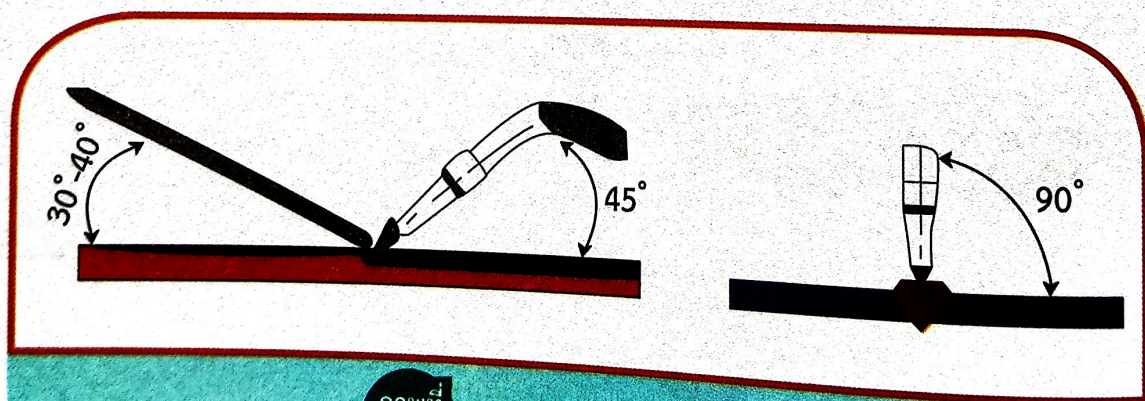

ภาพที่
4.7

แสดงมุมหัวทิพและมุมลวดเชื่อม

5 ความเร็วในการเดินลวดเชื่อม (T: Travel Speed) การเดินแนวเชื่อมเร็วจะทำให้แอ่งหลอมเหลวเล็กหรืองานไม่หลอมเหลว ถ้าเดินแนวช้าแอ่งหลอมเหลวจะกว้างหรือชิ้นงานทะลุได้ ส่วนความเร็วที่เหมาะสมนั้นสังเกตจากเมื่อเดินแนวเชื่อมไปตามปกติแล้วแอ่งหลอมเหลวมีขนาดเหมาะสมและคงที่

ชนิดของรอยต่อ

ในการเชื่อมแก๊ส คือ การนำชิ้นงานสองชิ้นหรือมากกว่ามาต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งมีวิธีการต่อมากมายสรุปได้ 5 ลักษณะ ดังนี้

1 รอยต่อชน (Butt Joint) คือ การนำชิ้นงานสองชิ้นมาชนกัน โดยให้ขอบของชิ้นงานทั้งสองอยู่ในระดับเดียวกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.8

2 รอยต่อมุม (Corner Joint) คือ การนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางตั้งฉากกัน สามารถเชื่อมได้ทั้งมุมภายนอกและมุมภายใน ดังแสดงในภาพที่ 4.9



ภาพที่
4.8

แสดงรอยต่อชน




ภาพที่
4.9

แสดงรอยต่อมุม


3 รอยต่อขอบ (Edge Joint) คือ การนำขอบของชิ้นงานสองชิ้นมาชนกันในลักษณะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบชิดกันขอบของงานทั้งสองจะชิดและขนานกันไปตลอดแนว นิยมใช้ในการออกแบบงานบาง ๆ และไม่ต้องเติมลวดเชื่อม ดังแสดงในภาพที่ 4.10

4 รอยต่อเกย (Lap Joint) คือ การนำชิ้นงานสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันและเชื่อมบริเวณขอบของชิ้นงานที่เกยซ้อนอยู่ นิยมใช้กันมากในงานบัดกรีแข็ง ดังแสดงในภาพที่ 4.11


5 รอยต่อรูปตัวที (T-Joint) คือ การนำขอบของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งฉากอยู่ด้านบนผิวชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นรูปตัวอักษร T ดังแสดงในภาพที่ 4.12

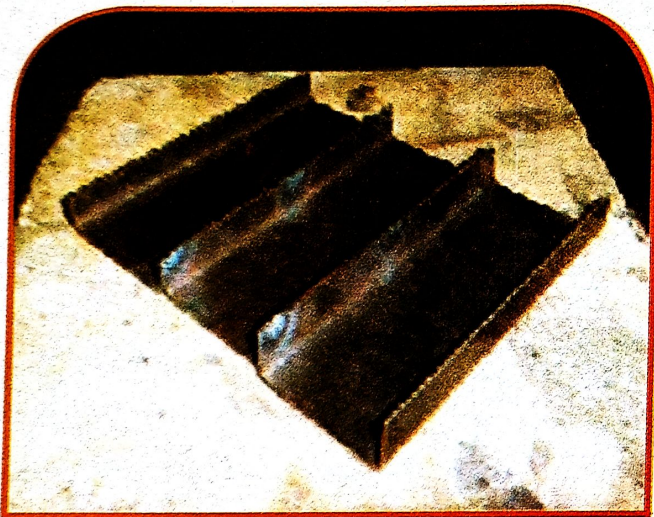

ภาพที่ 4.10 แสดงรอยต่อขอบ

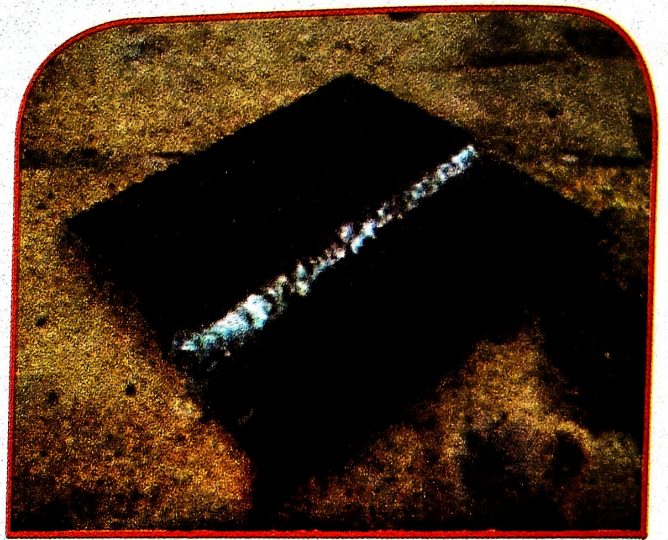

ภาพที่ 4.11 แสดงรอยต่อเกย

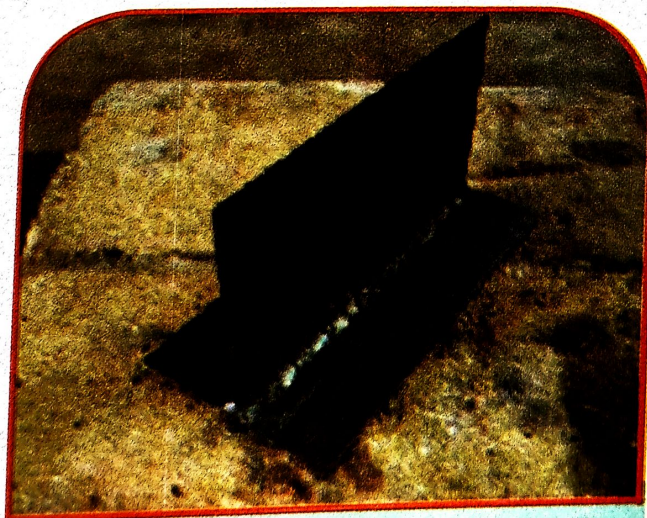


ภาพที่ 4.12 แสดงรอยต่อรูปตัวที

ตำแหน่งท่าเชื่อม

ตำแหน่งท่าเชื่อม (Welding Position) คือ ตำแหน่งในการเชื่อมหรือท่าเชื่อม เป็นตำแหน่งและทิศทางการเชื่อมของแนวเชื่อม สามารถแบ่งออกเป็น 4 ตำแหน่ง ดังนี้


1 ท่าราบ (Flat Position) เป็นการเชื่อมชิ้นงานที่วางอยู่ในระนาบเดียวกันกับพื้นราบ ซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องแรงดึงดูดของโลก จึงเป็นท่าที่ง่ายกว่าท่าเชื่อมอื่น ๆ ท่าราบจะใช้สัญลักษณ์ PA ดังแสดงในภาพที่ 4.13

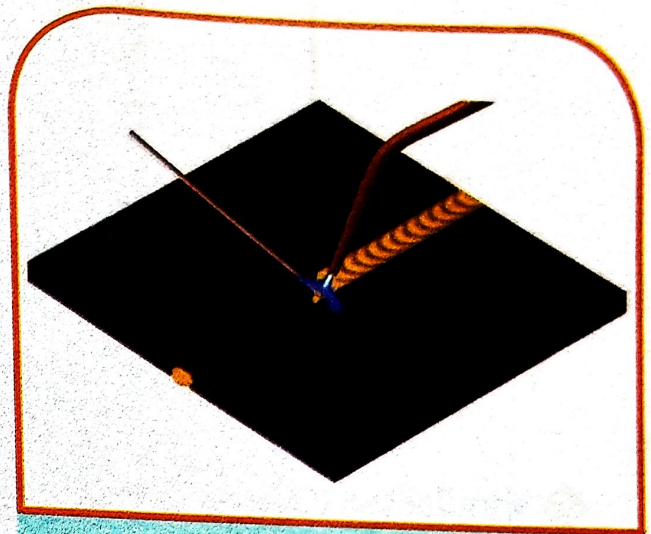

ภาพที่
4.13

แสดงการเชื่อมท่าราบ


2 ท่าขนานนอน (Horizontal Position) เป็นตำแหน่งท่าเชื่อมที่ชิ้นงานจะวางอยู่ในแนวขนานกับแนวระนาบ แต่จะมีปัญหาเรื่องแรงดึงดูดของโลก ทำให้เกิดอุปสรรคในการเชื่อม ส่วนใหญ่จะเกิดข้อบกพร่อง คือ รอยแห้ว ต้องใช้เทคนิคพิเศษในการเชื่อมจึงจะไม่เกิดข้อบกพร่อง ท่าขนานนอนจะใช้สัญลักษณ์ PC ดังแสดงในภาพที่ 4.14

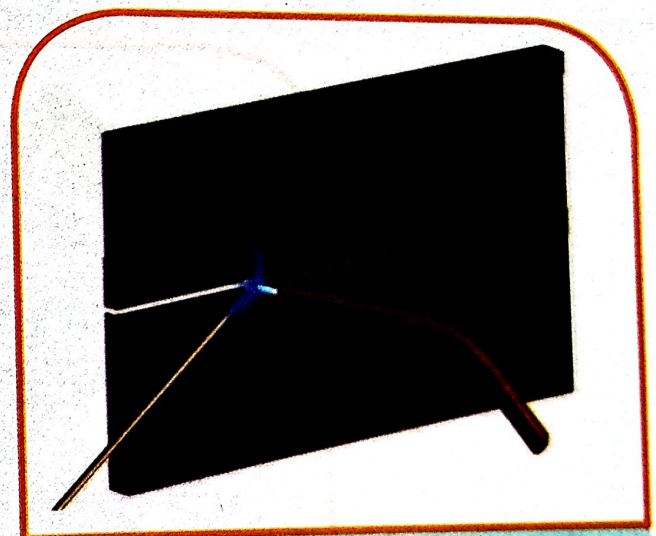

ภาพที่
4.14


แสดงการเชื่อมท่าขนานนอน

3 **ทำตั้ง (Vertical Position)** เป็นตำแหน่งทำเชื่อมต่อที่ชิ้นงานวางอยู่ในแนวตั้ง ซึ่งตั้งฉากกับแนวระนาบ แต่จะมีปัญหาเรื่องแรงดึงสุดของโลก ทำให้เกิดอุปสรรคในการเชื่อมเกิดเป็นข้อบกพร่องในการเชื่อม โดยทั่วไปจะเกิด Overlap ต้องใช้เทคนิคพิเศษในการเชื่อมจึงจะไม่เกิดข้อบกพร่อง ทำตั้งจะใช้สัญลักษณ์ PF ดังแสดงในภาพที่ 4.15

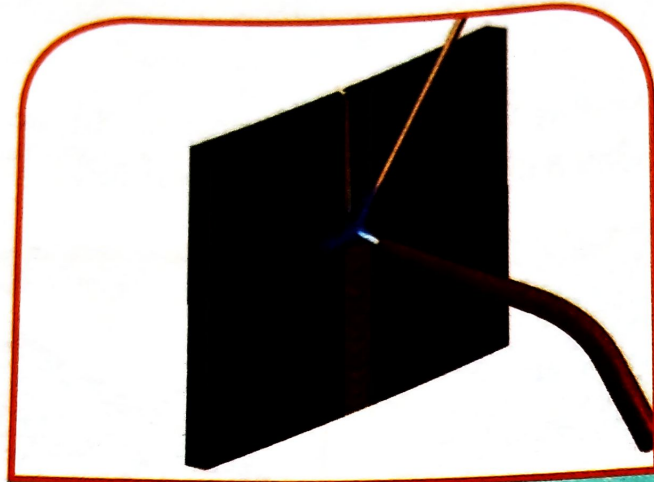

ภาพที่ 4.15 แสดงการเชื่อมทำตั้ง

4 **ท่าเหนือศีรษะ (Overhead Position)** เป็นตำแหน่งทำเชื่อมต่อที่ชิ้นงานวางอยู่ในตำแหน่งแนวระนาบ จะอยู่สูงกว่าศีรษะในขณะที่เชื่อม และต้องเชื่อมด้านล่างของชิ้นงาน อาจเกิดทำให้เกิดอันตรายขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจากสะเก็ดไฟ น้ำโลหะที่หลอมละลาย เปลวไฟที่สะท้อนกลับ เพราะฉะนั้นจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้ครบถ้วน ท่าเหนือศีรษะจะใช้สัญลักษณ์ PE ดังแสดงในภาพที่ 4.16

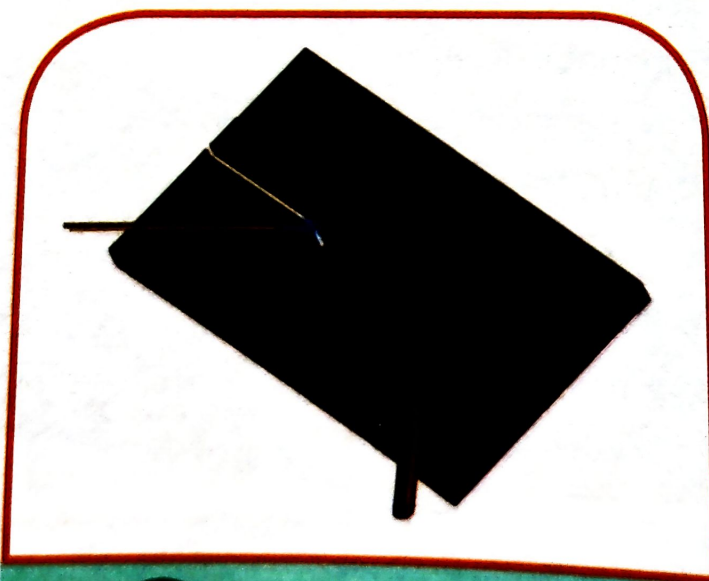

ภาพที่ 4.16 แสดงการเชื่อมท่าเหนือศีรษะ

ลักษณะของแนวเชื่อมแก๊ส


ลักษณะของแนวเชื่อมแก๊ส มี 2 ลักษณะ ดังนี้

1 แนวเชื่อมแบบต่อชน แนวเชื่อมแบบต่อชนถ้างานหนาเกิน 3 มิลลิเมตร จะต้องทำการบากหน้างาน ลักษณะของแนวเชื่อมที่เกิดขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 4.17



ภาพที่ 4.17 แสดงแนวเชื่อมแบบต่อชน

2 แนวเชื่อมแบบสามเหลี่ยม น้ำโลหะจากลวดที่เติมลงในรอยต่อทำให้เกิดหน้าตัดรูปสามเหลี่ยม โดยเฉพาะกับรอยต่อเกยและต่อตัวที่ ดังแสดงในภาพที่ 4.18

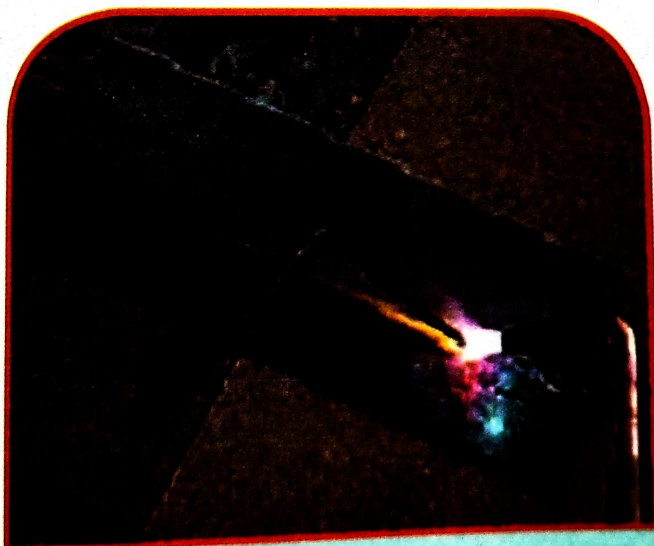

ภาพที่ 4.18 แสดงแนวเชื่อมแบบหน้าตัดสามเหลี่ยม



เทคนิคในการเชื่อมแก๊ส

ทิศทางการเชื่อม

ทิศทางการเชื่อมมีความจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อให้การเชื่อมชิ้นงานได้ประสิทธิภาพสูงสุดและถูกต้องตามมาตรฐานซึ่งประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกัน ในงานอุตสาหกรรมจะมีโลหะหลายชนิด อีกทั้งความหนาที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงานนั้น ๆ ดังนั้น การเชื่อมโลหะที่มีความหนาไม่เท่ากัน จึงมีทิศทางการเชื่อมที่แตกต่างกัน 2 วิธี ดังนี้

1 ลวดเชื่อมนำหน้าเปลวไฟหรือการเชื่อมจากขวาไปซ้าย (Forehand Welding) เป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับเชื่อมชิ้นงานบาง ๆ ที่มีความหนาไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ซึ่งเชื่อมได้อย่างรวดเร็วและควบคุมแนวเชื่อมได้ง่าย หัวเชื่อมเอียงทำมุมกับชิ้นงานประมาณ 30°-40° ถ้าต้องการลดความร้อนให้เอียงมุมของหัวเชื่อมให้มากกว่าเดิม ขณะทำการเชื่อมจะมีการส่ายหัวเชื่อมเพื่อให้มีการละลายลึกลงของแนวเชื่อมที่สมบูรณ์ ชิ้นงานที่มีความหนาต้องส่ายหัวเชื่อมให้กว้าง แต่ถ้าเป็นชิ้นงานบางต้องส่ายหัวเชื่อมให้แคบลง ดังแสดงในภาพที่ 4.19



ภาพที่ 4.19 แสดงการเชื่อมแบบ Forehand และทิศทางการเชื่อม


2 เพลวไฟนำหน้าลวดเชื่อมหรือการเชื่อมจาก
 ซ้ายไปขวา (Backhand Welding) เป็นวิธีการที่เหมาะสม
 สำหรับเชื่อมชิ้นงานที่มีความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร
 การเชื่อมวิธีนี้จะทำให้ชิ้นงานได้รับความร้อนจากเปลวไฟ
 เต็มที่ โดยไม่มีลวดเชื่อมบังจะทำให้บ่อหลอมละลายกว้าง
 และแนวเชื่อมละลายลึกถึงด้านล่างได้สมบูรณ์ หัวเชื่อม
 เอียงทำมุมกับชิ้นงาน 30°-40° ขณะทำการเชื่อมจะมีการ
 สายหัวเชื่อมและต้องสายลวดเชื่อมเติมลงในรอยต่อด้วย
 โดยการสายลวดเชื่อมกลับไปกลับมาระหว่างขอบแนว
 เชื่อมที่หลอมละลาย ดังแสดงในภาพที่ 4.20



ภาพที่ 4.20 แสดงการเชื่อม Backhand และทิศทางการเชื่อม

ลักษณะการสายหัวทิพ


การสายหัวทิพนั้นจะต้องสัมพันธ์กับความ
 หนาของชิ้นงาน ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งใน
 การเชื่อม ซึ่งมีผลโดยตรงกับขนาดของแนวเชื่อม
 เช่น แนวเล็ก แนวกว้าง โดยจะต้องใช้เทคนิคการ
 สายหัวทิพแบบต่าง ๆ เช่น การสายแบบครึ่ง
 วงกลม การสายแบบวงกลม การสายแบบซิกแซ็ก
 ดังแสดงในภาพที่ 4.21

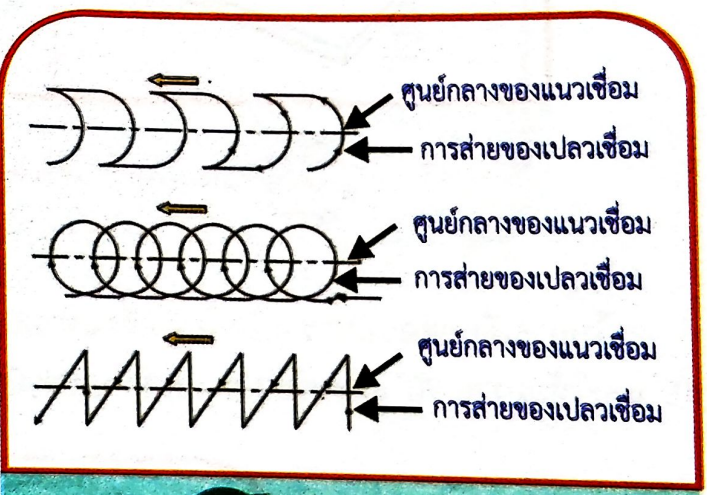

ภาพที่ 4.21 แสดงการสายหัวทิพ


การเชื่อมต่อชนทำราบ

การเชื่อมต่อชนทำราบ เป็นรอยต่อที่ใช้กันทั่วไปให้ชิ้นงาน 2 ชิ้นติดกัน ถ้าชิ้นงานมีความหนามากจะต้องมีการบากหน้างาน แต่ถ้างานไม่หนามากไม่จำเป็นต้องบากหน้างาน แต่ต้องวางระยะห่างของชิ้นงานให้เหมาะสม โดยทั่วไปจะเท่ากับความหนาของชิ้นงาน จุดเริ่มต้นแนวเชื่อมกับจุดสุดท้ายของแนวเชื่อมจะมีระยะห่างไม่เหมือนกัน จุดสุดท้ายของแนวเชื่อมจะมีระยะห่างมากกว่าจุดเริ่มต้นของแนวเชื่อมพอประมาณเพื่อการขยายตัวของชิ้นงานและเพื่อสร้างรูกุญแจ (Key Hole) เพื่อให้เกิดการหลอมละลายลึกที่สมบูรณ์ แต่ในการเชื่อมชิ้นงานที่มีความยาวและความหนาน้อยจะทำให้ชิ้นงานเกิดการบิดตัวจะต้องมีการเชื่อมยึดชิ้นงานก่อนการเชื่อม ดังแสดงในภาพที่ 4.22.

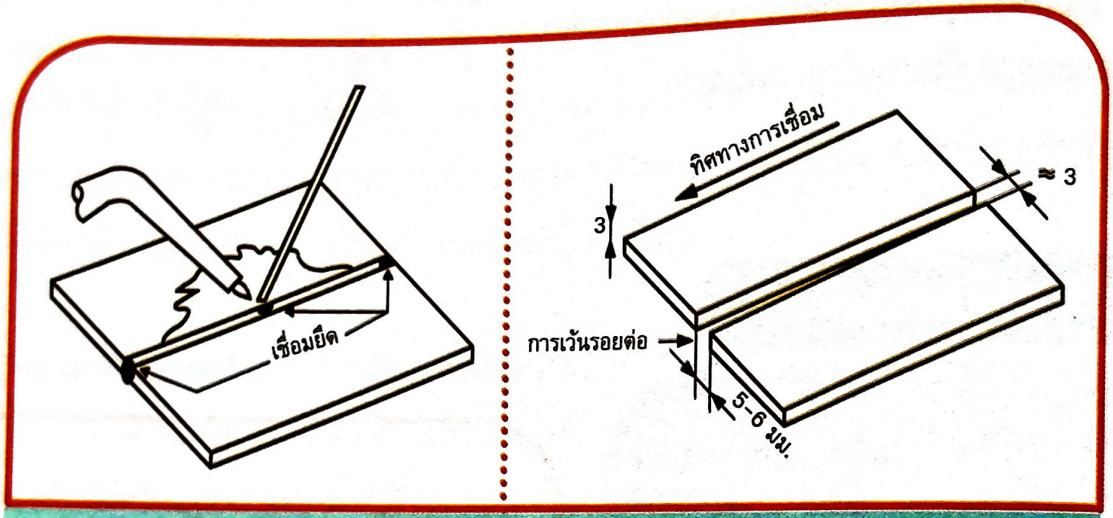

ภาพที่ 4.22 แสดงการเว้นระยะและการเชื่อมยึดชิ้นงานรอยต่อชน


ในการเชื่อมต่อชนทำราบให้ถือหัวเชื่อมทำมุมเดินประมาณ 45° - 70° และมุมลวดเชื่อมประมาณ 45° และให้มุมงาน 90° และปรับเปลวไฟให้เป็นเปลวนิวทรัลแล้วจึงเริ่มต้นเชื่อม ดังแสดงในภาพที่ 4.23

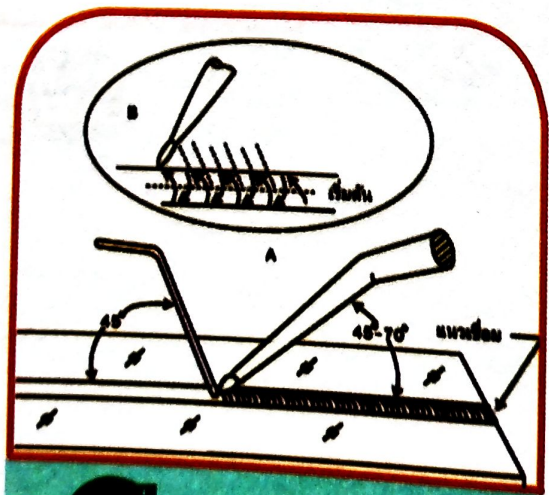

ภาพที่ 4.23 แสดงการเชื่อมต่อชนทำราบ


การเชื่อมต่อชนขนานนอน

การเชื่อมต่อชนขนานนอน เป็นการเชื่อมที่ตำแหน่งชิ้นงานขนานไปกับพื้นและแนวเชื่อมจะอยู่ด้านข้างของชิ้นงาน ในการเชื่อมต้องเอียงหัวเชื่อมให้ทำมุมเล็กน้อยเพื่อให้แรงดันจากเปลวไฟช่วยพยุ่งน้ำโลหะที่หลอมละลายไม่ให้ไหลย้อนลงด้านล่าง การเชื่อมในท่านี้ควรควบคุมบ่อหลอมละลายให้มีขนาดเล็ก ถ้าบ่อหลอมละลายมีขนาดใหญ่จะทำให้โลหะที่หลอมละลายไหลลงมาขอบของแนวเชื่อมด้านบนจะเกิดการกัดแห้ว (Undercut) และขอบแนวเชื่อมด้านล่างจะเกิดการล้นแนว (Overlap) ดังแสดงในภาพที่ 4.24

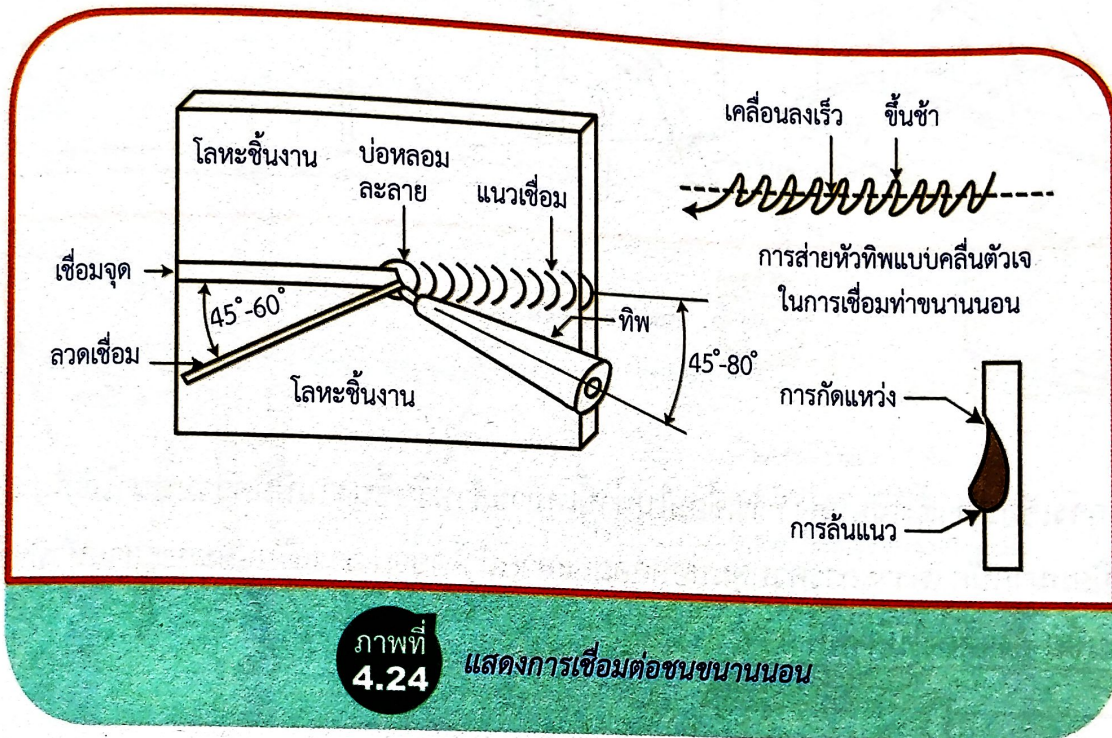


การเชื่อมต่อชนทำตั้ง

1 การเชื่อมต่อตั้งเชื่อมขึ้น ลักษณะการจับหัวเชื่อมให้เงยหัวเชื่อมจากแนวระดับ 5° - 15° ถ้าชิ้นงานมีความหนาไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ควรเชื่อมแบบลวดเชื่อมนำหน้าหัวเชื่อม (Forehand) ถ้าชิ้นงานมีความหนาเกิน 3 มิลลิเมตร ควรเชื่อมแบบหัวเชื่อมนำหน้าลวดเชื่อม (Backhand) เพื่อให้มีการหลอมละลายลึกที่ดี การสร้างรูกุญแจ (Key Hole) ขณะทำการเชื่อมจะทำให้ได้แนวเชื่อมมีความแข็งแรง ดังแสดงในภาพที่ 4.25

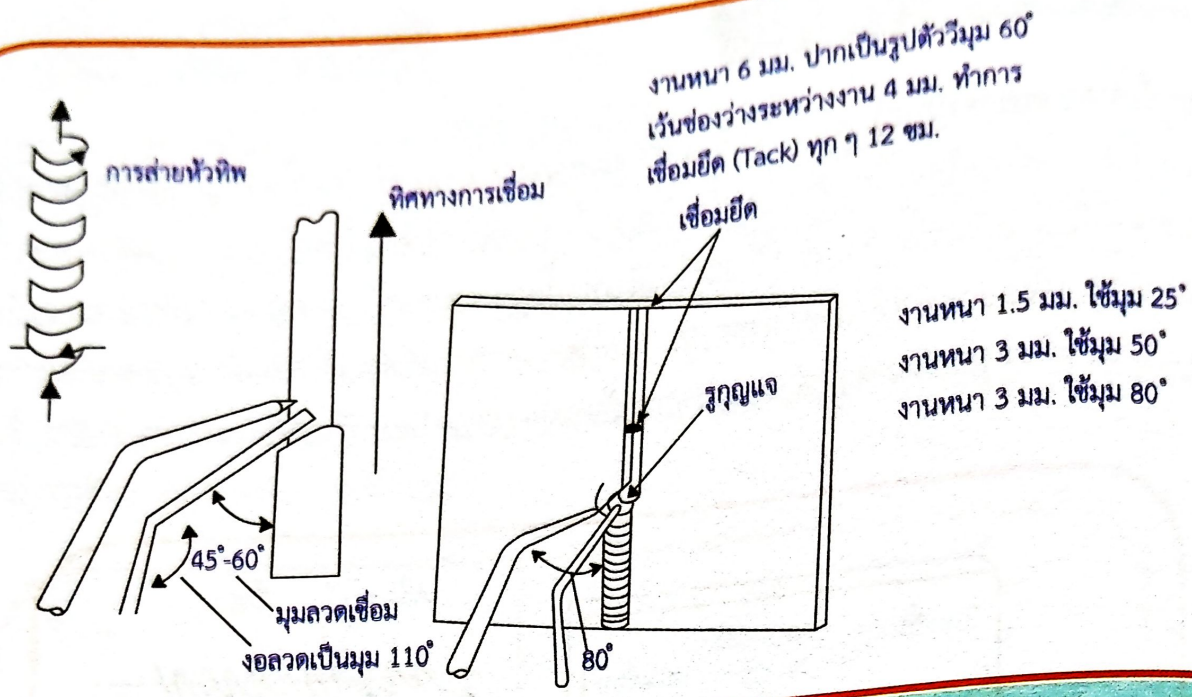

ภาพที่ 4.25 แสดงการเชื่อมต่อชนทำตั้งเชื่อมขึ้น

❖ การเชื่อมทำตั้งเชื่อมลง การเชื่อมในทำนนี้เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีความหนาไม่เกิน 3 มิลลิเมตร แต่ไม่เป็นที่นิยมมากนัก เพราะการควบคุมบ่อหลอมละลายทำได้ยาก การเดินและการส่ายหัวทิพต้องทำเร็วกว่าการเชื่อมขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 4.26

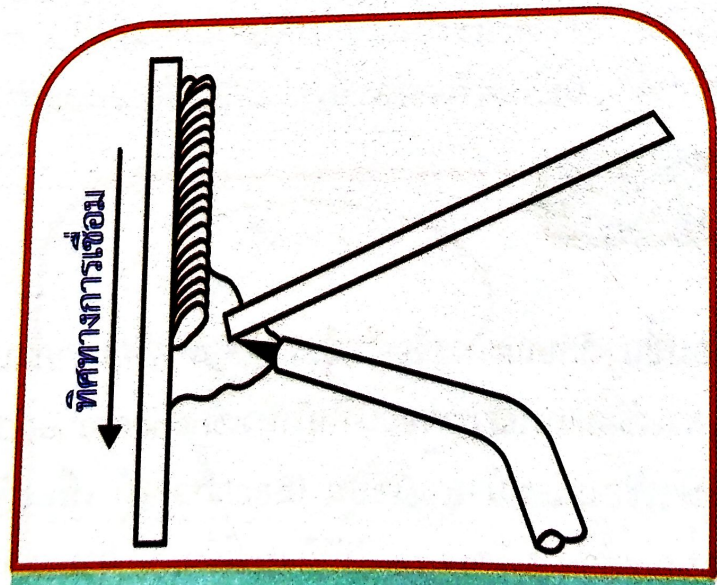


ภาพที่ 4.26 แสดงการเชื่อมทำตั้งเชื่อมลง




การเชื่อมต่อชนทำเหนื่อศิระษะ

การเชื่อมต่อชนทำเหนื่อศิระษะ การเชื่อมในทำนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษต้องสวมชุดป้องกันอันตรายให้ครบ เพราะชิ้นงานจะอยู่เหนื่อศิระษะของผู้ปฏิบัติงาน มีโอกาสที่จะได้รับอันตรายจากน้ำโลหะที่หลอมละลายไหลย้อยลงมา มุมหัวทิพที่ใช้ในการเชื่อมประมาณ 70°-80° กับผิวงานด้านล่าง ดังแสดงในภาพที่ 4.27


การเคลื่อนไหวลวดเชื่อม มีทิศทางขวางกับบ่อ หลอมละลาย

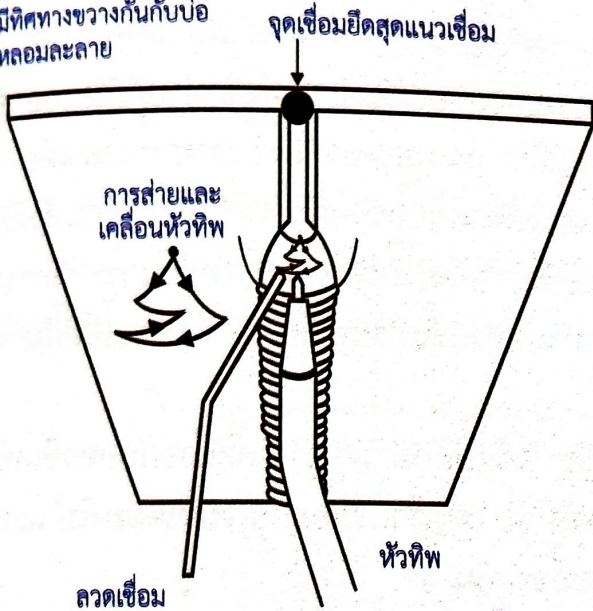

แสดงการเคลื่อนไหวหรือการส่ายหัวทิพ ในการเชื่อมทำเหนื่อศิระษะ

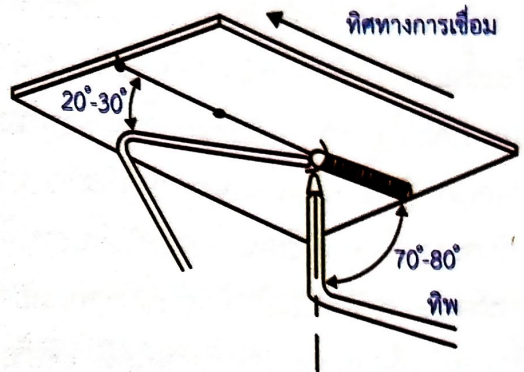

เป็นการเชื่อมแบบ Forehand สำหรับงานหนาไม่เกิน 5 มม. ในการเชื่อมต่อชนทำเหนื่อศิระษะ

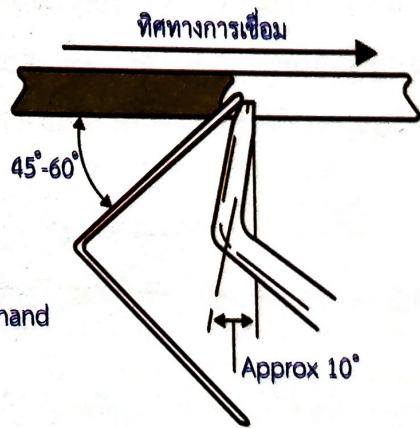

แบบแสดงด้านข้างของการเชื่อมแบบ Backhand สำหรับเชื่อมงานหนามากกว่า 5 มม. ในการเชื่อมต่อชนทำเหนื่อศิระษะ

ภาพที่ 4.27

แสดงการเชื่อมต่อชนทำเหนื่อศิระษะ



งานตัดโลหะด้วยแก๊ส




หลักการตัดด้วยแก๊ส

การตัดชิ้นงานด้วยแก๊ส มีหลักการทำงานโดยให้ความร้อนจากแก๊สออกซิเจนกับแก๊สเชื้อเพลิง ซึ่งแก๊สเชื้อเพลิงมีหลายชนิด เช่น แก๊สอะเซทิลีน แก๊สหุงต้ม (LPG) แก๊สโพรเพน โดยใช้เปลวกลางที่อุณหภูมิ 1,625° F (884° C) เมื่อเผาชิ้นงานจนร้อนแดงแล้วจึงปล่อยแก๊สออกซิเจนพุ่งเข้าทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) กับชิ้นงานและจะทำให้เกิดความร้อนจากปฏิกิริยาหลอมเหลวของชิ้นงาน ในเวลาเดียวกันนั้น ความดันของแก๊สออกซิเจนจะพุ่งเข้าชิ้นงานที่หลอมเหลวให้ขาดออกจากกัน และเมื่อเคลื่อนหัวตัดไปยังทิศทางที่ต้องการตัดเปลวไฟจะอุ่นชิ้นงานตลอดระยะเวลาที่การตัดยังคงดำเนินการอยู่จนกระทั่งการตัดนั้นเสร็จสิ้น แก๊สที่สามารถนำไปใช้ตัดได้ดี ให้ปริมาณความร้อนสูงและประหยัด คือ แก๊สอะเซทิลีน ซึ่งเป็นแก๊สที่มีราคาไม่แพงนักและหาซื้อง่าย

ปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชัน (Oxidation) จากการตัดมีลักษณะการเกิดคล้ายกับออกซิเดชันของสนิมเหล็ก (Iron Oxide) เพียงแต่ในการตัดนั้น มีการเร่งให้เกิดโดยเร็วด้วยออกซิเจนที่เติมลงไป และความรุนแรงของออกซิเจนที่พุ่งลงไป ทำให้ชิ้นงานทะลุขาดออกจากกัน

ปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชัน ขณะทำการตัด แสดงดังนี้

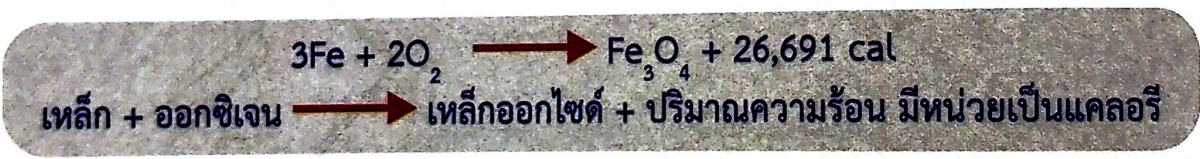


เหล็กออกไซด์ที่ได้จากการตัดจะมีสีดำแข็งเปราะ มีสูตรทางเคมี คือ Fe_3O_4 แต่เหล็กออกไซด์ที่เกิดจากสนิม (Rust) จะมีสีน้ำตาล มีลักษณะร่วนหลุดได้ง่าย มีสูตรทางเคมี คือ Fe_2O_3



อุปกรณ์การตัดแก๊ส

อุปกรณ์การตัดแก๊ส มีชิ้นส่วนประกอบเช่นเดียวกับอุปกรณ์การเชื่อมทุกอย่าง เพียงแต่จะเปลี่ยนจากหัวเชื่อมแก๊สมาเป็นหัวตัดแก๊สแทนเท่านั้นโดยหัวตัดแก๊สมีหน้าที่ให้ความร้อนแก่ชิ้นงานจนชิ้นงานร้อนแดงแล้วจึงปล่อยแก๊สออกซิเจนความดันสูงให้พุ่งไปตัดกับชิ้นงาน


1 หัวตัดแก๊ส มีส่วนประกอบดังแสดงในภาพที่ 4.28

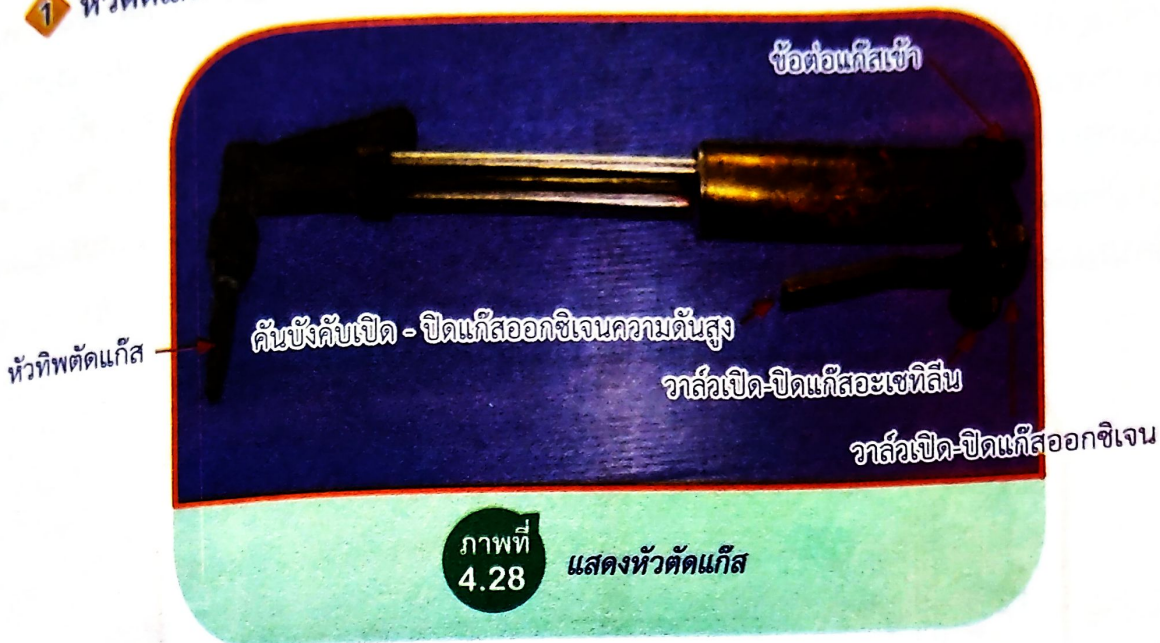

ภาพที่ 4.28 แสดงหัวตัดแก๊ส

หัวตัดแก๊สมีหลายแบบ ที่ใช้กันโดยทั่วไปมีดังนี้


1.1 แบบสมดุลความดัน ลักษณะของทิวตัดมีลักษณะคล้ายคลึงกับทิวเชื่อม (Welding Tip) เพียงแต่ทิวตัดมีท่อทางเดินของออกซิเจนเพิ่มอีก 1 รูบ ดังแสดงในภาพที่ 4.29

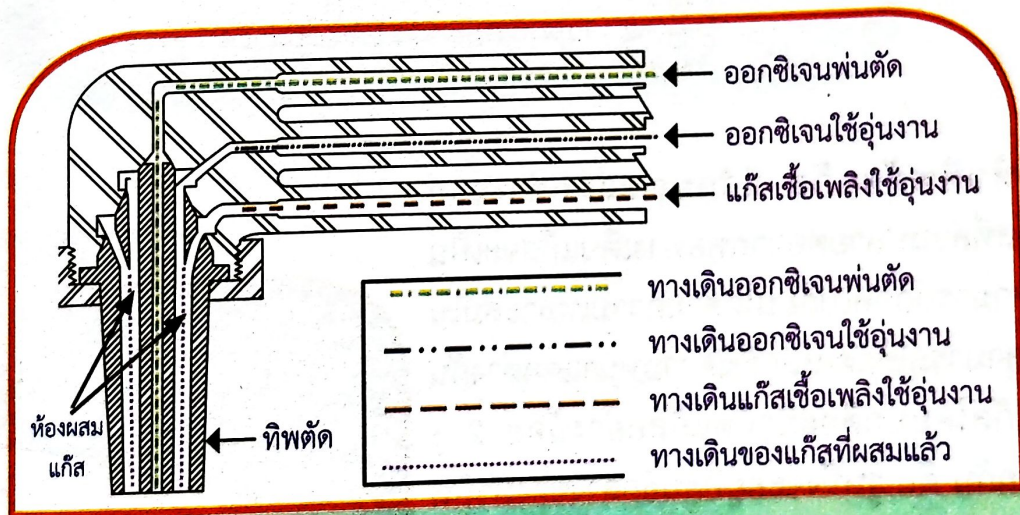

ภาพที่ 4.29 แสดงทางเดินของแก๊สแบบสมดุลความดัน

จากภาพที่ 4.29 เป็นหัวตัดชนิดสมดุลความดัน (Equa-Pressure Torch) นั่นคือ แก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีนพุ่งเข้าสู่ห้องผสมแก๊ส (Mixing Chamber) ด้วยความดันของมันเองเหมาะสมสำหรับแก๊สที่เป็นท่อสำเร็จถูกจัดเก็บด้วยความดันสูง และพร้อมที่จะไหลออกอย่างรวดเร็วเมื่อเปิดลิ้นที่หัวท่อ หัวตัดชนิดนี้จะมีห้องผสมแก๊สที่ใหญ่ ทำให้การผสมแก๊สสมบูรณ์มากขึ้น ทำให้ได้เปลวไฟตัดที่มีอุณหภูมิสูง


1.2 แบบหัวฉัด สามารถใช้กับแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีนที่มีความดันเท่ากัน หรือท่อบรรจุแก๊สที่มีความดันสูงได้เช่นกัน แต่ยังสามารถใช้ได้กับท่อบรรจุแก๊สที่มีความดันต่ำได้อีก จากการออกแบบหัวตัดชนิดนี้ การไหลของออกซิเจนจะดึงแก๊สอะเซทิลีนที่มีความดันต่ำประมาณ 6 ออนซ์ต่อตารางนิ้ว (Oz/in²) หรือ 26 กรัมต่อตารางเซนติเมตร (26 g/cm²) เข้าไปในห้องผสม เหมาะสำหรับท่อแก๊สที่ผลิตเอง (Acetylene Generator) หรือแก๊สธรรมชาติ หัวตัดชนิดนี้จะมีห้องผสมแก๊สขนาดเล็ก การผสมอาจไม่ดีพอ ทำให้ความร้อนลดลงเล็กน้อย ดังแสดงในภาพที่ 4.30

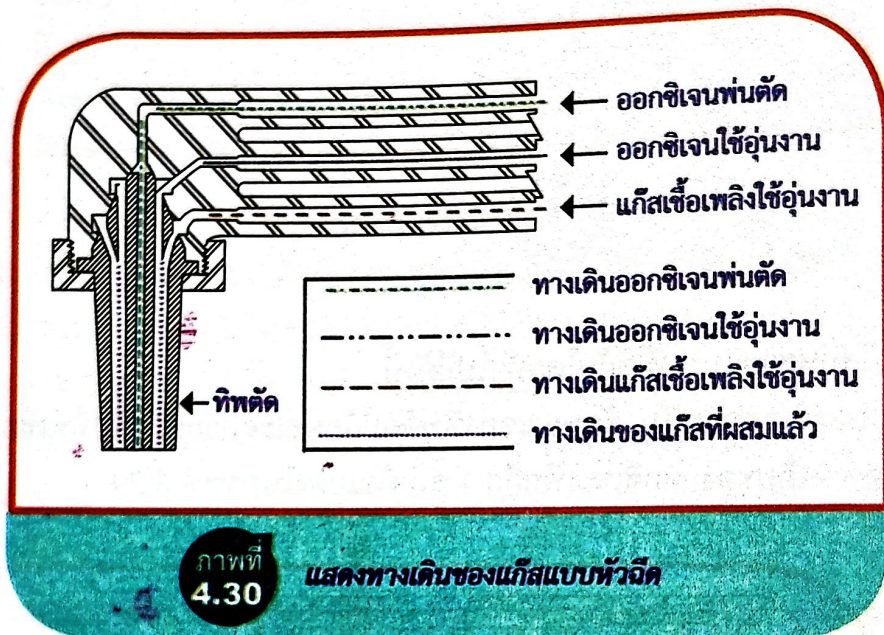

2 หัวทิวตัดแก๊ส มีลักษณะแตกต่างจากหัวเชื่อมแก๊สที่ส่วนปลายต่อจากท่อทางเดินแก๊สจะเป็นหัวทิวตัด สามารถถอดเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมในการทำงาน สามารถใช้ตัดเหล็กที่มีความหนาแตกต่างกัน หัวทิวตัดแก๊สโดยปกติจะมีรูตัดแก๊สอย่างน้อย 2 รู แยกออกจากกัน คือ รูหนึ่งจะอยู่ที่ศูนย์กลางของหัวทิว เป็นรูที่พ่นแก๊สออกซิเจนออกมาเพื่อใช้ตัด ส่วนรูอื่นที่มีอยู่อาจจะมี 1 รู หรือมากกว่า จะอยู่ล้อมรอบรูของหัวพ่นแก๊สออกซิเจนเป็นรูเปลวไฟที่ใช้ในการอุ่นชิ้นงาน (Preheat) ให้ร้อนก่อน การทำงานของหัวตัดจะคล้ายกัน แต่แตกต่างเฉพาะรูปร่างที่ออกแบบมา ขนาดของหัวทิวตัดจะบอกเป็นเบอร์มิให้เลือกตั้งแต่เบอร์ 0 ถึงเบอร์ 4 เบอร์ที่มีเลขมากใช้ตัดเหล็กหนากว่า นอกจากนั้นยังมีขนาดอื่นอีกขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต ดังแสดงในภาพที่ 4.31



3 เครื่องตัดแก๊ส เครื่องตัดแก๊สคล้ายกับการตัดด้วยมือเพียงแต่ใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วย โดยมีทั้งการตัดตรงและตัดตามแบบที่ต้องการ โดยการตัดตรงจะเคลื่อนหัวตัดด้วยมอเตอร์เคลื่อนที่ไปตามรางที่ทำไว้ สามารถปรับความเร็วในการตัดได้โดยตั้งความเร็วที่ตัวเครื่องตัดอัตโนมัติ การตั้งความเร็วในการเดินช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานที่นำมาตัด ส่วนสวิทช์นั้นสามารถปรับเดินหน้าหรือถอยหลังได้ ส่วนในการตัดโค้งหรือการตัดตามแบบงานโค้งต่าง ๆ ต้องทำแบบมาตรฐานขึ้นมาก่อน จากนั้นนำแบบที่ทำได้ไปเป็นแบบเพื่อที่จะให้เครื่องตัดอัตโนมัติตัดตามแบบด้วยแม่เหล็กขณะที่ทำงาน ดังแสดงในภาพที่ 4.32

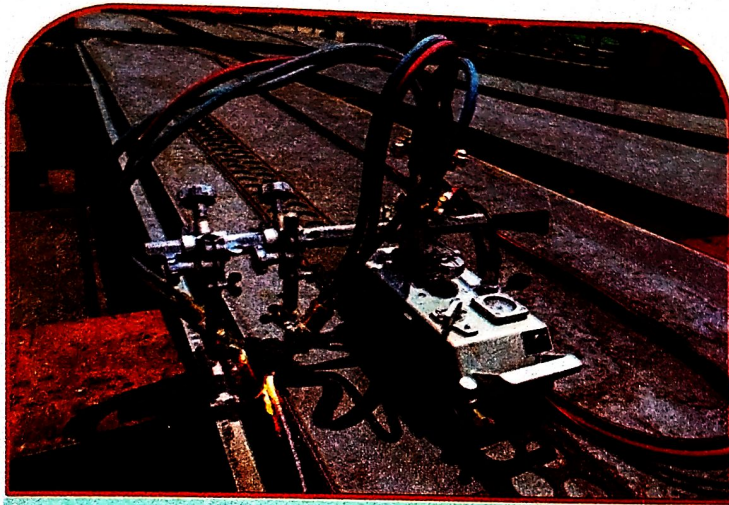ภาพที่
4.32

แสดงเครื่องตัดแก๊ส



การจุดเปลวไฟ

หัวตัดแก๊สที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ ชนิดสมดุลความดันเพราะใช้กับชุดตัดแก๊สสำเร็จรูปได้สะดวก การจุดเปลวไฟหัวตัดแก๊สมีขั้นตอนดังนี้


- 1 ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดแก๊ส
- 2 ตรวจสอบและปรับมาตรฐานวัดความดัน
- 3 เปิดวาล์วท่อแก๊สออกซิเจนและท่อแก๊สอะเซทิลีนตามเกณฑ์การใช้งาน
- 4 จุดเปลวไฟและอุ่นชิ้นงานโดยการเคลื่อนหัวตัดไปตามแนวชิ้นงานที่จะทำการตัด
- 5 กดคันบังคับเปิดวาล์วพ่นตัด
- 6 เคลื่อนหัวตัดตามแนวที่ร่างแบบไว้
- 7 ปิดวาล์วท่อแก๊สอะเซทิลีน



ลำดับขั้นการตัด


ขั้นตอนในการประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์เชื่อมแก๊สในการตัดเหมือนกับการเชื่อมแก๊ส เพียงแต่เปลี่ยนจากหัวเชื่อมแก๊สมาเป็นหัวตัดแก๊ส ขั้นตอนการตรวจเช็คกรวยรั้วปฏิบัติเหมือนกัน เมื่อประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ตัดแก๊สและตั้งค่าความดันแก๊สเสร็จให้ปฏิบัติดังนี้

1 การตัดต้องเริ่มต้นตัดที่ขอบของแผ่นเหล็กโดยถือทอร์ชให้ทิพตัดตั้งฉากหรือเอนเข้าหาชิ้นงานเล็กน้อย ดังแสดงในภาพที่ 4.33

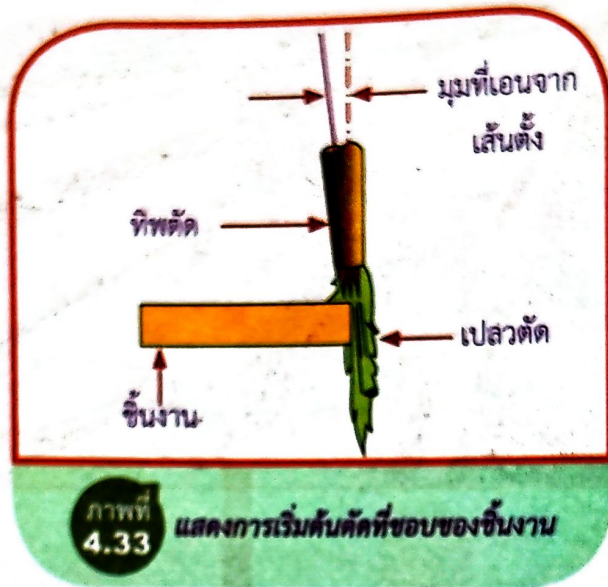


ภาพที่ 4.33 แสดงการเริ่มต้นตัดที่ขอบของชิ้นงาน

- 2 การเริ่มต้นตัดที่ขอบของชิ้นงานนี้จะทำให้ชิ้นงานรับความร้อนได้เร็ว เมื่อขอบของงานร้อนแดงจนกระทั่งเริ่มหลอมละลายในช่วงนี้ควรให้กรวยไฟห่างจากบ่อหลอมละลาย 6-8 มิลลิเมตร
- 3 กดแขนตัดเพื่อปล่อยให้ออกซิเจนแรงดันสูงพุ่งออกมาไปกระแทกบ่อหลอมละลาย ควรถือหัวตัดให้กรวยไฟห่างจากบ่อหลอมละลาย 13-16 มิลลิเมตร และให้หัวตัดอยู่ในระยะนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
- 4 หลังจากชิ้นงานถูกเจาะไซจนทะลุแล้วจึงลดระยะห่างระหว่างกรวยไฟกับบ่อหลอมละลายลงมาเหลือ 6-8 มิลลิเมตร เช่นเดิม ดังแสดงในภาพที่ 4.34

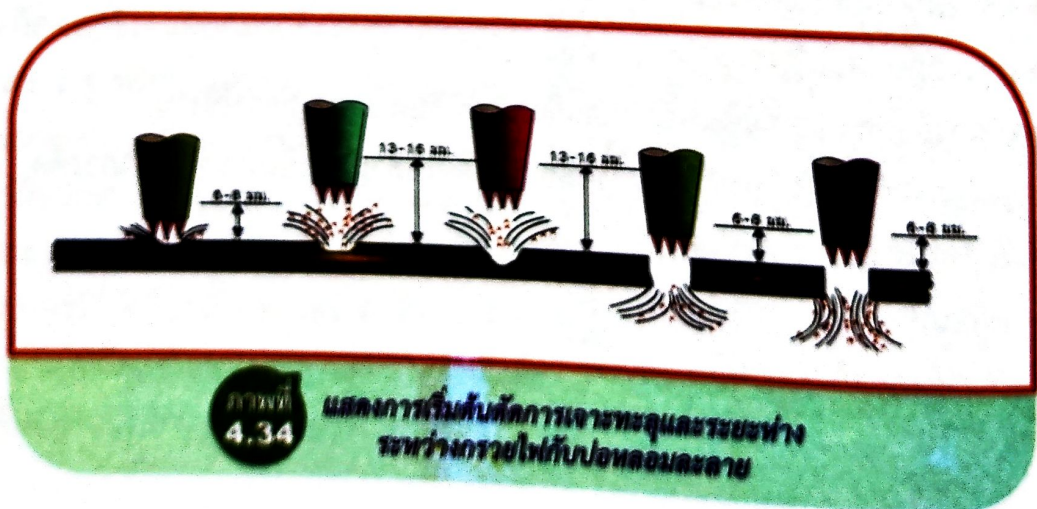

ภาพที่ 4.34 แสดงการเริ่มต้นตัดการเจาะทะลุและระยะห่างระหว่างกรวยไฟกับบ่อหลอมละลาย


5 ถ้าโลหะที่นำมาตัดมีความหนามาก จำเป็นต้องมีการสายหรือเคลื่อนที่หัวตัดเป็นวงกลมขนาดเล็ก เพื่อให้การเจาะทะลุกระทำได้ง่าย ดังแสดงในภาพที่ 4.35

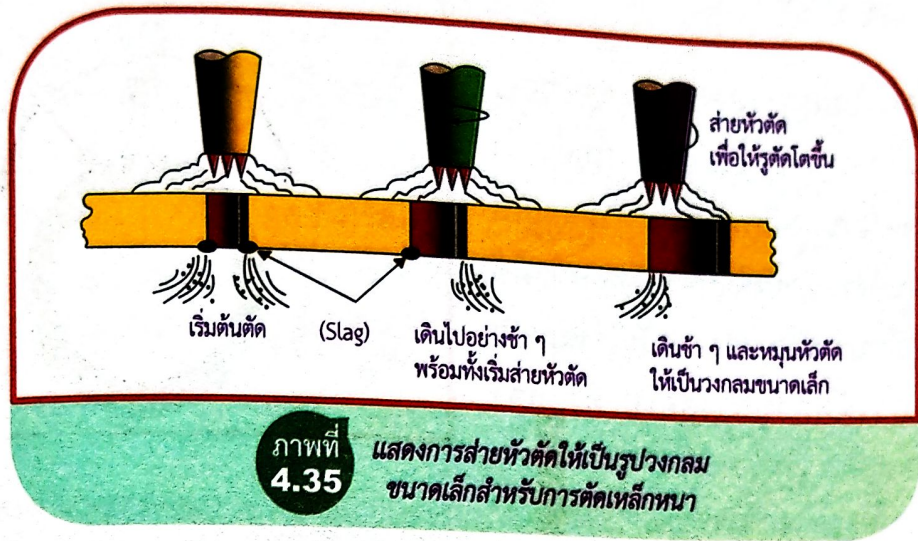

ภาพที่ 4.35 แสดงการสายหัวตัดให้เป็นรูปวงกลมขนาดเล็กสำหรับการตัดเหล็กหนา

การตัดโลหะแผ่นบาง


การตัดโลหะแผ่นบางซึ่งมีความหนาเกจ 18 จนถึงเกจ 11 จะต้องถือทอร์ชให้หัวทิพเอียงเป็นมุมแหลมให้มากจากผิวหน้าของชิ้นงาน จึงจะทำให้ได้รอยตัดที่เรียบและมีสแลกเกาะติดเล็กน้อย ดังแสดงในภาพที่ 4.36

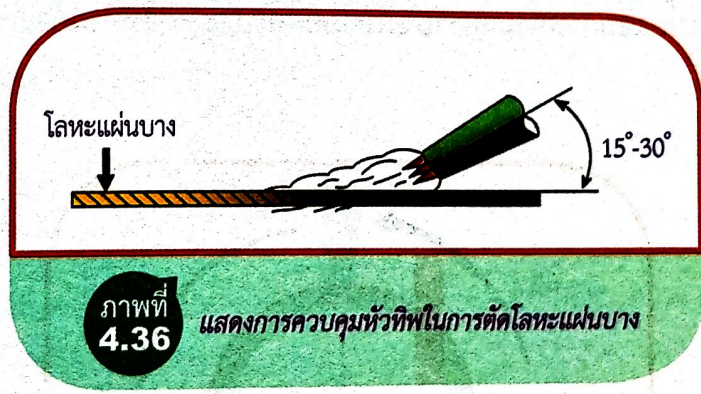

ภาพที่ 4.36 แสดงการควบคุมหัวทิพในการตัดโลหะแผ่นบาง

การตัดวงกลม

การเจาะแผ่นโลหะให้ได้รูขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้การตัดด้วยแก๊ส เนื่องจากการตัดด้วยวิธีอื่นกระทำไต่ยากเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง การตัดนี้ตัดบริเวณพื้นที่ภายในให้เป็นเศษวัสดุเสียก่อน จากนั้นจึงเคลื่อนตัดในลักษณะโค้งเพื่อเดินเข้าหาแนวตัดวงกลมที่ต้องการ ดังแสดงในภาพที่ 4.37

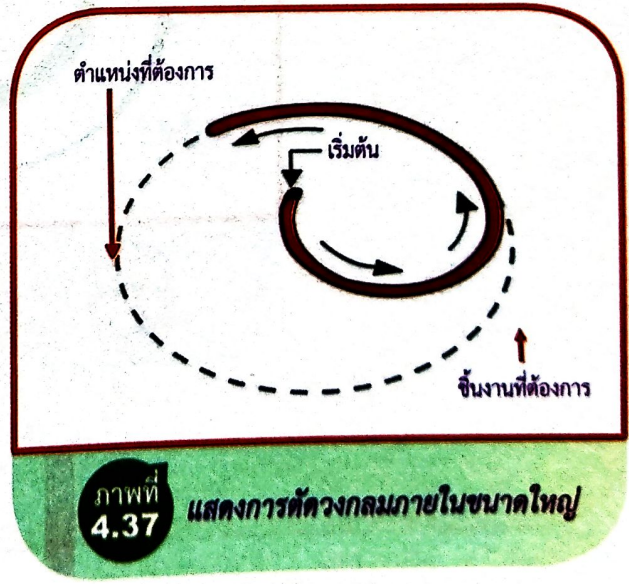


ภาพที่ 4.37 แสดงการตัดวงกลมภายในขนาดใหญ่

การตัดท่อ


การตัดท่อด้วยมือ (Freehand Cutting)

สำหรับท่อขนาดเล็กขนาด 76 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า สามารถทำการตัดโดยการถือทอร์ชให้หัวตัดอยู่ในแนวตั้งและเคลื่อนตัดลงมายังด้านข้างทั้งสองข้างได้เลย เนื่องจากท่อมีขนาดเล็ก หลังจากนั้นให้หมุนท่อพลิกขึ้นเพื่อทำการตัดด้านล่างต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 4.38

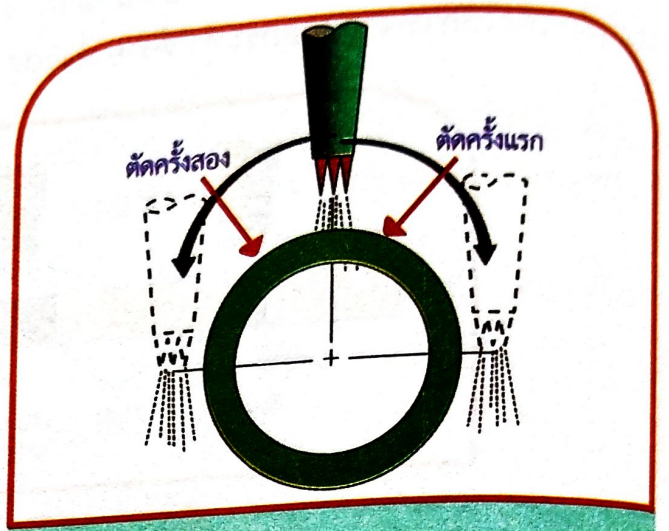

ภาพที่ 4.38 แสดงการตัดท่อขนาดเล็ก

สำหรับท่อขนาดใหญ่หรือโตกว่า 76 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ผู้ปฏิบัติงานตัดต้องถือทอร์ช โดยให้หัวทิพตั้งฉากกับผิวโค้งของท่อตลอดเวลาที่เคลื่อนหัวตัดไป เทคนิคการตัดแบบนี้เหมาะสำหรับท่อขนาดใหญ่ที่มีผนังหนา แต่ก็สามารถตัดท่อขนาดเล็กได้ดีเช่นเดียวกัน เนื่องจากท่อมีขนาดใหญ่ไม่สามารถหมุนท่อได้ ดังนั้น การตัดควรตัดต่อเนื่องจนกระทั่งมาบรรจบกับรอยตัดในระยะเริ่มต้น ดังแสดงในภาพที่ 4.39

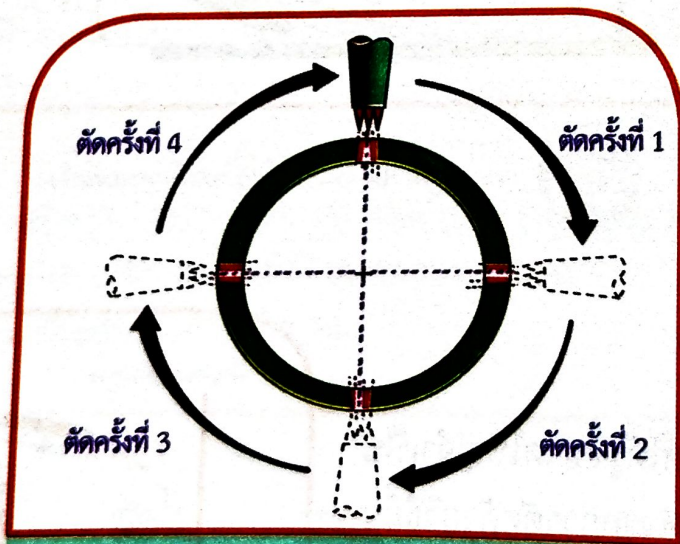

ภาพที่ 4.39 แสดงการตัดท่อขนาดใหญ่

สรุป

การเชื่อมด้วยแก๊สออกซิอะเซทิลีน เป็นกระบวนการเชื่อมที่ใช้แก๊สอะเซทิลีนที่ติดไฟได้ผสมกับแก๊สออกซิเจนที่ช่วยให้ไฟติดเกิดความร้อนสูงสามารถหลอมละลายโลหะได้ การเชื่อมด้วยแก๊สออกซิอะเซทิลีน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1 หลักการเชื่อมแก๊ส

หลักการเชื่อมแก๊สเป็นกรรมวิธีการเชื่อมโลหะแบบหลอมเหลว โดยใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้แก๊สอะเซทิลีนผสมกับแก๊สออกซิเจนบริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่า การเชื่อมด้วยแก๊สออกซิอะเซทิลีน (Oxy Acetylene Welding) เปลวไฟจากการเผาไหม้จะเกิดความร้อนในปริมาณสูงทำให้ชิ้นงานหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน โดยที่ลวดเชื่อมจะเติมหรือไม่เติมก็ได้ ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานและชนิดของรอยต่อ

2 ชนิดของแก๊ส

2.1 แก๊สอะเซทิลีน (Acetylene: C_2H_2)

2.2 แก๊สออกซิเจน (Oxygen: O_2)

3 ชนิดของเปลวไฟ

3.1 เปลวลดหรือเปลวคาร์บอนมากหรือเปลวคาร์บูไรซิง (Carburizing Flame)

3.2 เปลวกลางหรือเปลวนิวทรัล (Neutral Flame)

3.3 เปลวเพิ่มหรือเปลวออกซิเจนมากหรือเปลวออกซิไดซิง (Oxidizing Flame)

4 องค์ประกอบของการเชื่อมแก๊ส

4.1 การเลือกลวดเชื่อม (C: Correct Rod)

4.2 ปริมาณความร้อน (C: Correct Heat)

4.3 ระยะห่างของกรวยไฟ (C: Cone of Length)

4.4 มุมหัวทิพและมุมลวดเชื่อม (T: Tip and Rod Angle)

4.5 ความเร็วในการเดินลวดเชื่อม (T: Travel Speed)

5 ชนิดของรอยต่อ

- 5.1 รอยต่อชน (Butt Joint)
- 5.2 รอยต่อมุม (Corner Joint)
- 5.3 รอยต่อขอบ (Edge Joint)
- 5.4 รอยต่อเกย (Lap Joint)
- 5.5 รอยต่อรูปตัวที (T-Joint)

6 ตำแหน่งท่าเชื่อม (Welding Position)

- 6.1 ท่าราบ (Flat Position)
- 6.2 ท่าขนานนอน (Horizontal Position)
- 6.3 ท่าตั้ง (Vertical Position)
- 6.4 ท่าเหนือศีรษะ (Overhead Position)

7 ลักษณะของแนวเชื่อมแก๊ส

- 7.1 แนวเชื่อมแบบต่อชน
- 7.2 แนวเชื่อมแบบสามเหลี่ยม

8 เทคนิคในการเชื่อมแก๊ส

- 8.1 ทิศทางการเชื่อม
 - 1) ลวดเชื่อมนำหน้าเปลวไฟหรือการเชื่อมจากขวาไปซ้าย (Forehand Welding)
 - 2) เปลวไฟนำหน้าลวดเชื่อมหรือการเชื่อมจากซ้ายไปขวา (Backhand Welding)
- 8.2 ลักษณะการสายหัวทิพ
- 8.3 การเชื่อมต่อชนท่าราบ
- 8.4 การเชื่อมต่อชนขนานนอน
- 8.5 การเชื่อมต่อชนท่าตั้ง
 - 1) การเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้น
 - 2) การเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลง
- 8.6 การเชื่อมต่อชนท่าเหนือศีรษะ

9 งานตัดโลหะด้วยแก๊ส

9.1 หลักการตัดด้วยแก๊ส

9.2 อุปกรณ์การตัดแก๊ส

1) หัวตัดแก๊ส

2) หัวทิพตัดแก๊ส

3) เครื่องตัดแก๊ส


9.3 การจุดเปลวไฟ

9.4 ลำดับขั้นตอนการตัด

9.5 การตัดโลหะแผ่นบาง

9.6 การตัดวงกลม

9.7 การตัดท่อ

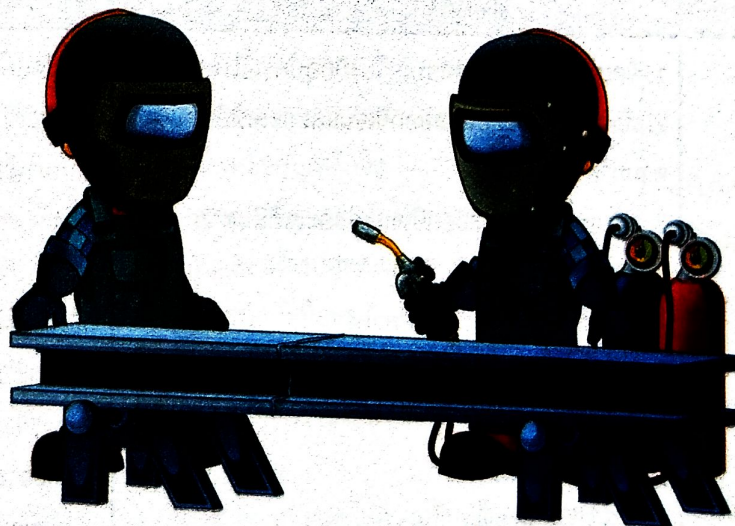

คำถามท้ายบทเรียนที่

4



จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

- 1 แก๊สออกซิอะเซทีลีนปรับเปลวกลางจะได้อุณหภูมิเท่าไร
 ก. $2,526^{\circ}\text{C}$ ข. $2,867^{\circ}\text{C}$ ค. $2,927^{\circ}\text{C}$ ง. $3,150^{\circ}\text{C}$
- 2 สัญลักษณ์ทางเคมีของแคลเซียมคาร์ไบด์คือข้อใด
 ก. CaC_2 ข. C_2H_2 ค. O_2 ง. H_2
- 3 ข้อใดไม่ใช่สมบัติของอะเซทีลีน
 ก. เบากว่าอากาศ ข. ไม่มีสี ค. ไม่มีกลิ่น ง. ละลายในของเหลวได้
- 4 แก๊สชนิดใดสามารถเป็นได้ทั้ง 3 สถานะ คือ แก๊ส ของเหลว และของแข็ง
 ก. ออกซิเจน ข. โพรเพน ค. ไนโตรเจน ง. อะเซทีลีน
- 5 รอยต่อชนิดใดที่ไม่ต้องใช้ลวดเชื่อมเป็นตัวประสาน
 ก. ต่อชน ข. ต่อเกย ค. ต่อขอบ ง. ต่อตัวที่
- 6 สัญลักษณ์ทางเคมีของแก๊สอะเซทีลีนคือข้อใด
 ก. O_2 ข. C_2H_2 ค. CH_4 ง. CO_2
- 7 แก๊สอะเซทีลีนผลิตจากการทำปฏิกิริยาระหว่างอะไรกับอะไร
 ก. แคลเซียมคาร์ไบด์กับน้ำ ข. แคลเซียมคาร์ไบด์กับอากาศ
 ค. หินปูนกับถ่านโค้ก ง. แคลเซียมคาร์บอเนตกับน้ำ
- 8 ข้อใดไม่ใช่สมบัติของแก๊สอะเซทีลีน
 ก. เบากว่าอากาศ
 ข. ช่วยให้ไฟติด
 ค. ละลายในของเหลว
 ง. มีกลิ่นคล้ายกระเทียม
- 9 การผลิตออกซิเจนที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกวันนี้ใช้กระบวนการผลิตจากอะไร
 ก. ผลิตจากอากาศ ข. ผลิตจากน้ำ
 ค. ผลิตจากแก๊สธรรมชาติ ง. ผลิตจากสารเคมี
- 10 การผลิตออกซิเจนมีกี่วิธี
 ก. 1 วิธี ข. 2 วิธี ค. 3 วิธี ง. 4 วิธี

