

หน่วยที่ 7

ฉากข้างกตและฉากผสม

แนวคิด



ฉากข้างกล เป็นเครื่องมือตรวจสอบมุมฉากของชิ้นงาน ฉากข้างกลที่มีใช้ทุกๆ ไป ได้แก่ ฉากตาย เป็นฉากที่ไม่สามารถปรับค่ามุมได้

ฉากผสม เป็นฉากอีกชนิดหนึ่งที่มีอุปกรณ์ประกอบหลายอย่าง สามารถทำงานได้หลากหลาย ถือเป็นฉากอเนกประสงค์

ระดับน้ำ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบระดับในแนวตั้งและแนวนอน ใช้ในการติดตั้งเครื่องจักรกลในโรงงาน สามารถคำนวณค่าเอียงเป็นมุมได้

สาระการเรียนรู้



1.ฉกตย

2.ฉกผสม

3.ระดับน้ำข้างกต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. บอกส่วนประกอบและขนาดของฉาตกายได้
2. บอกชนิดของฉาตกายได้
3. บอกประโยชน์ของฉาตกายได้
4. อธิบายขั้นตอนการใช้ฉาตกายตรวจสอบชิ้นงานได้
5. บอกวิธีการตรวจสอบฉาตกายได้
6. บอกส่วนประกอบของฉากผสมได้
7. บอกประโยชน์ในการนำฉากผสมไปใช้งานได้
8. บอกส่วนประกอบที่สำคัญของระดับน้ำช่างกลได้
9. สามารถวิเคราะห์ผลการใช้ระดับน้ำช่างกลตรวจหาระดับได้
10. บอกข้อควรระวังและการบำรุงรักษาระดับน้ำช่างกลได้

ฉากช่างกล (Precision Square)


ฉากช่างกลเป็นเครื่องมือวัดตรวจสอบมุมของชิ้นงาน ที่ใช้
ทั่วๆ ไป คือ วัดและตรวจสอบมุมฉาก คือ มุม 90 องศา แต่
จริงๆ แล้วมีมุมขนาดอื่นๆ อีก เช่น ฉากมุม 45, 120 และ 135
องศา เป็นต้น ฉากช่างกลมีหลายชนิดที่ควรรู้จัก ได้แก่ ฉากตาย
ฉากผสม เป็นต้น

ฉากช่างกล (Precision Square)

ฉากตาย (Solid Square) เป็นฉากที่มีมุมคงที่ที่ไม่สามารถปรับได้

ส่วนประกอบของฉากตาย

ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

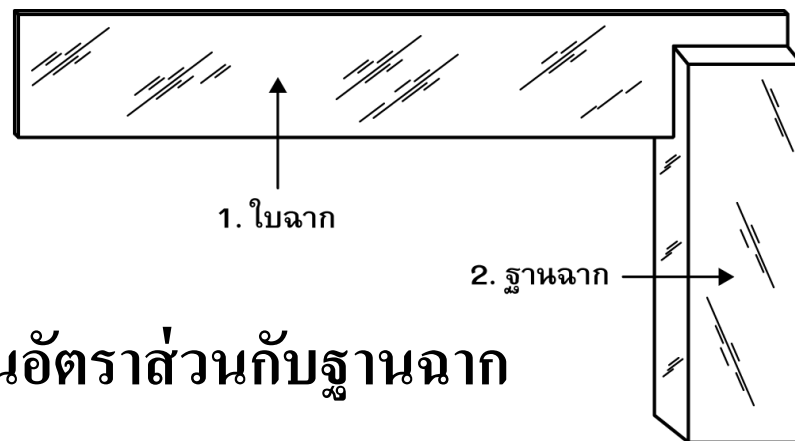


1. **ใบฉาก (Blade)** จะมีความยาวเป็นอัตราส่วนกับฐานฉากประมาณ 3 : 2 เช่น 50 : 40 มม., 75 : 50 มม., 100 : 70 มม., 150 : 100 เป็นต้น ขนาดความยาวใบฉากจะนำมาเรียกเป็นขนาดของฉาก มีทั้งขนาด มิลลิเมตร และ นิ้ว ดังตารางข้างล่าง

ฉากช่างกล (Precision Square)


ฉากตาย (Solid Square) เป็นฉากที่มีมุมคงที่ ไม่สามารถปรับได้

2. ฐานฉาก (Beam) เป็นส่วนที่ใช้
จับ หรือใช้วางกับแท่นระดับ จะมีขนาด
สั้นกว่า ใบฉาก อาจจะมีความหนา
เท่ากับใบฉาก หรือ หนากว่าใบฉาก

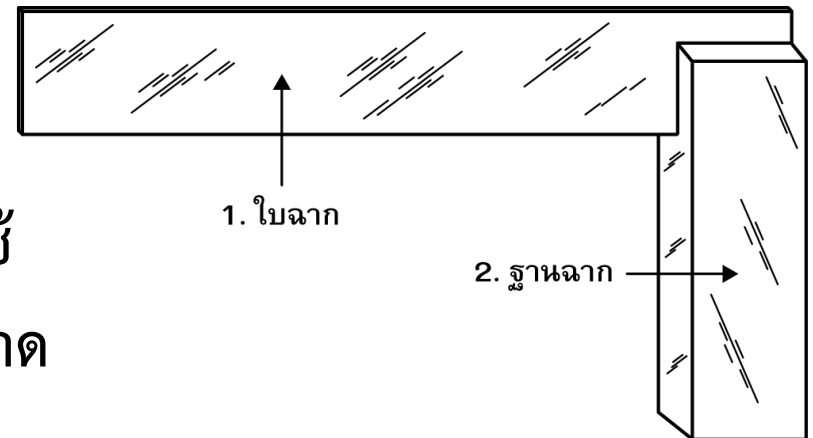

ฉากช่างกล (Precision Square)

ความยาวของใบฉาก

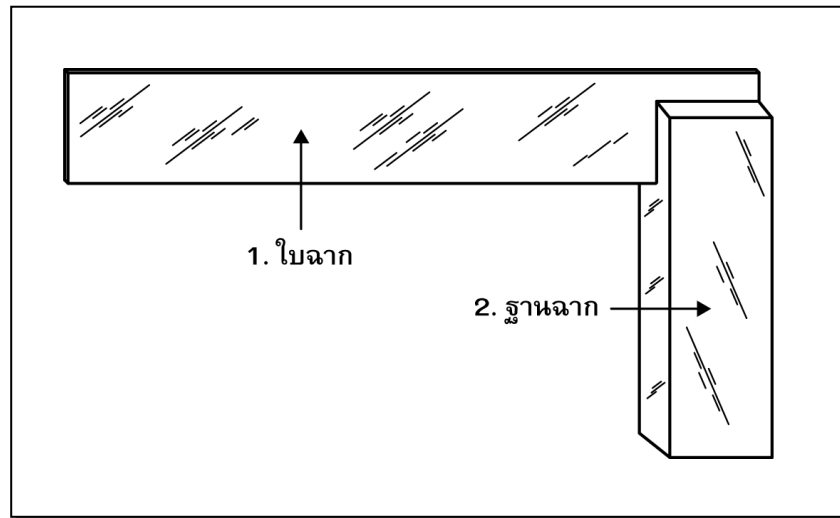

ขนาดความยาวใบฉากทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษ


ระบบ	ขนาดความยาวใบฉาก							
เมตริก (มม.)	50	75	100	150	200	250	300	400
อังกฤษ(นิ้ว)	2	3	4	6	8	10	12	16

ฉากช่างกล (Precision Square)

ชนิดของฉากตาย

1. ฉากแบนหรือฉากเครื่องกลแบบธรรมดา (Regular Square Plain Type) ใบฉากและฐานฉาก หรือ ด้ามฉากมีความหนาเท่ากัน เป็นเหล็กชุบแข็ง ผิวเจียรระไน ส่วนของใบฉากจะมีความยาวมากกว่า


ฐานฉาก

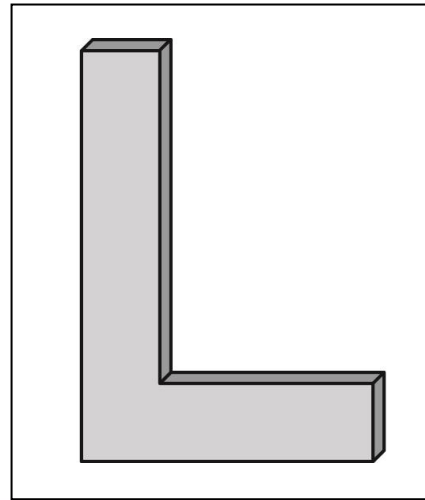

ฉากช่างกล (Precision Square)

ชนิดของฉากตาย


2. ฉากตั้ง (Regular Square with Stand Type) เป็นฉากตายที่มีส่วนฐานหนากว่าใบฉาก

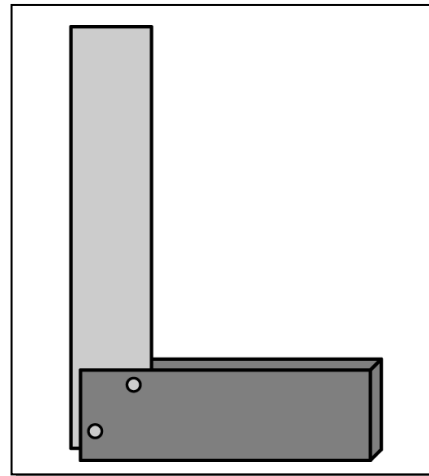

ฉากช่างกล (Precision Square)

ชนิดของฉากตาย


3.ฉากแบบใบคมมีด (Edge Type) ใบฉากและฐานฉากเป็นแผ่นเดียวกันเหมือนฉากแบน แต่ที่สันใบฉากเอียงเป็นมุม 60 องศา เพื่อให้วัดตรวจสอบชิ้นงานได้สะดวก ทำให้ได้ค่าละเอียดเที่ยงตรง

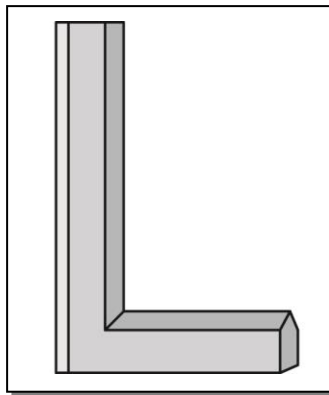

ฉากข้างกล (Precision Square)

ชนิดของฉากตาย


4. ฉากปีก (Regular Square Base Stand) เป็นฉากที่มีส่วนฐานเป็นปีกยื่นออกมา ทำให้วางได้มั่นคงยิ่งขึ้น

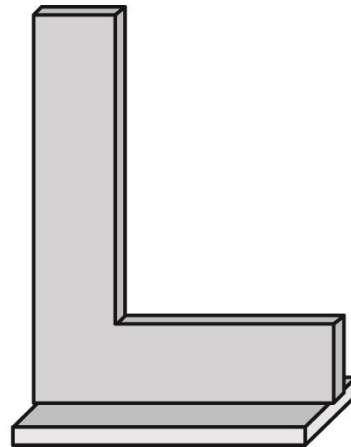

ฉากช่างกล (Precision Square)


ชนิดของฉากตาย

5.ฉากความละเอียดสูงแบบมีหน้าปัด (Precision Dial Square) เป็นฉากที่ใช้สำหรับงานต้องการความละเอียดสูงมาก ตรวจสอบชิ้นงานในห้องปฏิบัติการ จะมีหน้าปัดแสดงขีดตัวเลขเพื่อให้อ่านค่า

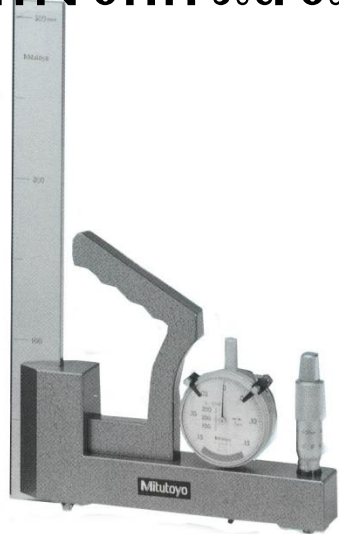


ฉากช่างกล (Precision Square)

การใช้ฉากตายตรวจสอบชิ้นงาน และการใช้ตรวจสอบงานในลักษณะต่างๆ

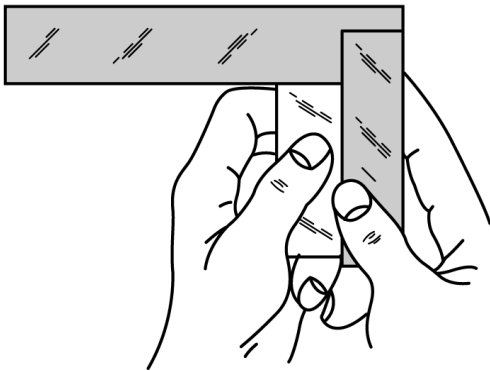


ตรวจสอบมุมโดยใช้ภายใน
ของฉากตรวจสอบ

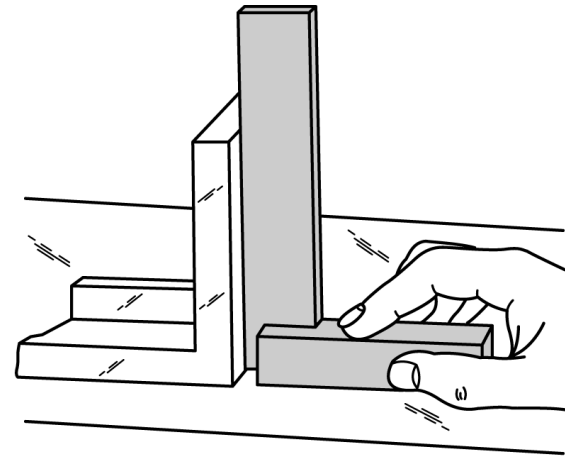


ตรวจสอบมุมโดยใช้ภายนอก
ของฉากตรวจสอบ

ฉากช่างกล (Precision Square)

การใช้ฉากตายตรวจสอบชิ้นงาน และการใช้ตรวจสอบงานในลักษณะต่างๆ

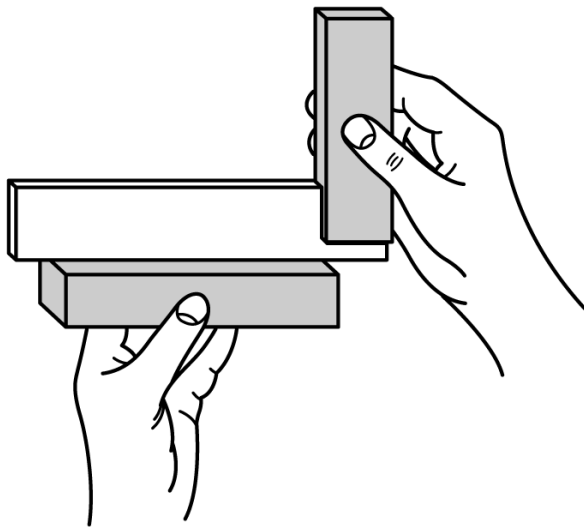


ตรวจสอบระนาบผิวของชิ้นงาน

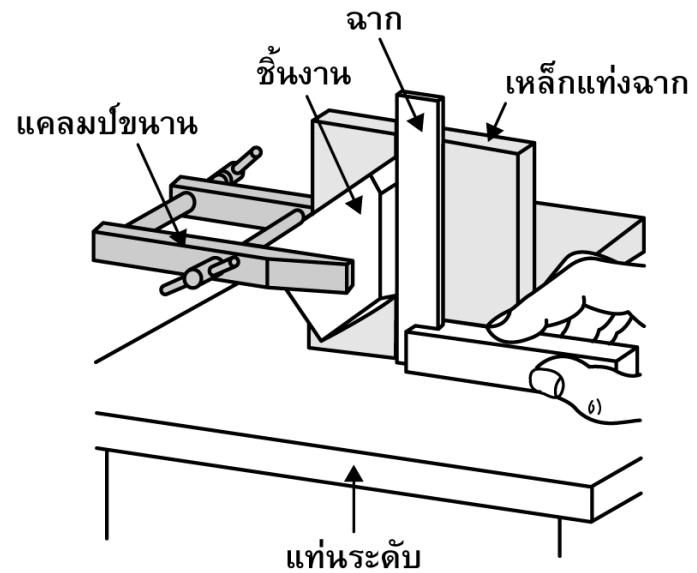


การใช้ฉากตรวจสอบชิ้นงานในแนวตั้ง

ฉากช่างกล (Precision Square)

การใช้ฉากตายตรวจสอบชิ้นงาน และการใช้ตรวจสอบงานในลักษณะต่างๆ

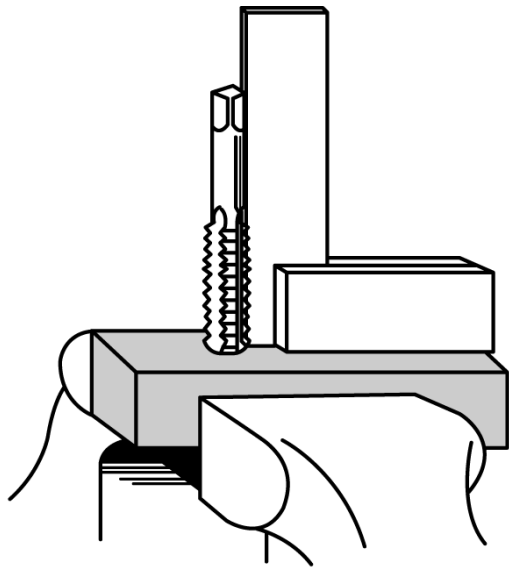


การใช้ฉากตรวจสอบแนวตั้ง
ของตากับชิ้นงาน

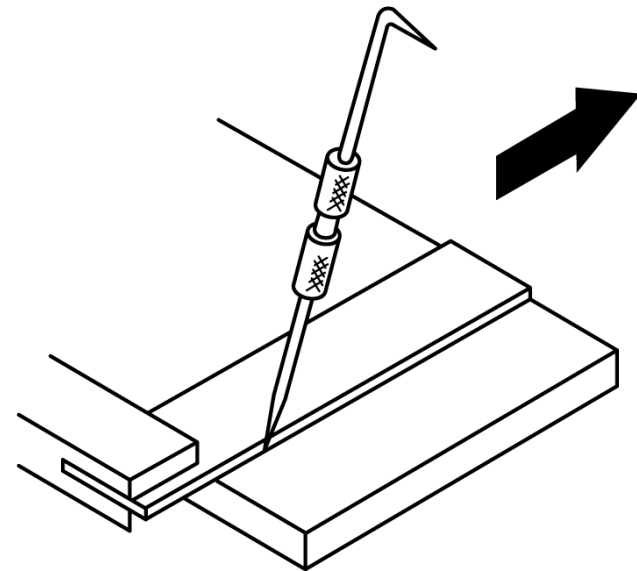

การใช้ฉากพร้อมเหล็กขีดร่างแบบงาน

ฉากช่างกล (Precision Square)

การใช้ฉากตายตรวจสอบชิ้นงาน และการใช้ตรวจสอบงานในลักษณะต่างๆ

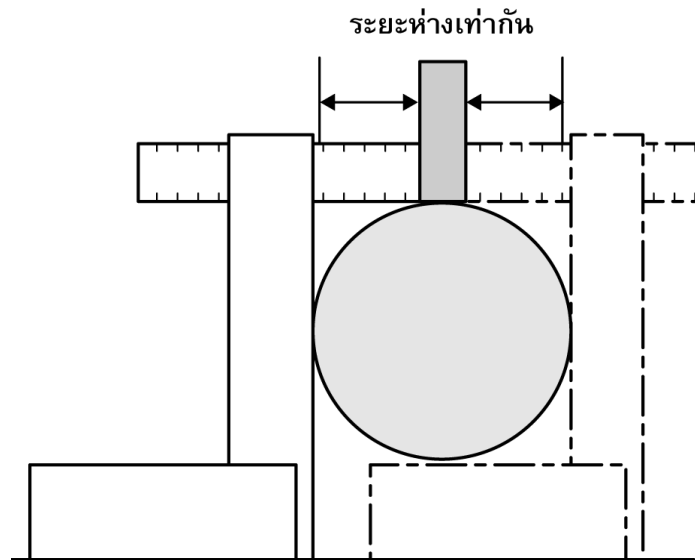

การใช้ฉากตั้งตำแหน่งดอกกัด เพื่อกัดร่องบนชิ้นงาน

ฉากข้างกล (Precision Square)

ขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงานด้วยฉากตาย


1. ทำความสะอาดฉาก
2. ทำการลบคมและทำความสะอาดชิ้นงาน
3. ทำการตรวจสอบชิ้นงานโดยการเลื่อนฐานฉากให้สัมผัสกับผิวงาน แล้วเลื่อนใบฉากให้สัมผัสทั้งสองด้าน อย่างระมัดระวัง
4. ทำการส่องแสงสว่างดูว่ามีแสงสว่างลอดได้หรือไม่ ถ้าแสงสว่างลอดไม่ได้แสดงว่าได้มุมฉาก

ฉากช่างกล (Precision Square)

การตรวจสอบฉากตาย

1. ตรวจสอบจากฉากที่มีความละเอียดที่
เที่ยงตรงกว่า

2. ตรวจสอบโดยการนำไปวางบน
โต๊ะระดับ หรือชิ้นงานที่มีขอบเรียบ
ตรง แล้วขีดเส้นบนผิวชิ้นงาน แล้ว
กลับฉากไปด้านตรงข้าม แล้วดูว่าใบ
ฉากขนานกับเส้นที่ขีดหรือไม่ เพื่อ
ตรวจสอบ

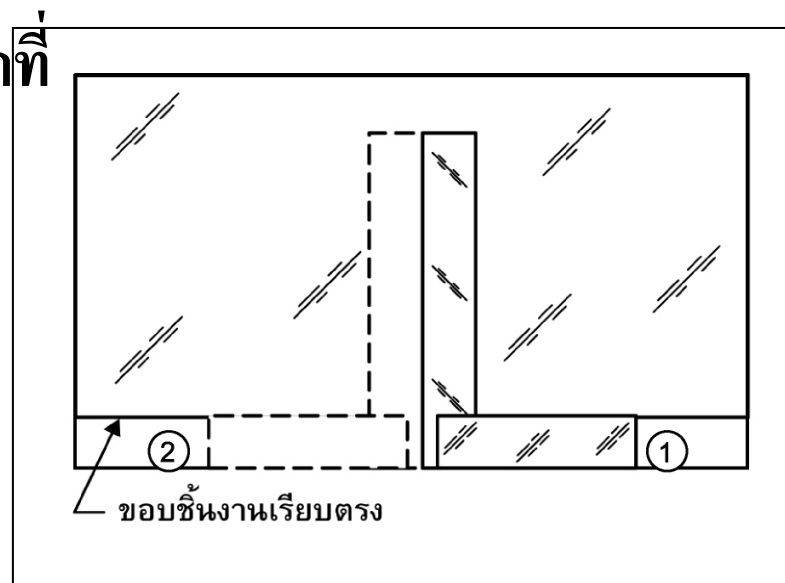


การตรวจสอบฉากโดยการขีดเส้นแล้วกลับ
ฉากด้านตรงข้ามตรวจสอบความขนานของใบฉาก
กับเส้น

ฉากช่างกล (Precision Square)

การตรวจสอบฉากตาย

3. นำฉากไปตรวจสอบกับฉากทรงกระบอก (Cylindrical Square)
บนแท่นระดับ

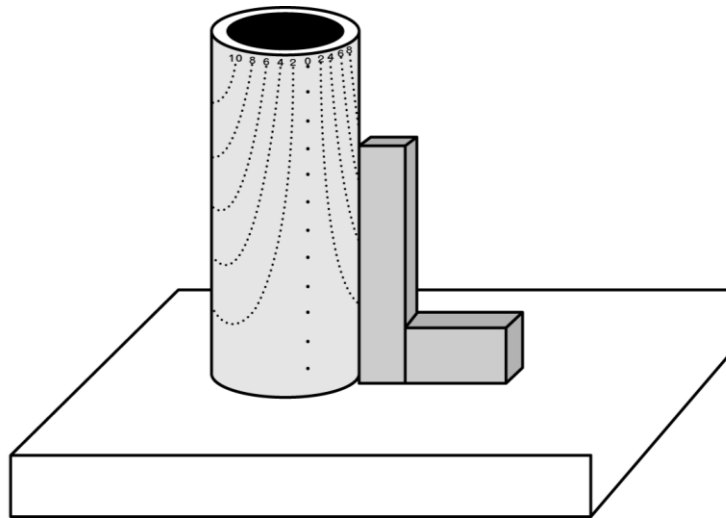

ฉากข้างกล (Precision Square)

การบำรุงรักษาฉาก


1. ทำความสะอาดฉากก่อนใช้งาน
2. ลบคมชิ้นงานและทำความสะอาดชิ้นงานก่อนวัด
3. ห้ามใช้ฉากเกาะชิ้นงานหรือวางรวมกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
4. ระวังมีให้ฉากตกหล่น
5. ห้ามใช้ฉากวัดชิ้นงานที่ร้อน
6. ห้ามเลื่อนฉากไป-มา บนชิ้นงาน
7. ฉากมีรอยเยินควรใช้ทินเนอร์ขัดถูรอยเยินนั้น
8. หลังจากเลิกใช้งานควรทำความสะอาด ชโลมด้วยน้ำมัน แล้วเก็บใส่กล่อง หรือเก็บไว้ในที่เก็บที่เหมาะสม

บรรทัดฉากผสม (Combination Square Set)

บรรทัดฉากผสมเป็นบรรทัดวัดมุมอนเนกประสงค์ สามารถใช้วัดมุม

ใช้วางแบบได้


➔ ส่วนประกอบที่สำคัญๆ ของบรรทัดฉากผสม

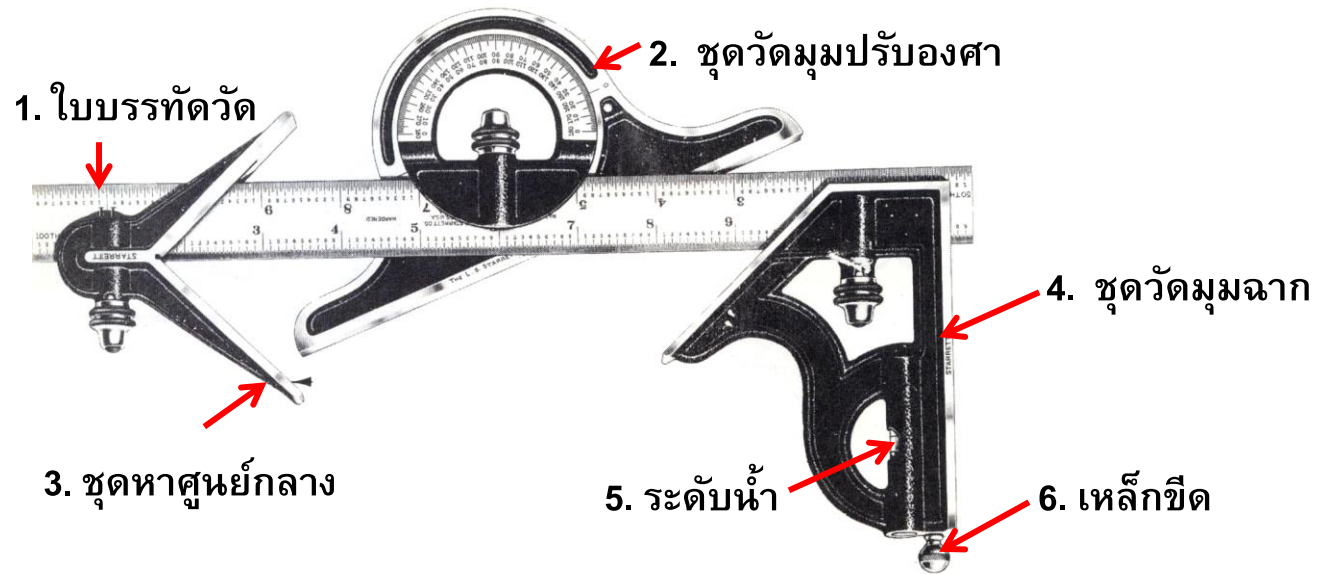

บรรทัดฉากผสม(Combination Square Set)

➔ การใช้บรรทัดฉากผสมวัดชิ้นงาน


1. ใช้บรรทัดฉากผสมวัดมุมฉากชิ้นงาน โดยใช้บรรทัดวัดและชุดวัดมุมฉาก

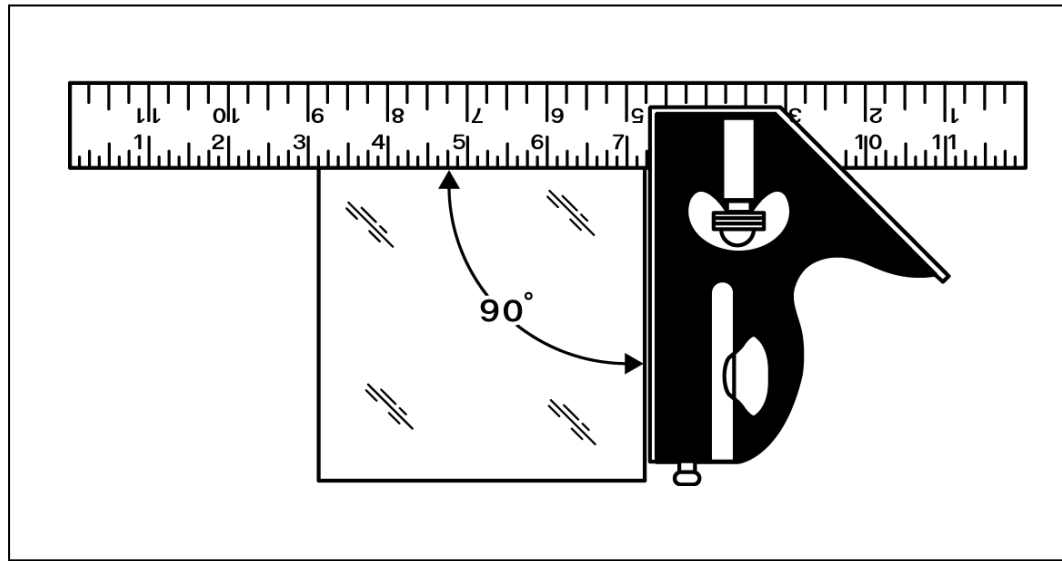

บรรทัดฉากผสม(Combination Square Set)

➔ การใช้บรรทัดฉากผสมวัดชิ้นงาน


2.การใช้บรรทัดฉากผสมร่างแบบมุม 45 องศา โดยใช้บรรทัดวัด และชุดวัดมุมฉาก

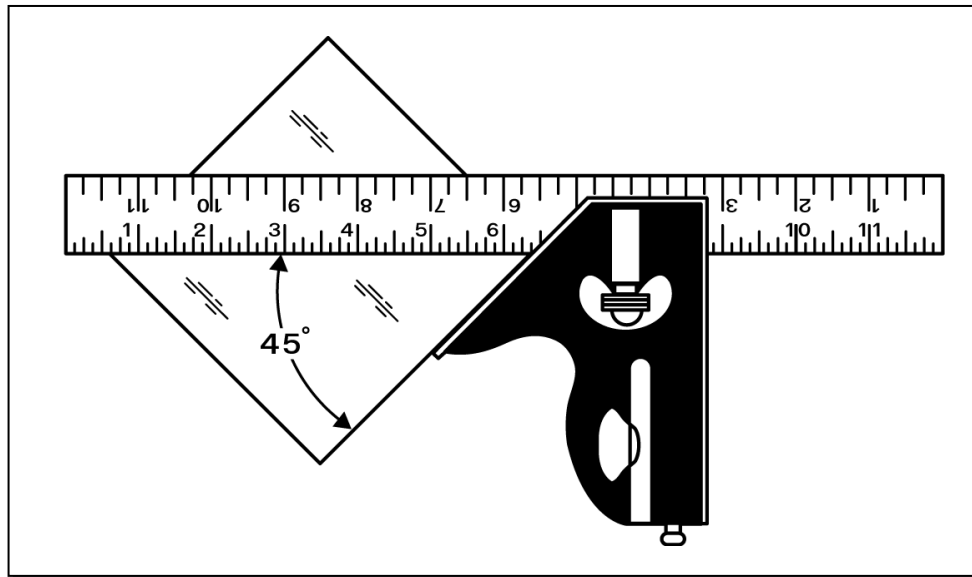

บรรทัดฉากผสม(Combination Square Set)

➔ การใช้บรรทัดฉากผสมวัดชิ้นงาน


3.การใช้บรรทัดฉากผสมวัดระยะความสูง โดยใช้บรรทัดวัดและชุดวัดมุมฉาก

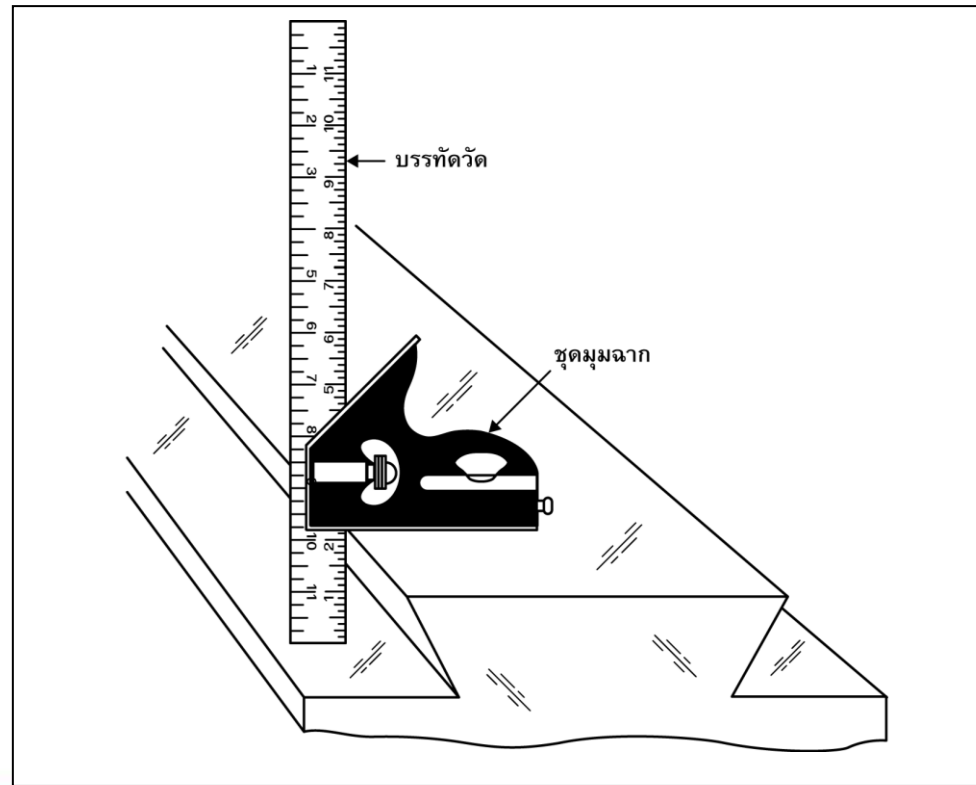

บรรทัดฉากผสม(Combination Square Set)

➔ การใช้บรรทัดฉากผสมวัดชิ้นงาน


4. การใช้บรรทัดฉากผสมวัดระยะตั้งตำแหน่งดอกกัดเพื่อกัดเฟือง โดยใช้
บรรทัดวัดและชุดวัดมุมฉาก

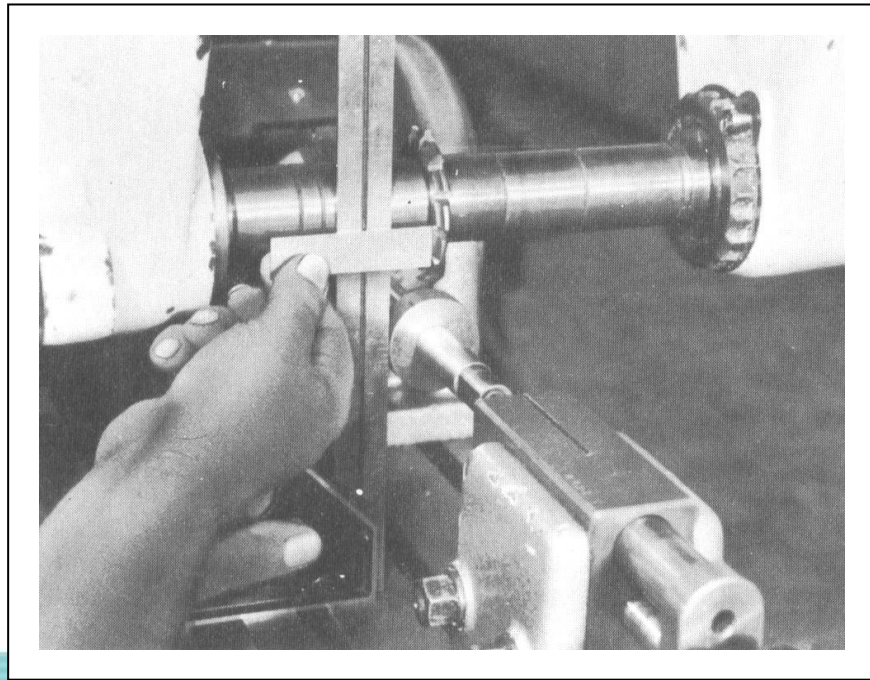

บรรทัดฉากผสม(Combination Square Set)

➔ การใช้บรรทัดฉากผสมวัดชิ้นงาน

6. การใช้บรรทัดฉากผสมวัดมุม และร่างแบบงาน โดยใช้บรรทัดวัดและชุดวัดมุมประกอบศา

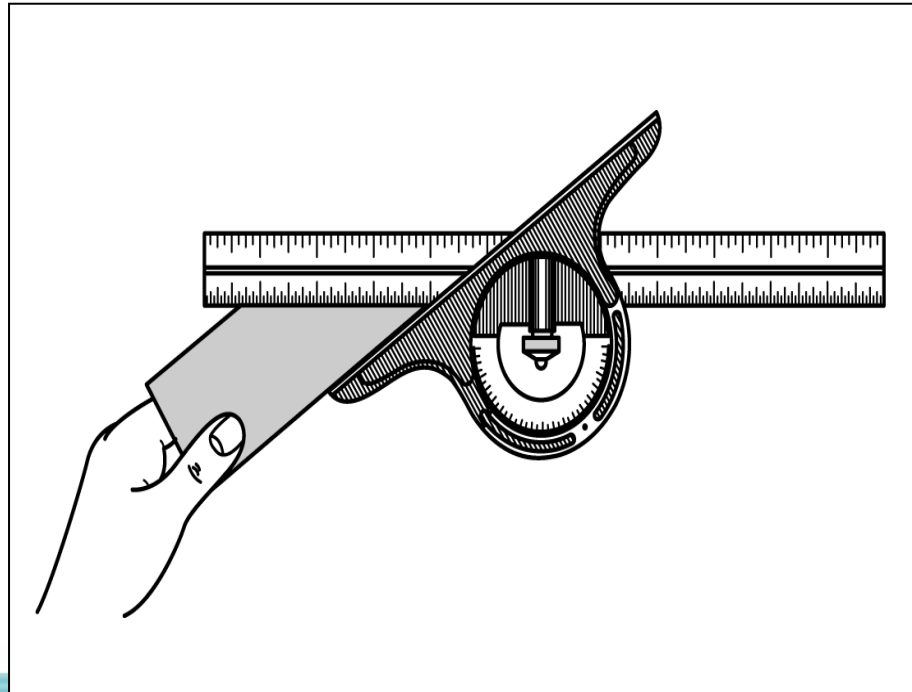


บรรทัดฉากผสม(Combination Square Set)

➔ การอ่านค่าชุดวัดมุมปรับองศา

1. ลบคมและทำความสะอาดชิ้นงาน
2. ตรวจสอบและ ทำความสะอาดชุดวัดมุมปรับองศา
3. นำชุดวัดมุมปรับองศาไปวัดชิ้นงาน
4. ทำการอ่านค่าจากชุดวัดมุม โดยดูค่าที่อ่านว่าควรอ่านค่าใด กรณีชิ้นงานมีมุมน้อยกว่า 90 องศา หรือ ใหญ่กว่า 90 องศา ต้องอ่านค่าให้ถูกต้อง

บรรทัดฉากผสม(Combination Square Set)

➔ การอ่านค่าชุดวัดมุมปรับองศา

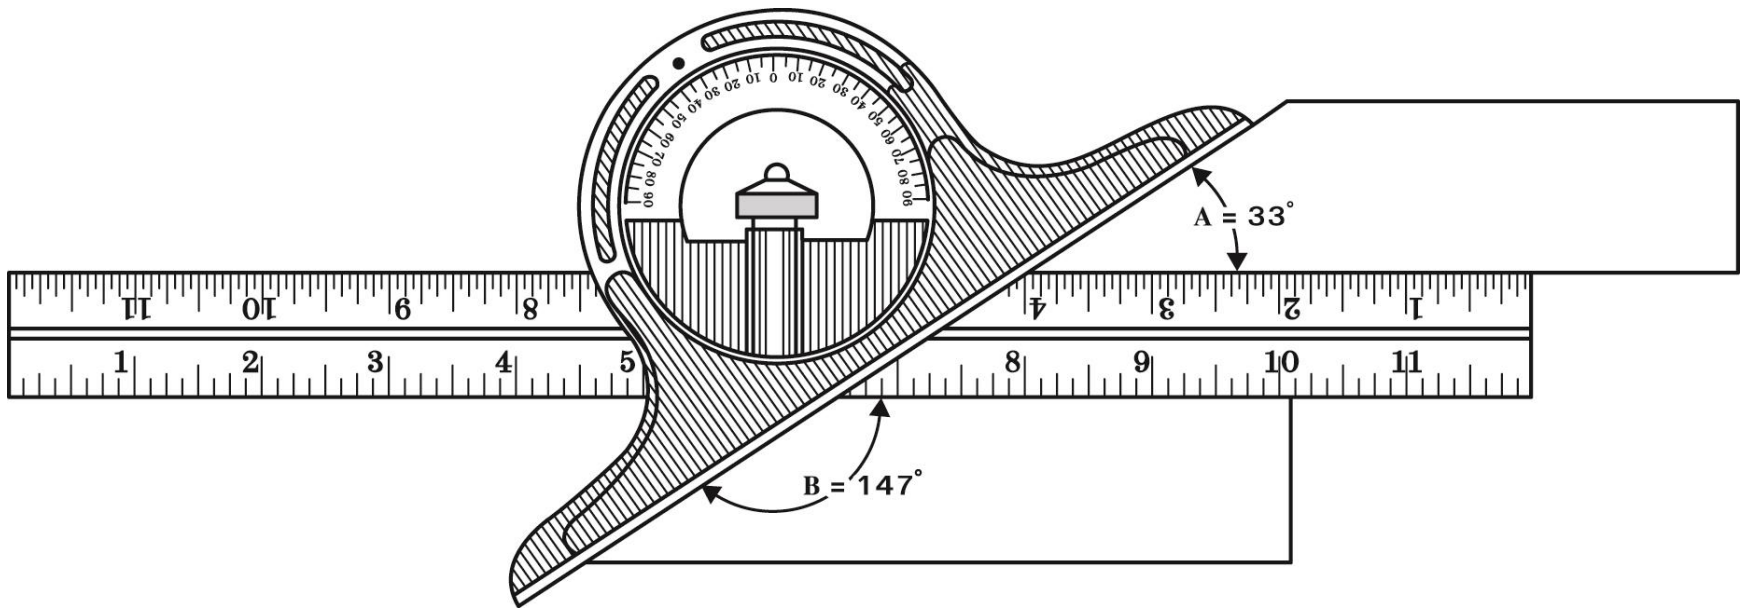

การอ่านค่ามุม $A = 33$ องศา, มุม $B = 147$ องศา

ระดับน้ำช่างกล(Precision Level)

ระดับน้ำช่างกล เป็นเครื่องมือตรวจสอบระดับในแนวตั้ง หรือแนวระดับ ในงานเครื่องมือกล ใช้ในการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องจักรกล การติดตั้งแท่นระดับ ว่าได้ระดับหรือไม่

➔ ส่วนประกอบที่สำคัญของระดับน้ำช่างกล



ระดับน้ำช่างกล(Precision Level)

➔ ค่าความละเอียดของระดับน้ำช่างกล

มีค่าความละเอียดหลายขนาดได้แก่ 0.02, 0.05, 0.10, 0.15, 0.2, 0.3


มิลลิเมตร/เมตร

➔ วิธีการใช้ระดับน้ำช่างกล

1. เลือกระดับน้ำช่างกล มีค่าความละเอียดที่ใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ
2. ทำการตรวจสอบระดับน้ำช่างกล โดยการตรวจสอบกับระดับน้ำช่างกลที่มีค่าความละเอียดมากกว่า หรือ ตรวจสอบกับแท่นระดับที่ได้มาตรฐาน
3. นำระดับน้ำช่างกล ตรวจสอบงานที่ต้องการ

ระดับน้ำช่างกล(Precision Level)


การใช้ระดับน้ำตรวจสอบระดับของเครื่องกลึง การตรวจสอบต้อง
ตรวจสอบหลายตำแหน่ง

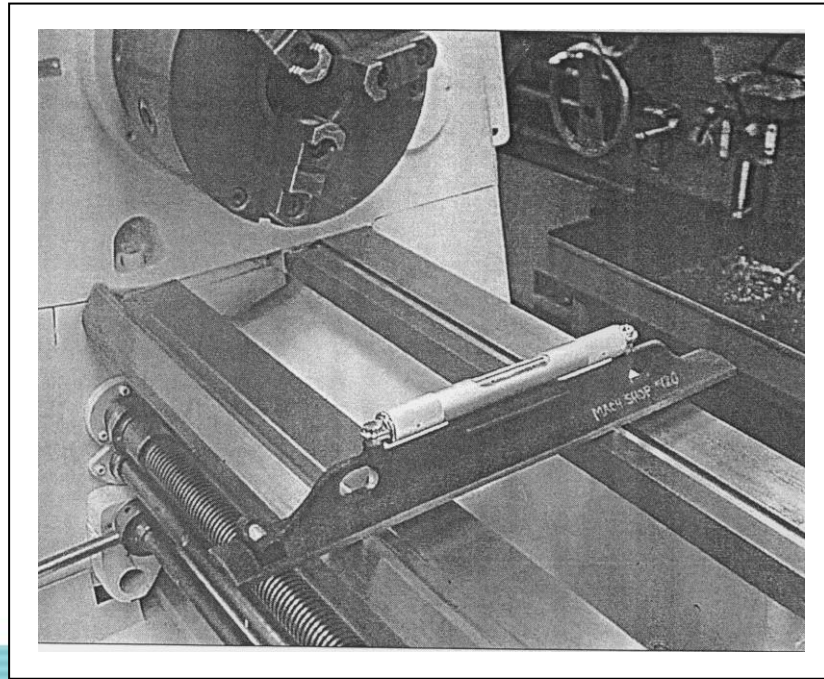

ระดับน้ำช่างกล(Precision Level)

➔ การพิจารณาผลของการใช้ระดับน้ำ


กรณีที่ 1 ฟองอากาศ อยู่ตรงกลางระหว่างขีดช่องสเกล แสดงว่า พื้นผิว อยู่ในแนวระนาบกับพื้นระดับ

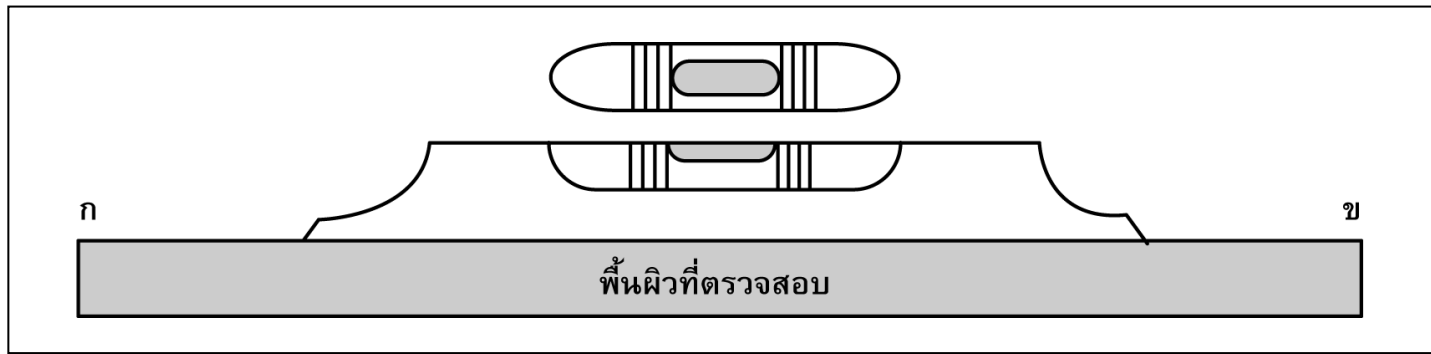

ระดับน้ำช่างกล(Precision Level)

➔ การพิจารณาผลของการใช้ระดับน้ำ


กรณีที่ 2 ฟองอากาศเียงไปทางด้านซ้าย (ด้าน ก.) ของขีดช่องสเกล แสดงว่าทางซ้าย (ด้าน ก.) สูงกว่าทางขวา (ด้าน ข.)

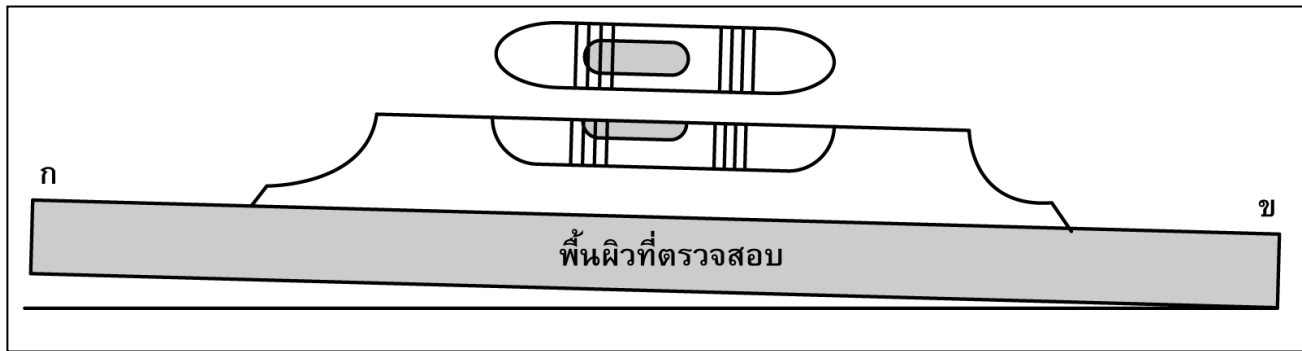

ระดับน้ำช่างกล(Precision Level)

➔ การพิจารณาผลของการใช้ระดับน้ำ

กรณีที่ 3 ฟองอากาศเียงไปทางขวา (ด้าน ข.) ของขีดช่องสเกล แสดงว่า
ทางขวา (ด้าน ข.) สูงกว่าทางซ้ายมือ (ด้าน ก.)

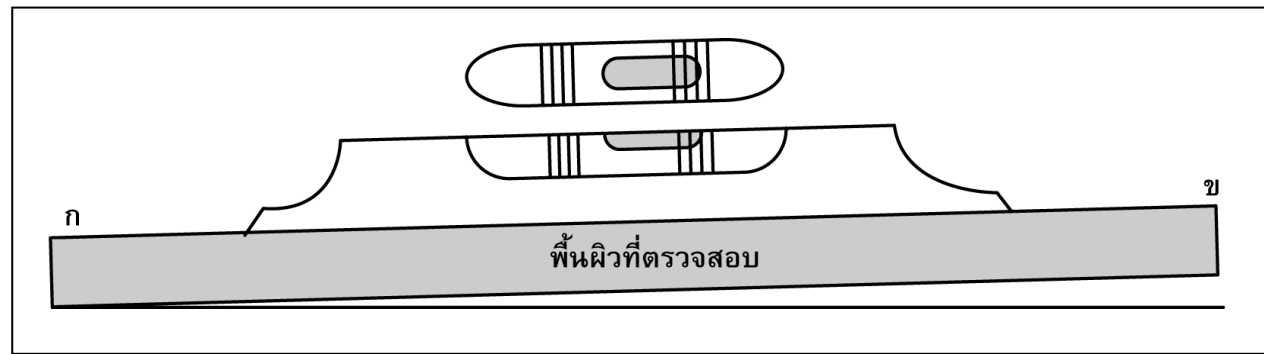

ระดับน้ำข้างกล(Precision Level)

➔ การคำนวณหาค่าความสูง และ ค่ามุมที่ผิวงานทำมุมกับพื้นระนาบ

- การคำนวณหาค่าความสูง จะคำนวณจากช่องสเกลที่ฟองอากาศเยื้องไป โดยคูณกับค่าความละเอียดของระดับน้ำข้างกล

- การคำนวณค่ามุมที่ผิวงานทำมุมกับพื้นระนาบ คำนวณโดยใช้สูตรคำนวณหาค่า tangent (tan)

ระดับน้ำช่างกล(Precision Level)

ตัวอย่าง ในการตรวจสอบเครื่องจักรกลที่มีความยาว 2 เมตร ด้วยระดับน้ำช่างกลที่มีค่าความละเอียด 0.2 มม./ม. ผลปรากฏว่าระดับน้ำเอียงไปทางขวามือ 3 ซีดช่องสเกล จงคำนวณหาค่า

1. ความสูงแตกต่างระหว่างด้านขวา และด้านซ้าย
2. มุมที่ผิวงานของเครื่องจักรกลทำมุมกับผิวระนาบ

1. ความสูงแตกต่างระหว่างด้านขวา และด้านซ้าย


$$\begin{aligned} &= \text{ค่าความละเอียดของระดับน้ำช่างกล} \times \text{จำนวนขีดช่องสเกลที่ฟองอากาศเอียงไป} \\ &= \quad \quad \quad 0.2 \quad \quad \quad \times \quad 3 \quad \quad \quad = 0.6 \text{ มม./ม.} \end{aligned}$$

ดังนั้น พื้นผิวยาว 1 เมตร จะมีระยะสูงแตกต่างกัน 0.6 มม.

พื้นผิวยาว 2 เมตร จะมีระยะสูงแตกต่างกัน $0.6 \times 2 = 1.2$ มม.

ระดับน้ำช่างกล(Precision Level)

2. คำนวณมุมพิกงานของเครื่องจักรกลทำมุมกับผิวระนาบ

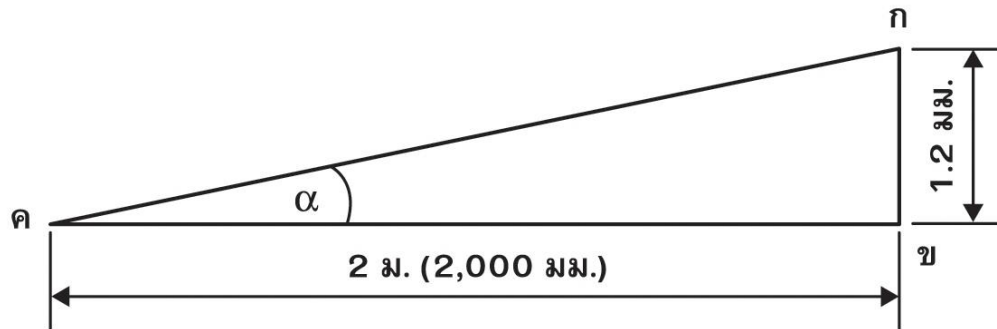

$$\begin{aligned}\tan \alpha &= \frac{\text{กข}}{\text{ขค}} = \frac{1.2}{2,000} = 0.0006 \\ &= 0.034^\circ = 0^\circ 2' 2.4''\end{aligned}$$

ระดับน้ำช่างกล(Precision Level)

➔ ข้อควรระวังและการบำรุงรักษาระดับน้ำช่างกล

1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการตรวจสอบ
2. ทำความสะอาดและตรวจสอบระดับน้ำช่างกล ก่อนนำไปใช้ทุกครั้ง
3. ในการวัดห้ามลากระดับน้ำกับพื้นผิว ต้องใช้วิธียกวาง ในกรณีต้องการเปลี่ยนตำแหน่งการตรวจสอบ
4. ห้ามเคาะระดับน้ำ หรือนำระดับน้ำไปกระแทก หรือ ตอกแทนเครื่องมืออื่นๆ
5. หลังจากเลิกใช้งานทำความสะอาดแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

แบบฝึกหัด



1. จงบอกประโยชน์ของฉากตายมา 3 ข้อ
2. ฉากตายประกอบด้วยส่วนประกอบใดบ้าง
3. จงบอกขนาดความยาวใบฉาก ทั้งระบบเมตริก (มิลลิเมตร) และระบบอังกฤษ (นิ้ว) มาอย่างละ 5 ขนาด
4. จงบอกชนิดของฉากตายมา 3 ชนิด
5. ฉากแบน แตกต่างจากฉากตั้งอย่างไร