

บทเรียนที่ 4

เครื่องกลึง



สาระการเรียนรู้



www

1.

ชนิดของเครื่องกลึง

2.

ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องกลึง

3.

หลักการทำงานของเครื่องกลึง

4.

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกลึง

5.

เทคนิคการจับชิ้นงานบนเครื่องกลึง

6.

การคำนวณความเร็วในงานกลึง

7.

การบำรุงรักษาเครื่องกลึง

8.

หลักความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึง

1. ชนิดของเครื่องกลึง

1.1 เครื่องกลึงยืนศูนย์

เครื่องกลึงยืนศูนย์ หรือเครื่องกลึงยืนศูนย์เหนือแทน เป็นเครื่องกลึงพื้นฐานที่ใช้งานทั่วไป มีใช้ทั้งในสถานประกอบการและในสถานศึกษา ใช้ในงานอเนกประสงค์ สามารถกลึงชิ้นงานที่มี

1.2 เครื่องกลึงป้อมมิดหรือเทอร์เรต หลากหลายลักษณะ

เป็นเครื่องกลึงที่พัฒนาหรือดัดแปลงมาจากเครื่องกลึงยืนศูนย์ หรือเครื่องกลึงธรรมดาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้


สำหรับผลิตชิ้นงานที่มีจำนวนมาก เครื่องกลึงนี้แบ่งออกได้ 2

ลักษณะ คือ เครื่องกลึงเทอร์เรตแนวตั้ง (Vertical Turret Lathe) และเครื่องกลึงเทอร์เรตแนวนอน (Horizontal Turret



1.2.1 เครื่องกลึงเทอร์เรตแนวตั้ง มีลักษณะ
โครงสร้างคล้ายกับเครื่องคว้านแนวตั้ง

1.2.2 เครื่องกลึงเทอร์เรตแนวนอน เป็น
เครื่องกลึงที่มีป้อมมิดหรือหัวจับมิดตัดหลายหัว เช่น
หัวจับมิดกลึงปาดหน้า หัวจับมิดกลึงปอก หัวจับมิด
กลึงเกลียว หัวจับดอกเจาะ **ศูนย์** ทำให้กลึงงานที่มี
รูปทรงเดียวกันและมีจำนวนมาก ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

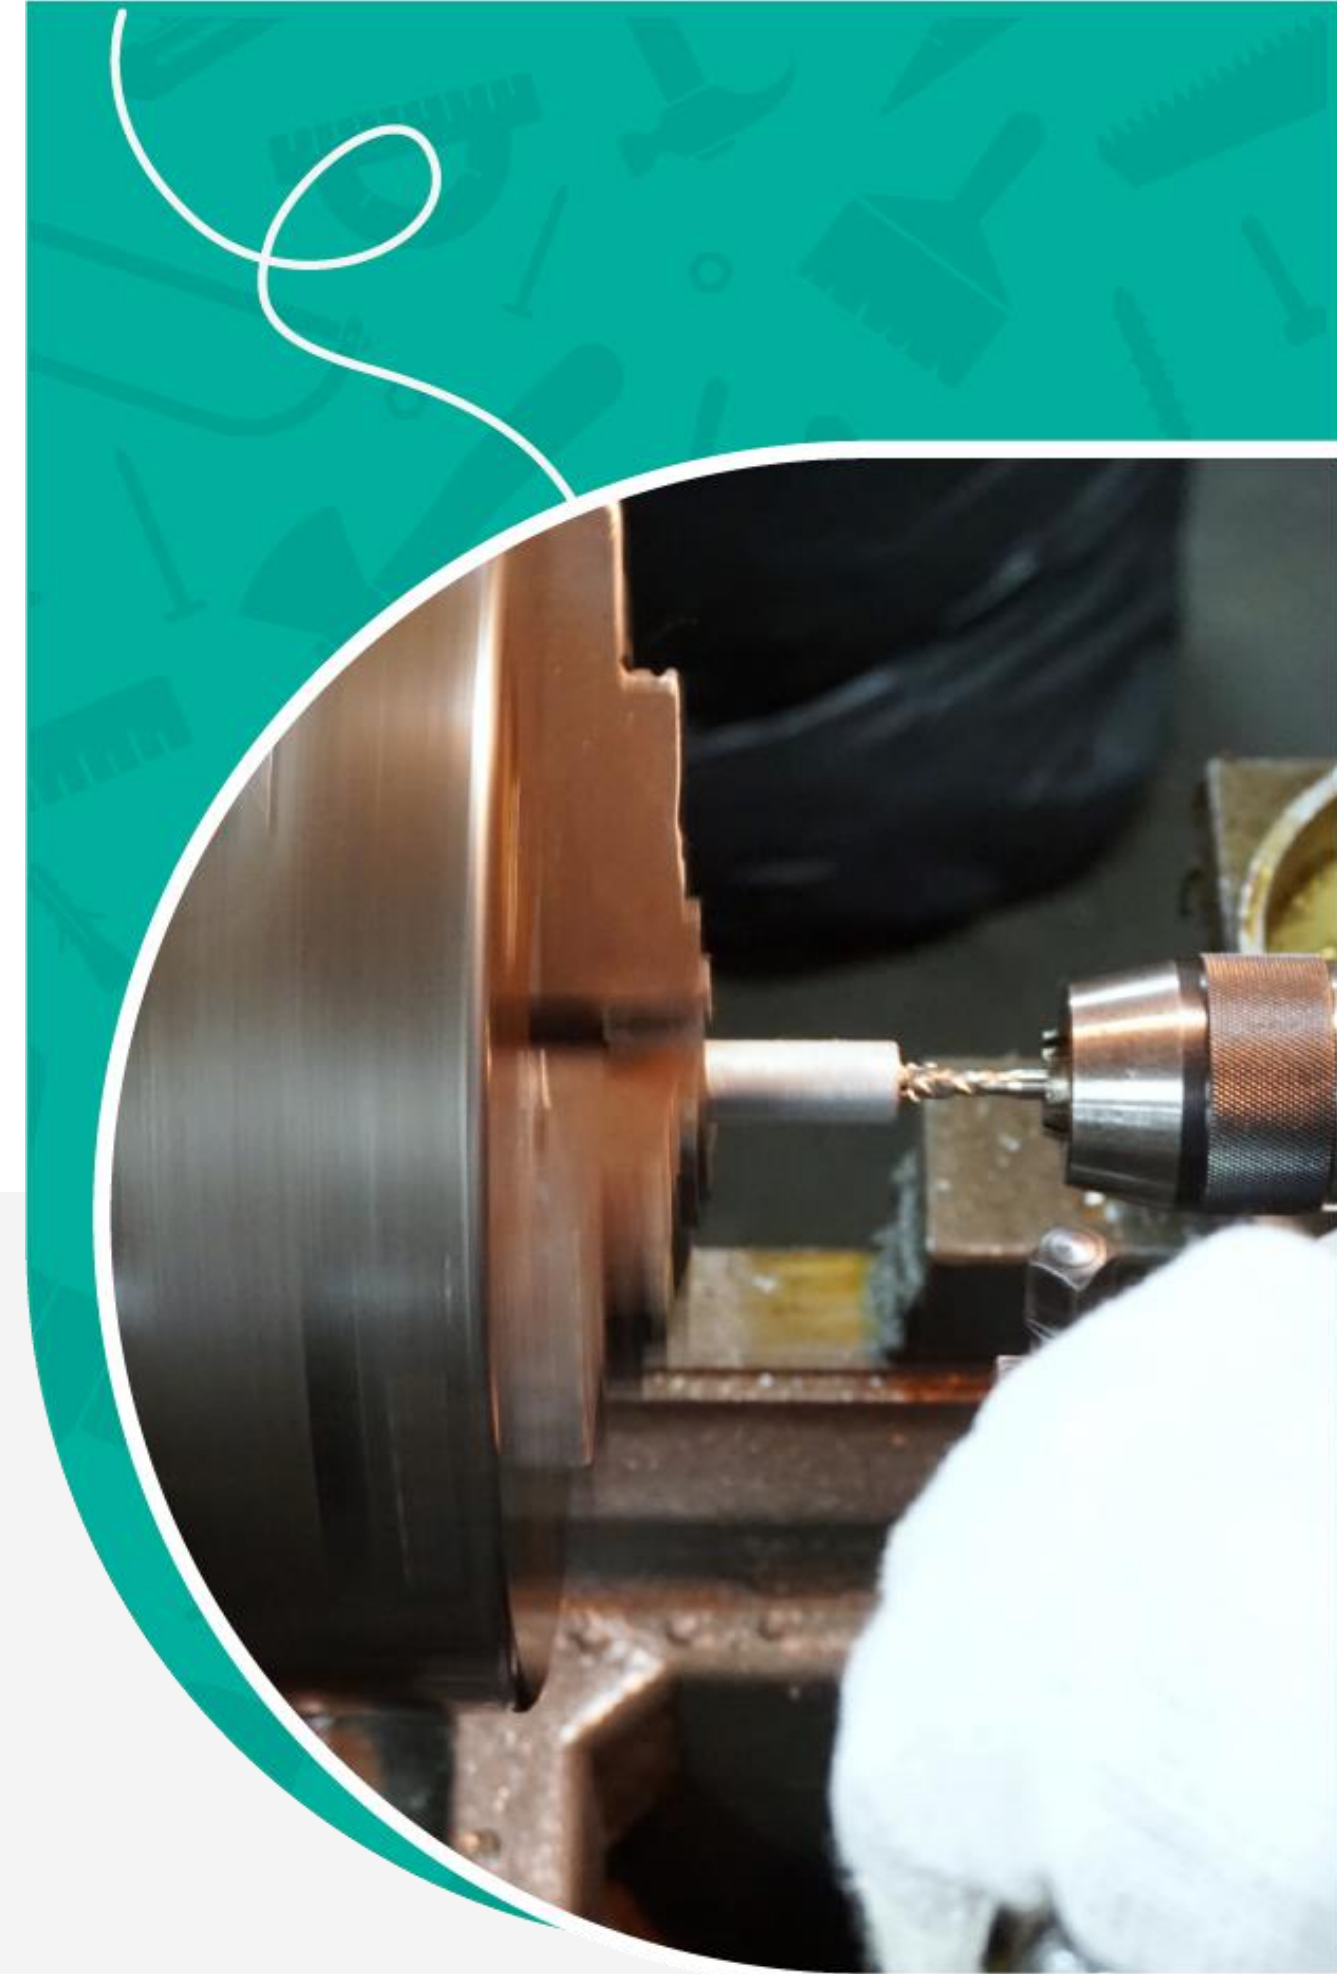

1.3

เครื่องกลึงหน้างาน

เป็นเครื่องกลึงที่จับยึดชิ้นงานด้วยหน้างานแล้วให้ชิ้นงานหมุน ซึ่งใช้ในการกลึงขึ้นรูปหรือการปาดหน้าชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น ล้อรถไฟ



1.2

เครื่องกลึงที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องกลึงซีเอ็นซี

เป็นเครื่องกลึงที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตหรือในสถานศึกษาเป็นเครื่องกลึงที่ได้มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์มาใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งข้อมูลทางเรขาคณิต หรือข้อมูลการเคลื่อนที่ และข้อมูลทางเทคโนโลยี เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดเที่ยงตรงและจำนวนมาก ๆ



2. ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องกลึง


mm

2.1 เครื่องกลึงย้อนศูนย์

2.1.1 ส่วนประกอบหลัก (Major Parts) มีส่วนประกอบ

หลักที่สำคัญ ๆ ประกอบด้วย

1. ชุดหัวเครื่อง (Head Stock)
2. ชุดระบบป้อน (Feed Mechanism)
3. ชุดแท่นเลื่อน (Carriage)
4. ชุดท้ายแท่น (Tail Stock)
5. แท่นเครื่อง (Bed)
6. ฐานเครื่อง (Base)

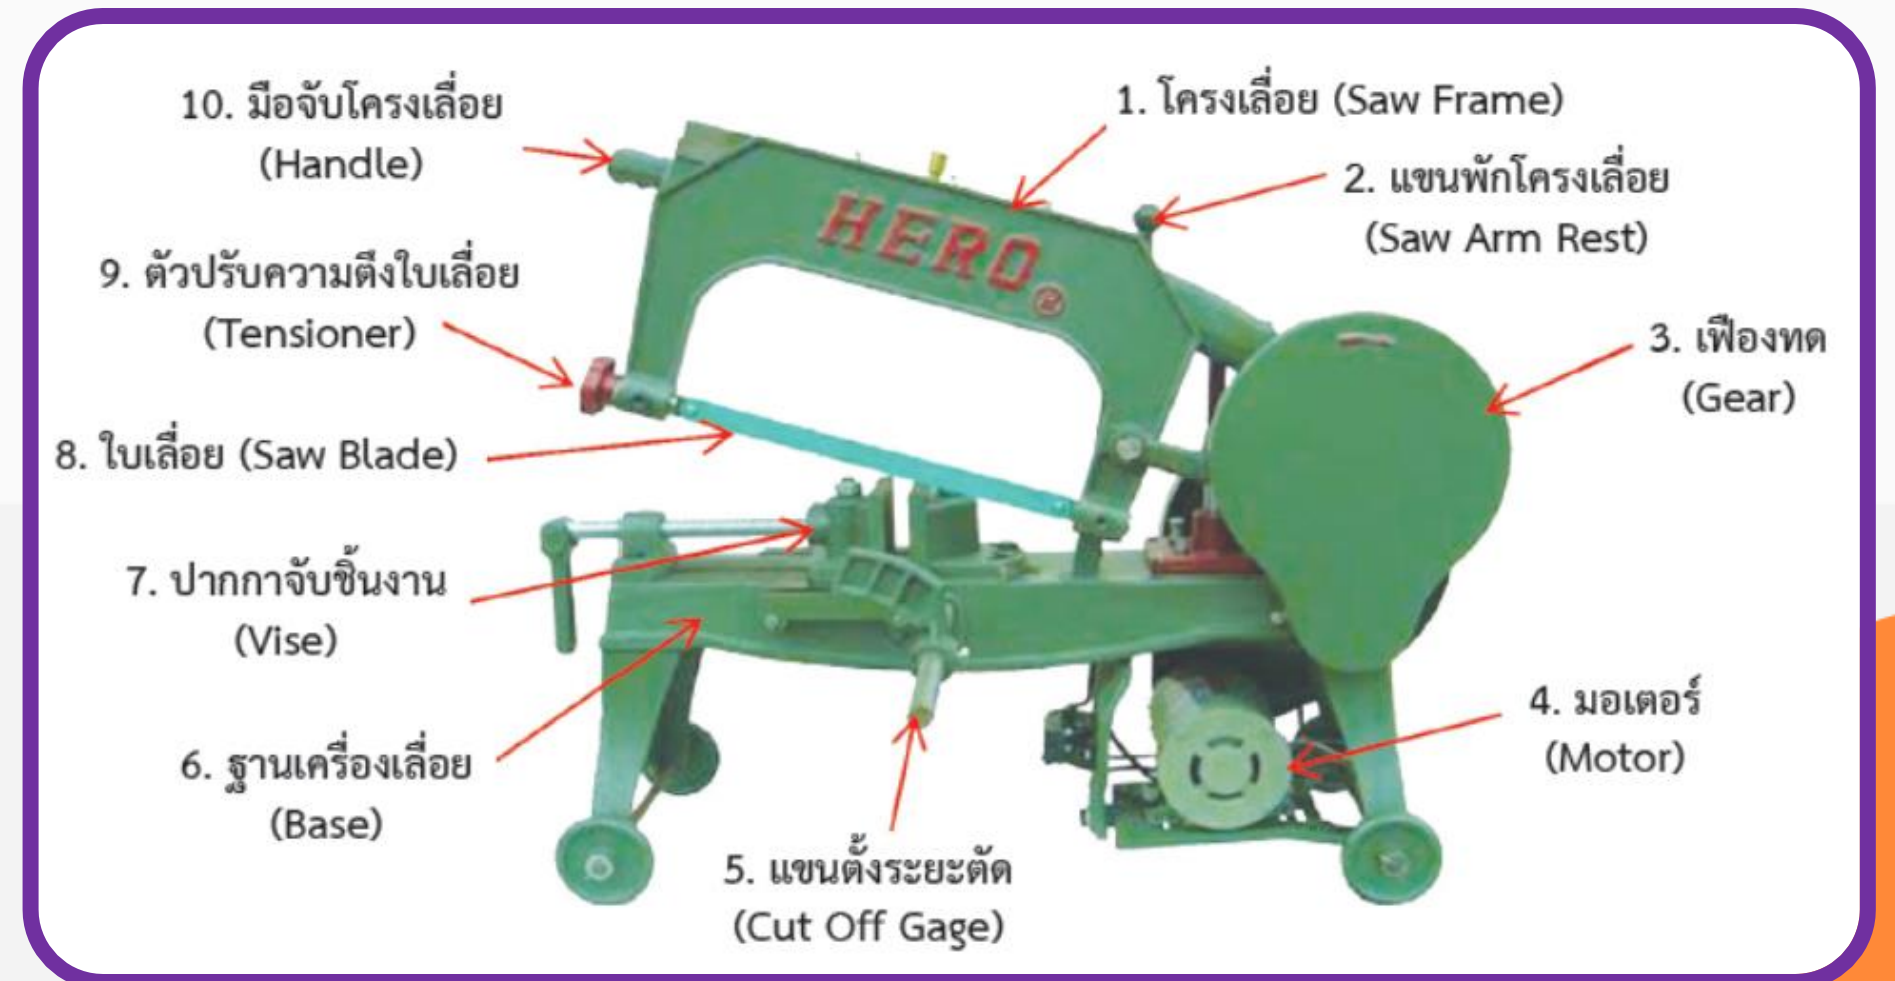

mm




2.1.2 ส่วนประกอบย่อย (Principal Parts) ส่วนประกอบหลักของเครื่องกลึงยืน **ศูนย์**แต่ละส่วนมี

ส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ ดังนี้

2.1.2.1 ชุดหัวเครื่อง เป็นส่วนประกอบที่อยู่บน


ฐานเครื่องทางด้านซ้าย ภายในหัวเครื่องมีชุดเฟืองทดส่งกำลังให้เพลลาหัวเครื่อง (Lathe Spindle) สำหรับบังคับหัวจับที่จับชิ้นงานให้หมุน ชุดเฟืองทดสำหรับเปลี่ยนความเร็วรอบสามารถปรับความเร็วรอบระดับต่าง ๆ ให้

เหมาะสมกับลักษณะงานแต่ละประเภท เครื่องกลึงยืน **ศูนย์**มีส่วนประกอบย่อยที่สำคัญ

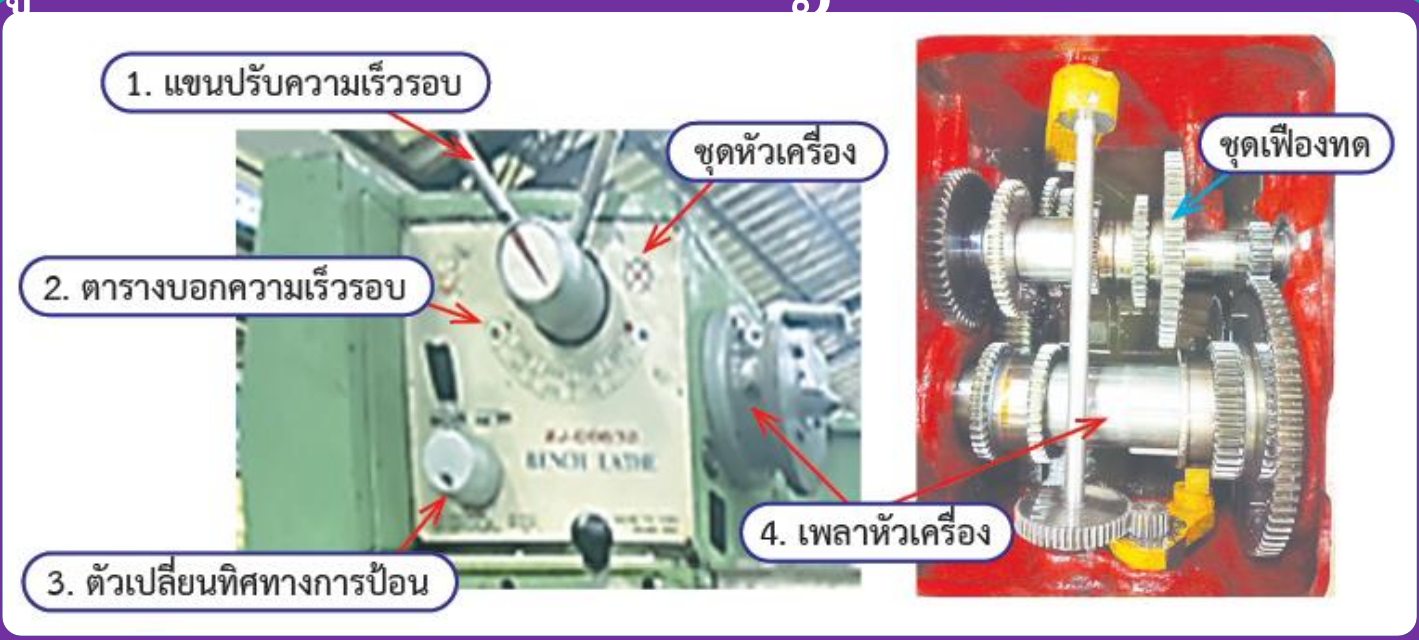

2.1.2.2 ชุดระบบป้อน เป็นส่วนประกอบเกี่ยวกับชุด



ระบบส่งกำลังทางาน เครื่องกลึงยืน **ศูนย์**มีระบบส่งกำลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 380 โวลต์ ส่งกำลังผ่านสายพานลิ้มไปยังชุดเฟืองทดที่อยู่ภายนอกและภายในหัวเครื่องกลึง เพื่อส่งกำลังไปขับเพลลาหัวเครื่อง ชุดระบบป้อน ประกอบด้วย ชุดเฟืองป้อน (Feed Gear) ชุดเฟืองขับ (Driver Gear) เพลลาป้อน (Feed Shaft) และเพลลานำ (Lead Screw)

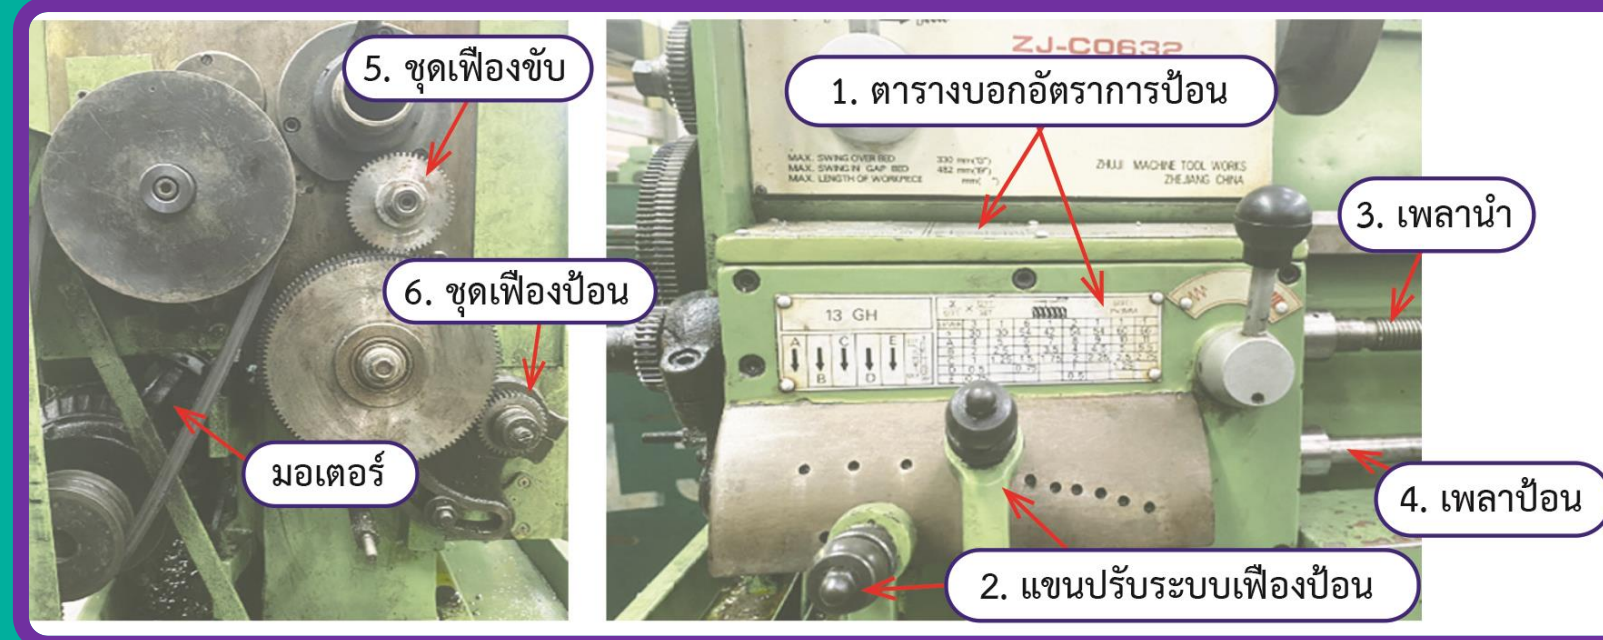


2.1.2.3 ชุดแทนเลื่อน เป็นส่วนประกอบชุดสำหรับจับยึดเครื่องมือให้เลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการ ซึ่งยึดติดแน่นอยู่บนแท่นเครื่อง ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ แคร่คร่อมหรืออานม้า (Saddle) และกล่องเฟือง (Apron) และมีส่วนประกอบย่อยที่สำคัญ

2.1.2.4 ชุดท้ายแทน เป็นส่วนประกอบที่อยู่ส่วนท้ายของเครื่องกลึง ติดตั้งอยู่บนแท่นเครื่อง สามารถเคลื่อนที่ไปกลับตามแนวยาวของแท่นเครื่อง ซึ่งชุดท้ายแทนประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนบนและส่วนล่าง เพื่อไว้ใช้สำหรับปรับเยื้องศูนย์เพื่อกึงเรียว และมี

ส่วนประกอบย่อยที่สำคัญ

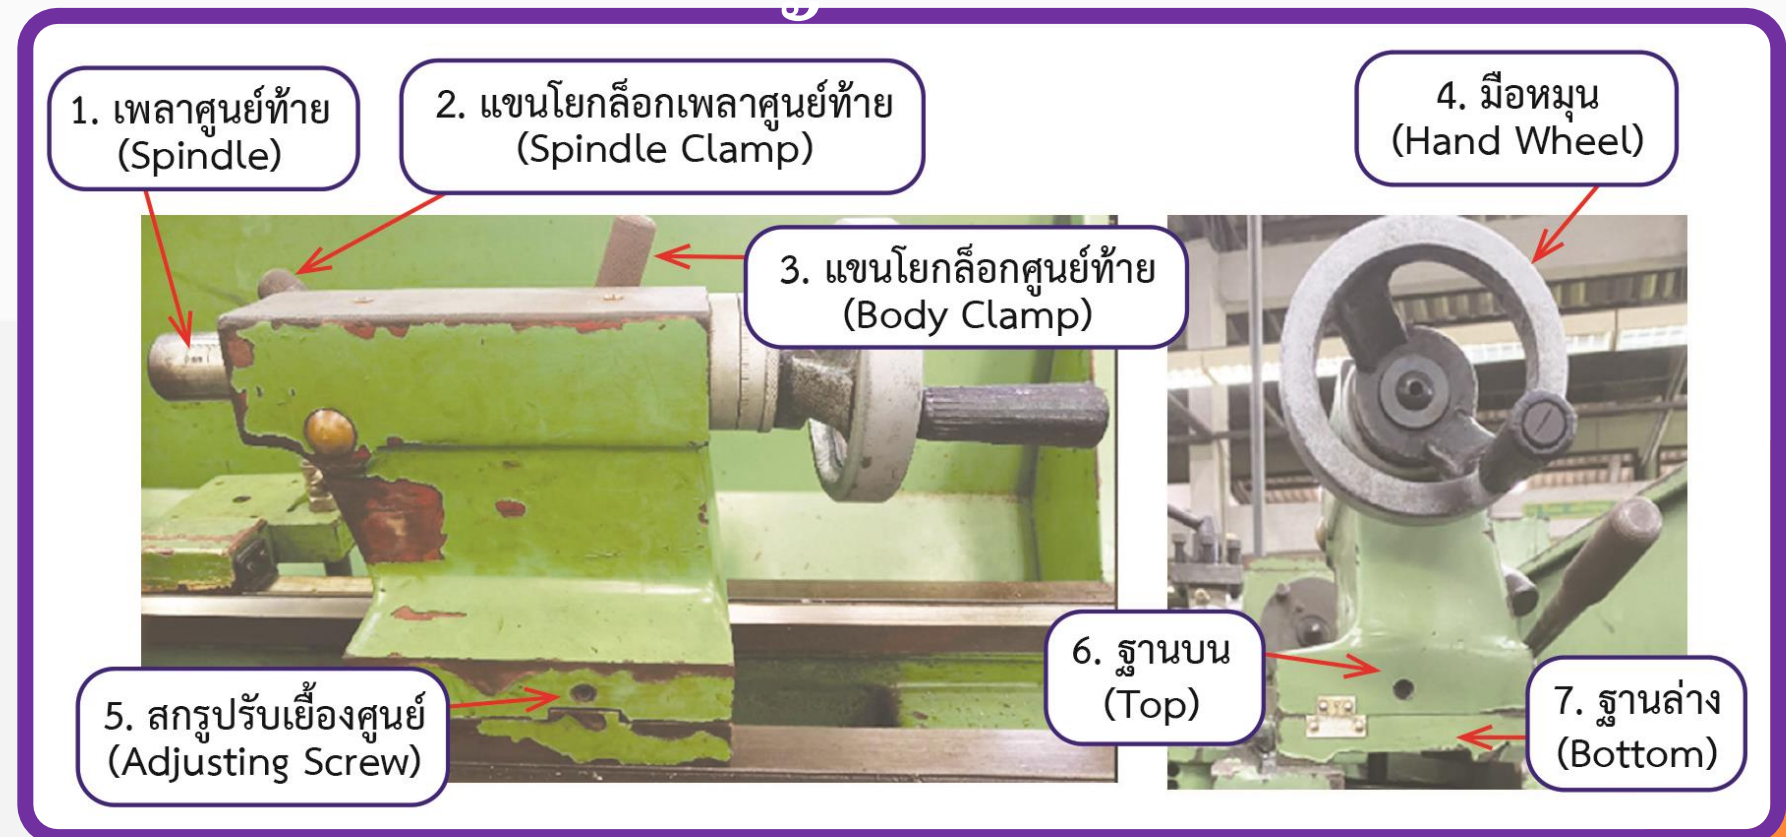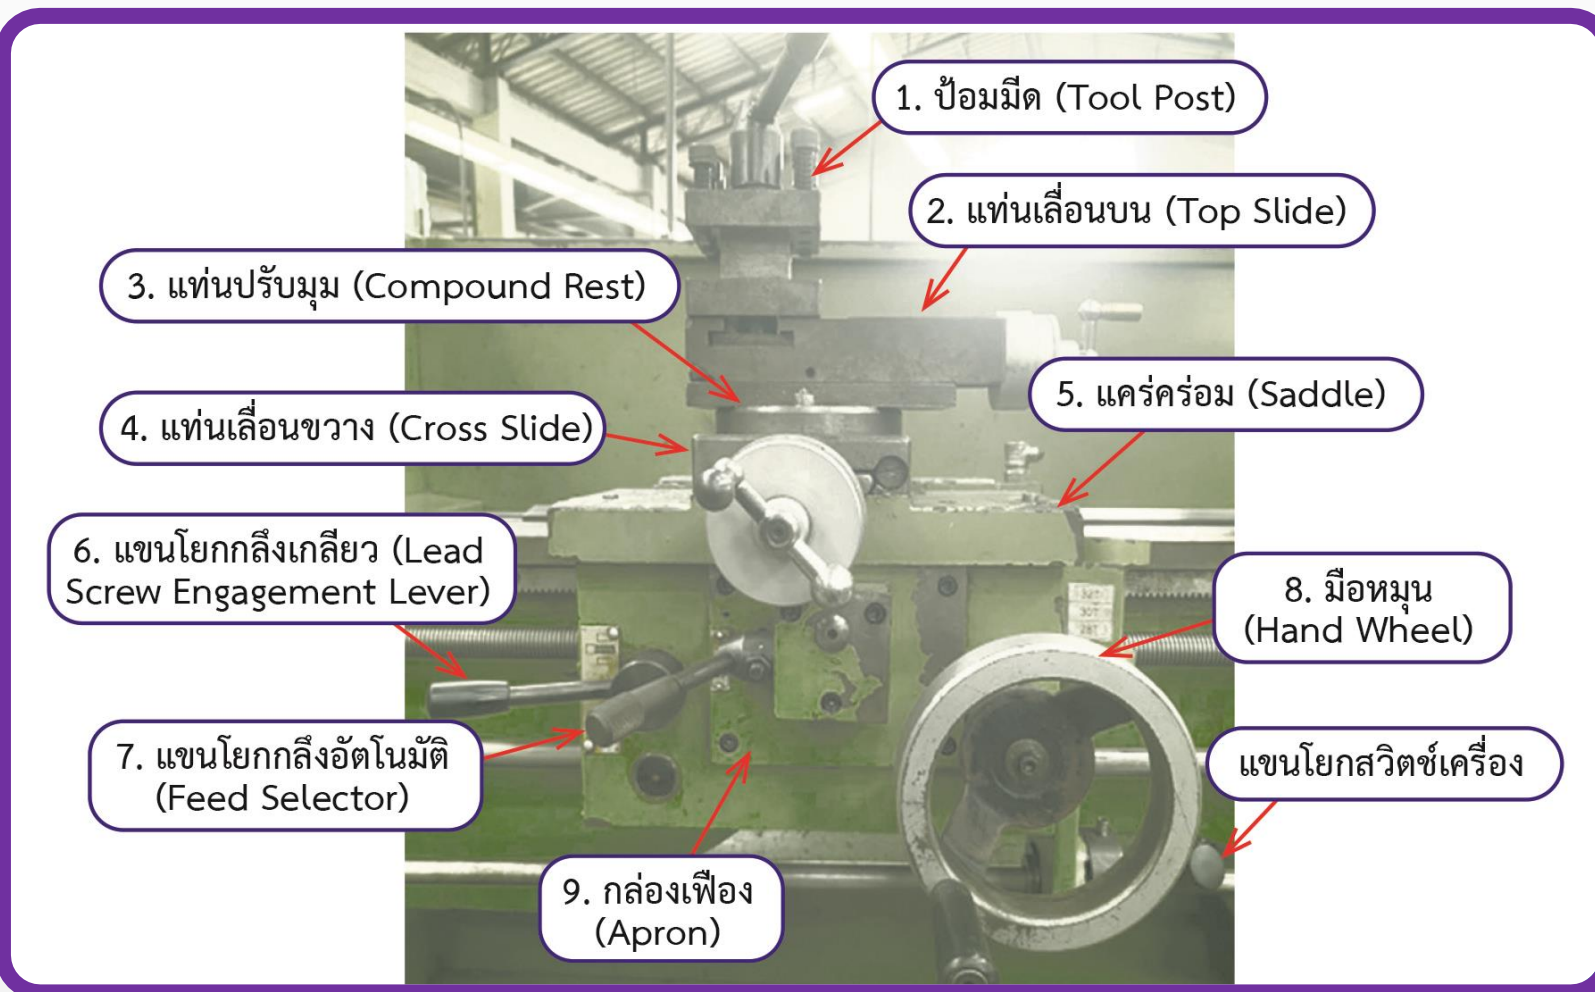

2.1.2.5 แท่นเครื่อง เป็นส่วนที่ยึดติดอยู่กับฐานเครื่อง ภายจากเหล็กหล่อแข็ง ผิวด้านบนแท่นเครื่องได้รับการเจียรระไน และผ่านกรรมวิธีการชุบเพื่อให้ผิวมีที่ขังน้ำมันให้เกิดเป็นฟิล์มบาง ๆ ลดการเสียดสีขณะทำงานและช่วยให้ไม่เกิดสนิม แท่นเครื่องส่วนบนเป็นสัน

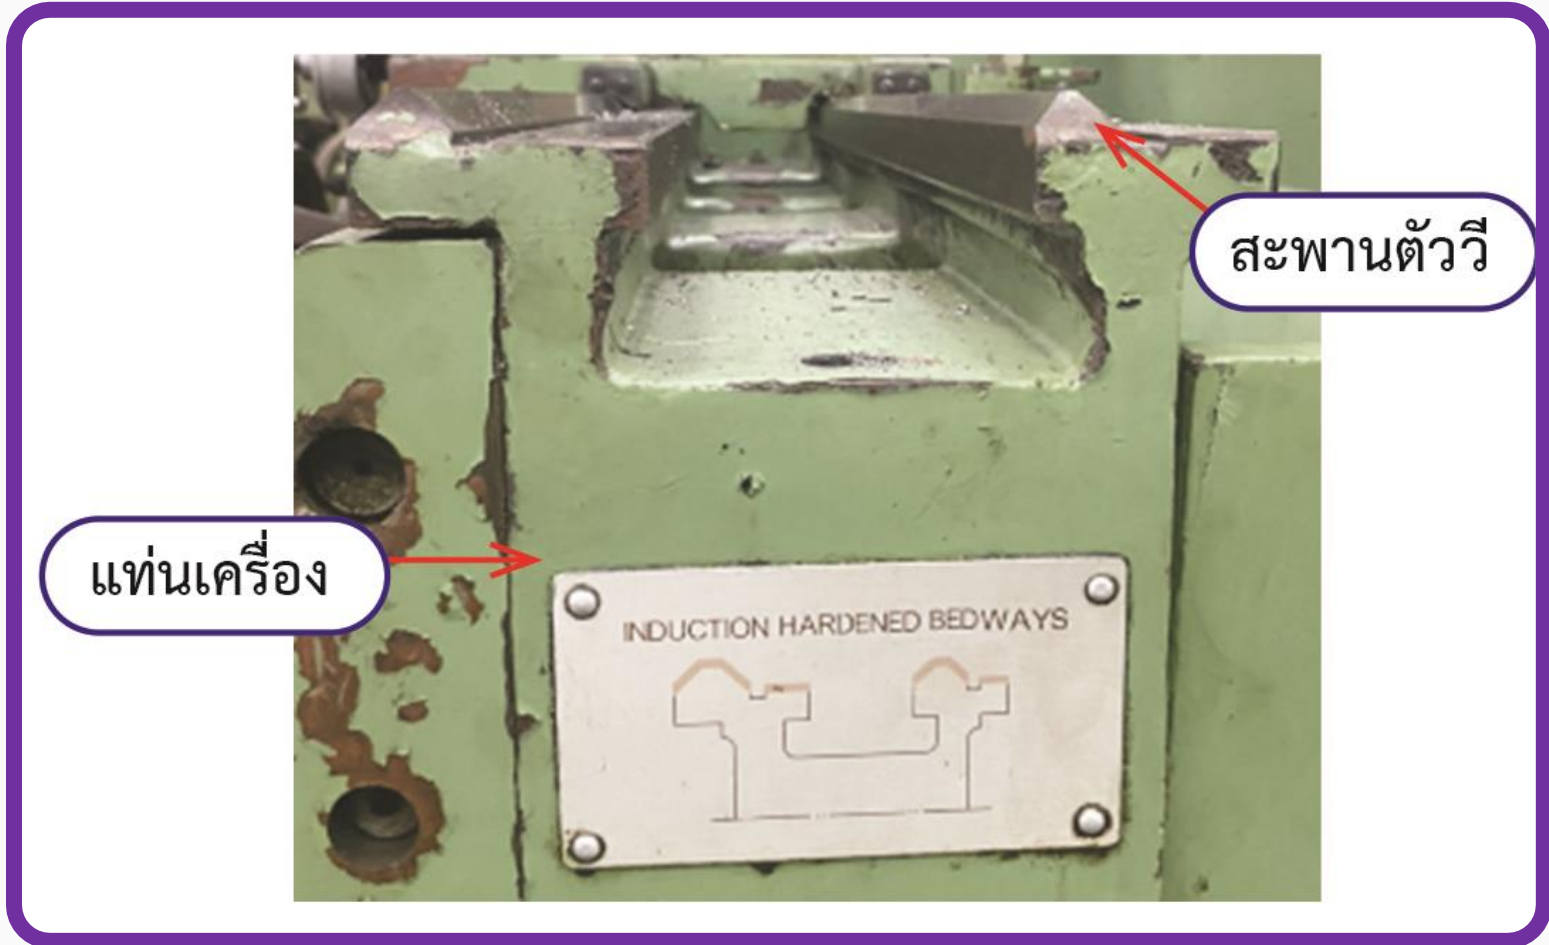

2.1.2.6 ฐานเครื่อง เป็นส่วนที่รองรับส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องกลึง ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเครื่องกลึงที่มีขนาดใหญ่จะมาจากเหล็กหล่อสำหรับเครื่องกลึงนี้มาจากเหล็กขึ้นรูป ที่ฐานเครื่องนี้มีระบบ



เบรกเพื่อควบคุมการหยุดการทำงานด้วยเท้า

3. หลักการทำงานของเครื่องกลึง

mm

3.1 เครื่องกลึงยืนศูนย์

เป็นเครื่องจักรกลพื้นฐาน มีหลักการทำงานใช้มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ เป็นต้นกำลังส่งฟานชุดเฟืองหัวเครื่อง และส่งกำลังไปยังเพลาหัวเครื่อง (Spindle) ทำให้หัวจับที่จับชิ้นงานหมุนรอบด้วยความเร็วคงที่ ชิ้นงานหมุนอยู่กับที่ ชิ้นงานสามารถหมุนทวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกาได้ ส่วนคมตัดหรือมีดกลึงจะเคลื่อนที่ซ้าย-ขวา และเคลื่อนที่หน้า-หลังได้



ทิศทางการเดินของมีดกลึง

mm

3.2

เครื่องกลึงป้อนมิตหรือเทอร์เรต

เป็นเครื่องกลึงที่ดัดแปลงมาจากเครื่องกลึงยัน **ศูนย์** ซึ่งหลักการทำงานใช้มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ เป็นตัวกำลังส่ง **ฟานชด** เพื่อองหัวเครื่อง และส่งกำลังไปยังเพลาหัวเครื่อง (Spindle) ทำให้หัวจับที่จับชิ้นงานหมุนรอบด้วยความเร็วคงที่ซึ่งงานหมุนอยู่กับที่ จากนั้นเคลื่อนเครื่องมือตัดเข้าตัดเฉือนชิ้นงาน เครื่องกลึงนี้มีป้อนมิตหัวจับเครื่องมือตัดหลายหัว สามารถจับเครื่องมือตัดได้หลายชนิดพร้อมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีมากขึ้น สามารถทำงานให้เสร็จในกระบวนการทำงานในครั้งเดียวตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายทำงานได้หลากหลาย เทียงตรง แม่นยำกว่า และใช้กลึงชิ้นงานที่มีรูปทรงเดียวกันจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว




ทิศทางการเดินของมีดกลึง

3.3 เครื่องกลึงหน้างาน

เป็นเครื่องกลึงที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งหลักการทำงานใช้มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ เป็นต้นกำลังส่งผ่านชุดเฟืองหัวเครื่อง และส่งกำลังไปยังเพลลาหัวเครื่อง (Spindle) ทำให้หน้างานที่จับชิ้นงานหมุนรอบด้วยความเร็วคงที่ ชิ้นงานหมุนอยู่กับที่ จากนั้นเคลื่อนเครื่องมือตัดเข้าตัดเฉือนชิ้นงาน เหมาะ

สำหรับการกลึง

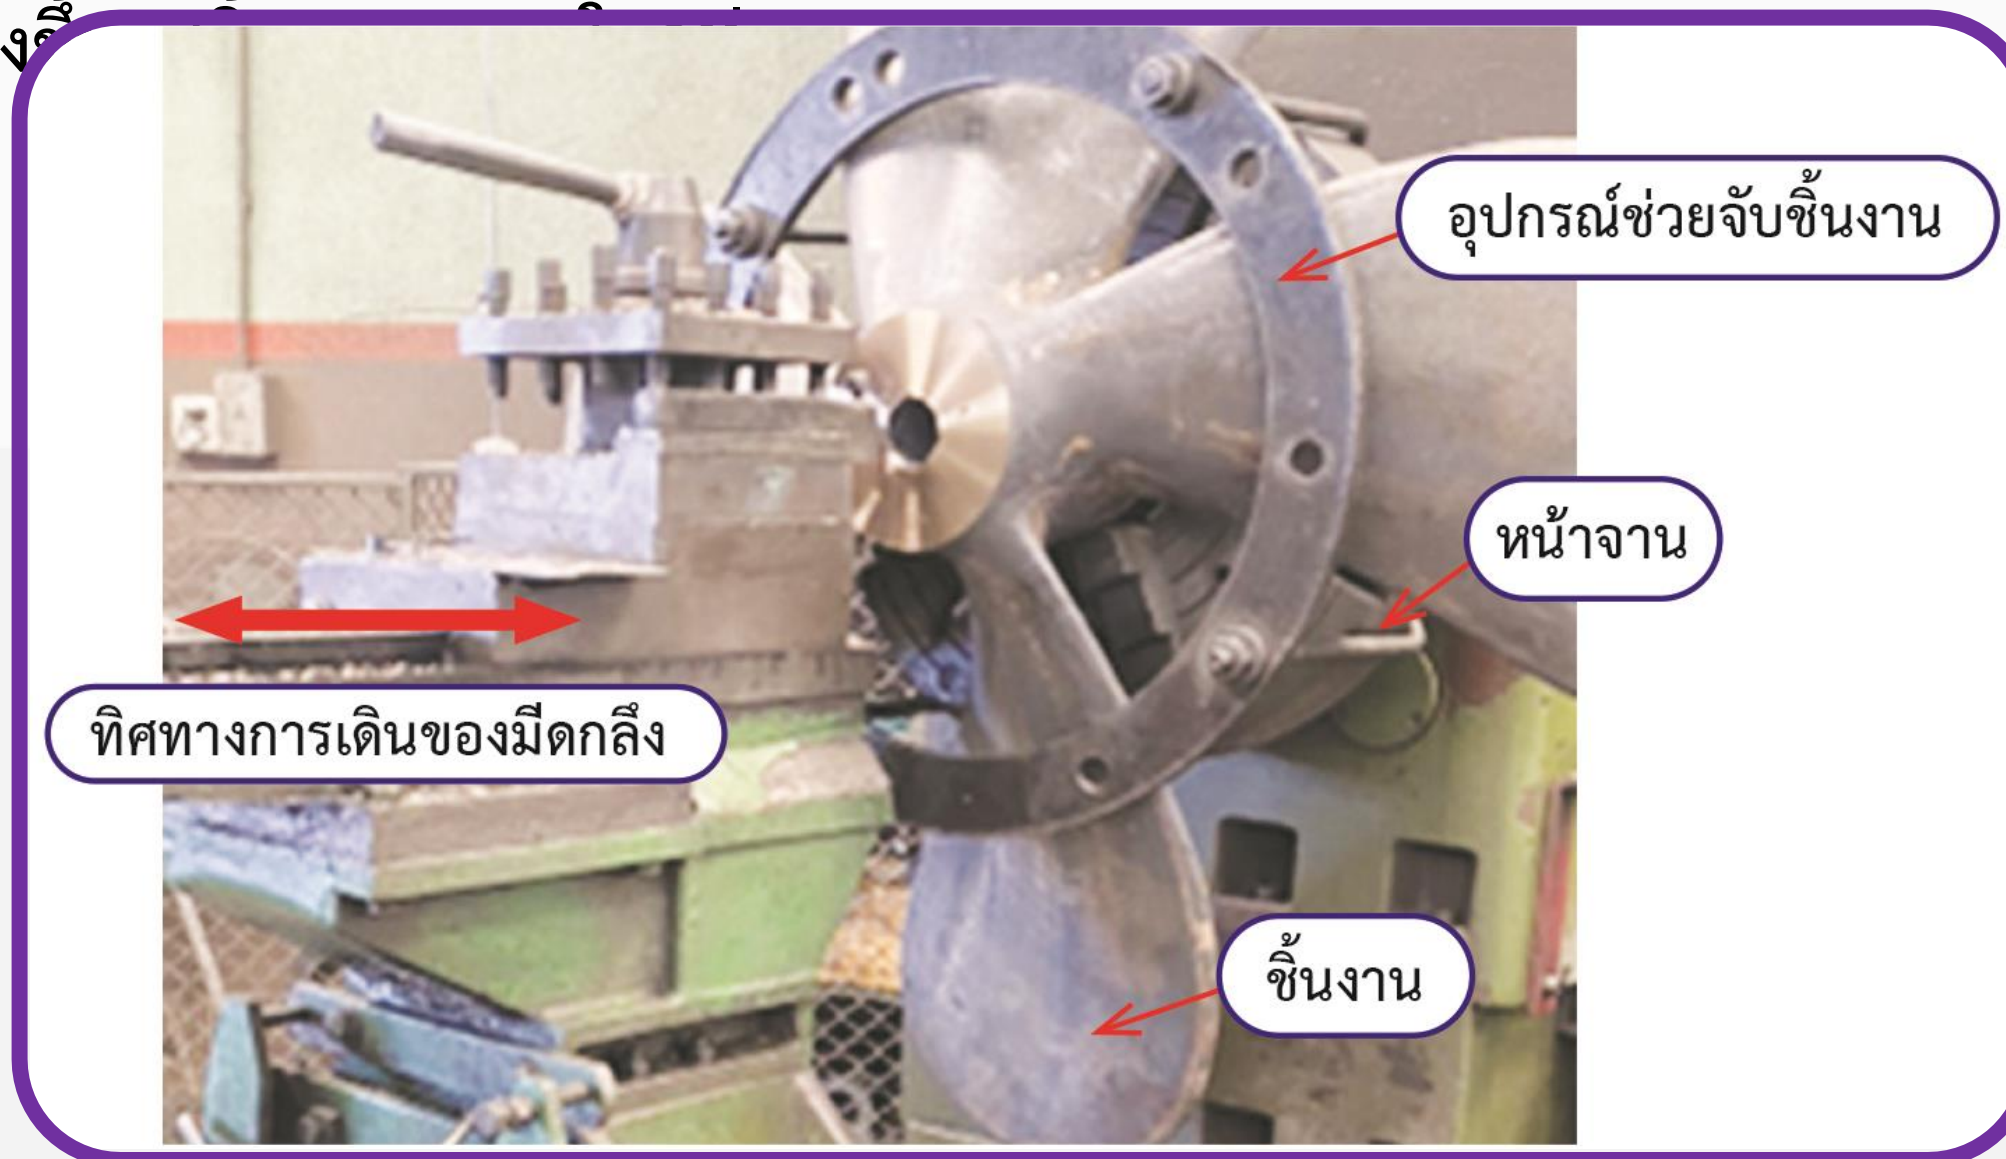

3.4 เครื่องกลึงที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องกลึงซีเอ็นซี

หลักการการทำงานโดยมีระบบควบคุมที่ป้อนข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเครื่อง ฝานแผงคีย์บอร์ด แป้นพิมพ์ (Keyboard) หรือเทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) โดยเมื่อระบบควบคุมอ่านโปรแกรมและนำข้อมูลไปควบคุมการทำงานเครื่องจักรกล โดยอาศัยมอเตอร์ป้อน (Feed Motor) เพื่อให้แท่นเลื่อนเคลื่อนที่ตามคำสั่งสำหรับการเคลื่อนที่ของเครื่องกลึงซีเอ็นซีนั้นพื้นฐานเดิมจะมี 2 แนวแกน คือ แกน X ที่ใช้ในการป้อนกินลึกชิ้นงาน และ แกน Z ที่ใช้ในการป้อนกินตามแนวแกนหรือความยาวชิ้นงาน



ชุดควบคุมการทำงาน


4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกลึง



4.1 หัวจับ (Chuck)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจับชิ้นงาน มีอยู่ 3 ชนิด ดังนี้


4.1.1 หัวจับแบบ 3
จับพื้นพร้อม (Three Jaw
Dependent Chuck)

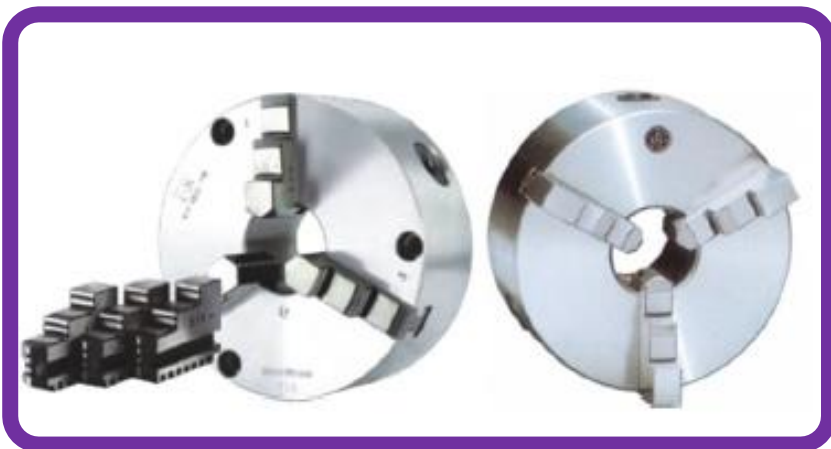

4.1.2 หัวจับแบบ 4 จับพื้น
อิสระ (Four Jaw
Independent Chuck)




4.1.3 หัวจับแม่เหล็ก (Magnetic
Chuck)

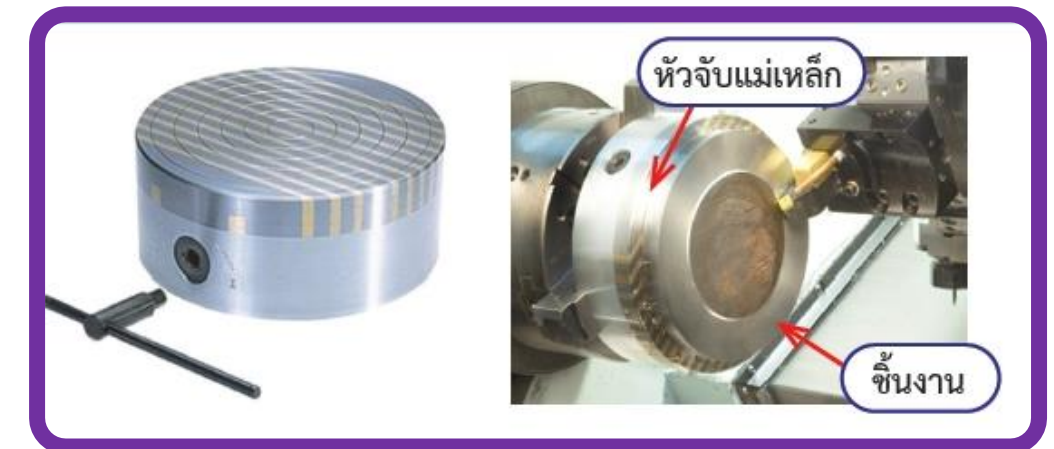

4.2 ประแจขันหัวจับ (T-Chuck & Key Chuck)

มีลักษณะเป็นรูปตัวที ใช้สำหรับการขันหัวจับ เพื่อให้จับยึดชิ้นงาน สามารถเคลื่อนที่เข้า โดยหมุนที่ **ค** ทางตามเข็มนาฬิกาเพื่อจับชิ้นงาน และเคลื่อนที่ออกไปคลายการจับชิ้นงานโดยหมุนที่ **ค** ทางทวนเข็มนาฬิกา

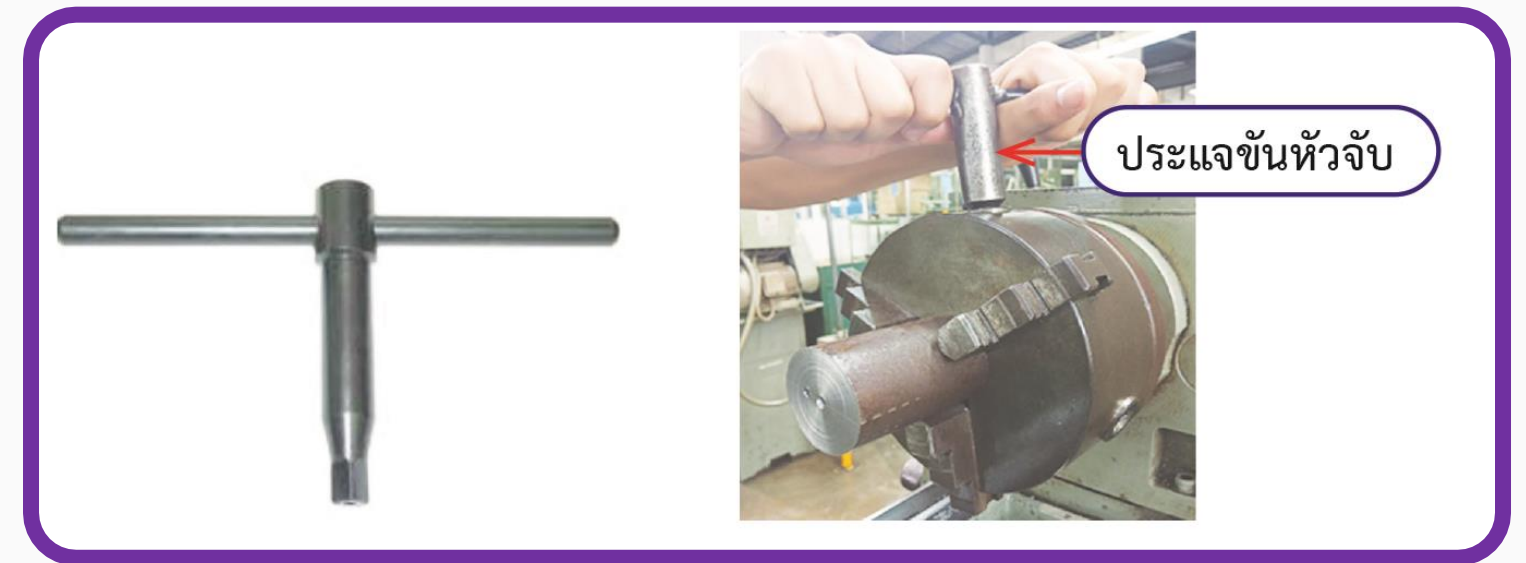


4.3 ประแจขันสลักเกลียวป้อมมิด (Block Chuck)

มีลักษณะเป็นรูปตัวทีที่เช่นเดียวกันกับประแจขันหัวจับ ใช้ในการขันสลักเกลียวที่ป้อมมิดเพื่อจับยึด มีดกลึงหรือด้ามจับเครื่องมือ เช่น อุปกรณ์พิมพ์ลาย



4.4 ห่วงพา (Lathe Dog)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับจานพา **ศูนย์ตาย** และ **ศูนย์เป็น** ซึ่งเป็นส่วนที่จับทำให้ชิ้นงานหมุนสำหรับ ห่วงพาใช้งานทั่วไป มี 2 แบบ คือ ห่วงพาแบบหางอ (Bent Tail) และห่วงพาแบบขาตรง (Straight Tail)

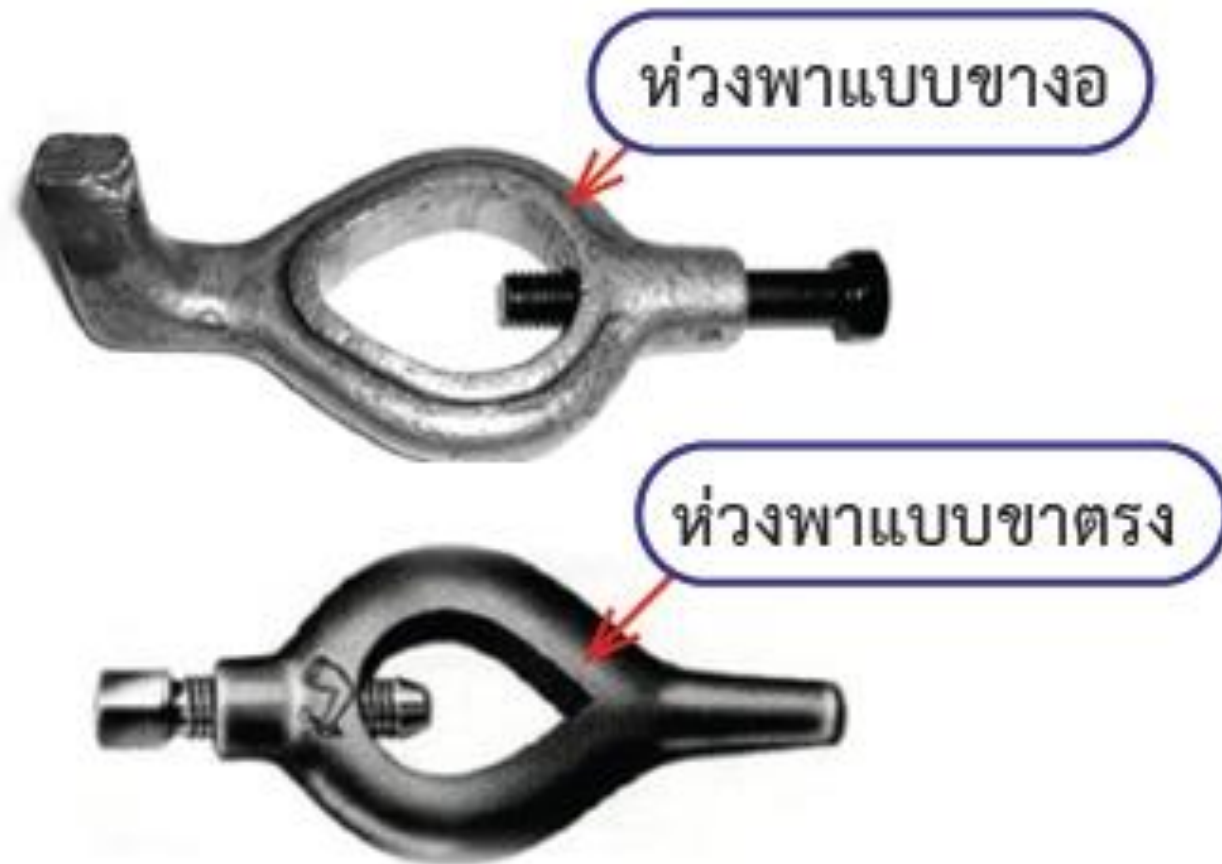

4.5 จานพา (Drive Plate)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเข้ากับเพลลาหัวเครื่อง ใช้งานร่วมกับห่วงพา **ศูนย์ตาย** และ **ศูนย์เป็น** เพื่อจับให้ห่วงพาที่จับยึดชิ้นงานหมุนไปด้วยกัน ส่วน **ศูนย์เป็น** และ **ศูนย์ตาย** จะทำหน้าที่ยึด **ศูนย์** ชิ้นงานกลึง เช่น การกลึงชิ้นงานระหว่าง **ศูนย์ยาว** ๆ การกลึงเอียง **ศูนย์** เช่น ลูกเบี้ยว เพลลาข้อเหวี่ยงสำหรับจานพาที่ใช้ทั่วไปมี 3 แบบ คือ จานพาแบบ



จานพาแบบร่อง



จานพาแบบร่อง Slot



จานพาแบบสลักเกลียว

4.6 หน้าจาน (Face Plate)

mm

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเข้ากับเพลาหัวเครื่อง มีลักษณะใกล้เคียงกับจานพา หน้าจานนี้จะมีทั้งที่เป็นร่อง T-Slot โดยใช้สำหรับการจับยึดชิ้นงานที่มีรูปทรงซับซ้อน และชิ้นงานมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถจับกับหัวจับแบบ 3 จับ



และหัวจับแบบ 4 จับได้ ซึ่งส่วนใหญ่หน้าจานมาจากเหล็กหล่อ

4.7 ยันศูนย์ (Center)

4.7.1 **ศูนย์เป็น (Live Center)** เป็นยันศูนย์ที่หมุนได้ การใช้งานจะใส่ประกอบเข้ากับชุดท้ายแทนเพื่อยันศูนย์ชิ้นงาน ใช้ในการตั้งศูนย์มีดกลึงหรือเครื่องมือและ



4.7.2 **ศูนย์ตาย (Dead Center)** เป็นยันศูนย์ที่หมุนไม่ได้ การใช้งานจะใส่ประกอบเข้ากับปลอกเรียวเพลาหัวเครื่องกลึงเพื่อยันศูนย์ชิ้นงาน




mm

4.8 ก้านสะท้อน (Rest)

ก้านสะท้อนจะเลื่อนอยู่บนแท่นเครื่อง ใช้สำหรับประคองชิ้นงานกลึงที่มีความยาว เพื่อป้องกันไม่ให้งานโก่งงอ โดยทั่วไปก้านสะท้อนมี 2 แบบ ดังนี้

4.8.1 ก้านสะท้อนแบบอยู่กับที่ (Steady Rest)

ลักษณะมีขาประคอง 3 ขา การใช้งานใช้ยึดติดกับแท่นเครื่องกลึง

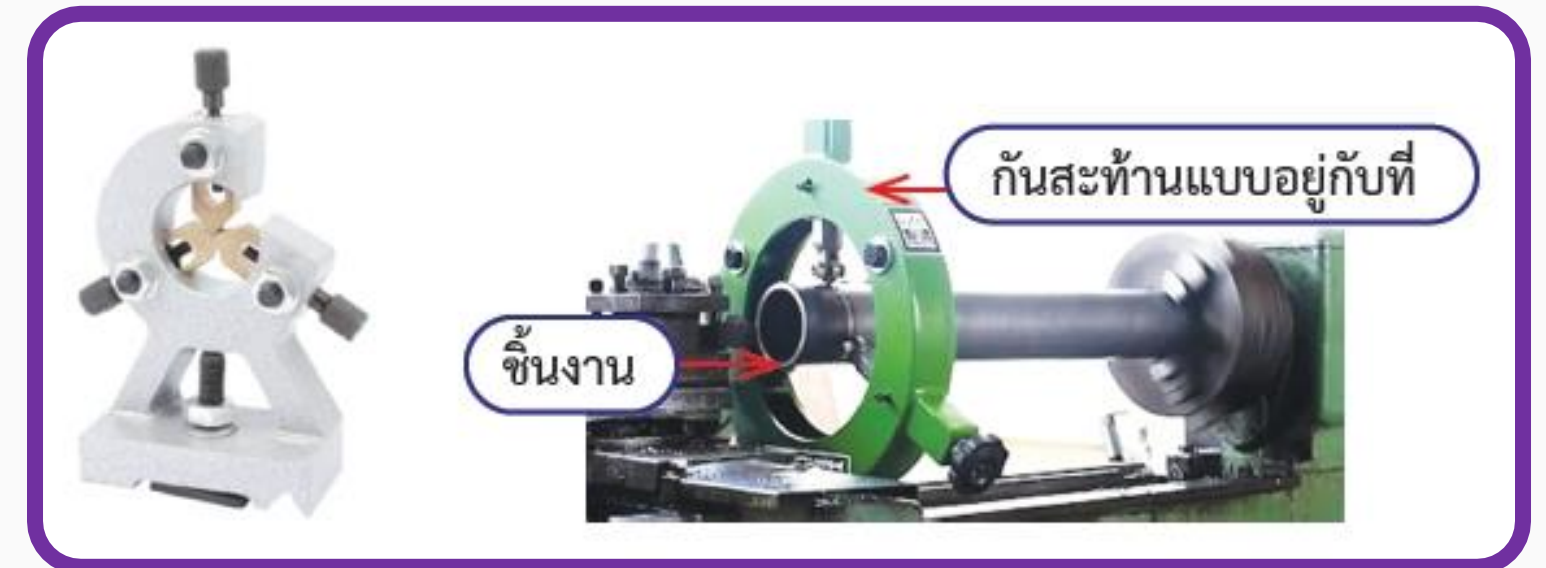

4.8.2 ก้านสะท้อนแบบเคลื่อนที่ (Follow Rest)

ลักษณะมีขาประคอง 2 ขา การใช้งานจะยึดติดอยู่กับชุดแท่นเลื่อน สามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกันในขณะทำการกลึงชิ้นงาน



4.9

หัวจับดอกสว่าน (Drill Chuck) และจําปาขันหัวจับดอกสว่าน (Chuck Key)

เป็นอุปกรณ์สำหรับการจับยึด
เครื่องมือตัด เช่น ดอกเจาะมาศูนย์
ดอกสว่าน เพื่อเจาะรูด้วยเครื่องกลึง



4.10

ด้ามมีดกลึง (Tool Holder)

เป็นอุปกรณ์ช่วยในการจับมีดกลึงที่มีขนาดเล็ก
และสั้น โดยทั่วไปแล้วใช้กับมีดกลึงขนาด 1/4
นิ้ว



4.11 มีดกลึง (Cutting Tool)

เป็นเครื่องมือตัดสำหรับการกลึงต่าง ๆ เช่น กลึงปาดหน้า กลึงปอก กลึงเรียว กลึงเกลียว และกลึงขึ้นรูป



4.12 ล้อพิมพ์ลาย (Knurling)

เป็นเครื่องมือสำหรับขึ้นลายกับชิ้นงาน ลักษณะของล้อพิมพ์ลาย มีแบบลายหยาบ (Coarse), ลายปานกลาง (Medium) และลายละเอียด (Fine) ลายของล้อพิมพ์ลายมีทั้งแบบลายตรง (Straight) (AA) แบบลายเฉียงขวา (BR) แบบลายเฉียงซ้าย (BL) มุมลายที่เฉียงประมาณ 30 องศา กับ 45 องศา และแบบลายไขว้ (GE) เรียกอีกอย่างว่าลายสับประรดหรือลายไทมอนด์ (Diamond) ใช้คู่กับด้ามล้อพิมพ์ลาย (Knurling Holder)



4.13 ดอกเจาะนำศูนย์ (Center Drill)

เป็นเครื่องมือตัดอีกอย่างหนึ่งสำหรับงานกลึง ใช้สำหรับการเจาะนำเพื่อทำให้เจาะรูได้ตรงตำแหน่งที่แม่นยำขึ้น และเจาะรูเพื่อใช้ย่นศูนย์กรณีกลึงชิ้นงานที่มีความยาว




4.14 นาฬิกาวัด (Dial Gauges)

เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตั้งศูนย์ชิ้นงานขณะจับเข้ากับหัวจับเครื่องกลึง เพื่อให้ได้ศูนย์เดียวกันกับแนวแกนเพลลาเครื่องกลึง และใช้สำหรับการหาอัตราเร็วในการกลึงเร็วบนเครื่องกลึงได้เช่นเดียวกัน




4.15 ขอช้าง (Surface Gauges)

เป็นเครื่องมือเทียบหรือตั้งศูนย์ชิ้นงานเหมือนกับนาฬิกาวัด แต่การใช้งานยังไม่แน่นอนเหมือนนาฬิกา วัด ต้องใช้ความชำนาญของผู้ใช้งานเป็นองค์ประกอบสำคัญ

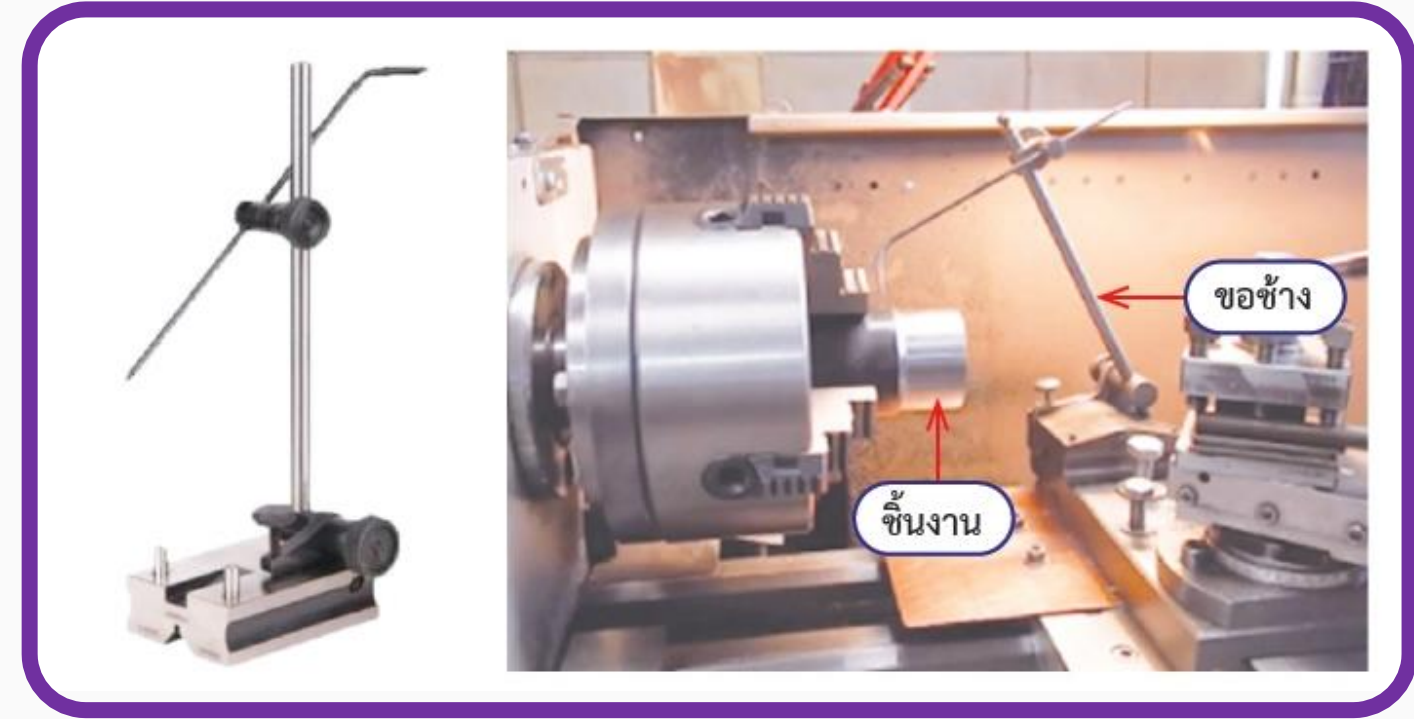

4.16 เวอร์เนียคาลิเปอร์ (Vernier Caliper)

เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบขนาดของชิ้นงานต่าง ๆ บนเครื่องกลึง เช่น ขนาดความโตนอก ขนาดความโตรูใน ขนาดความยาวหรือความลึกของรูเจาะ

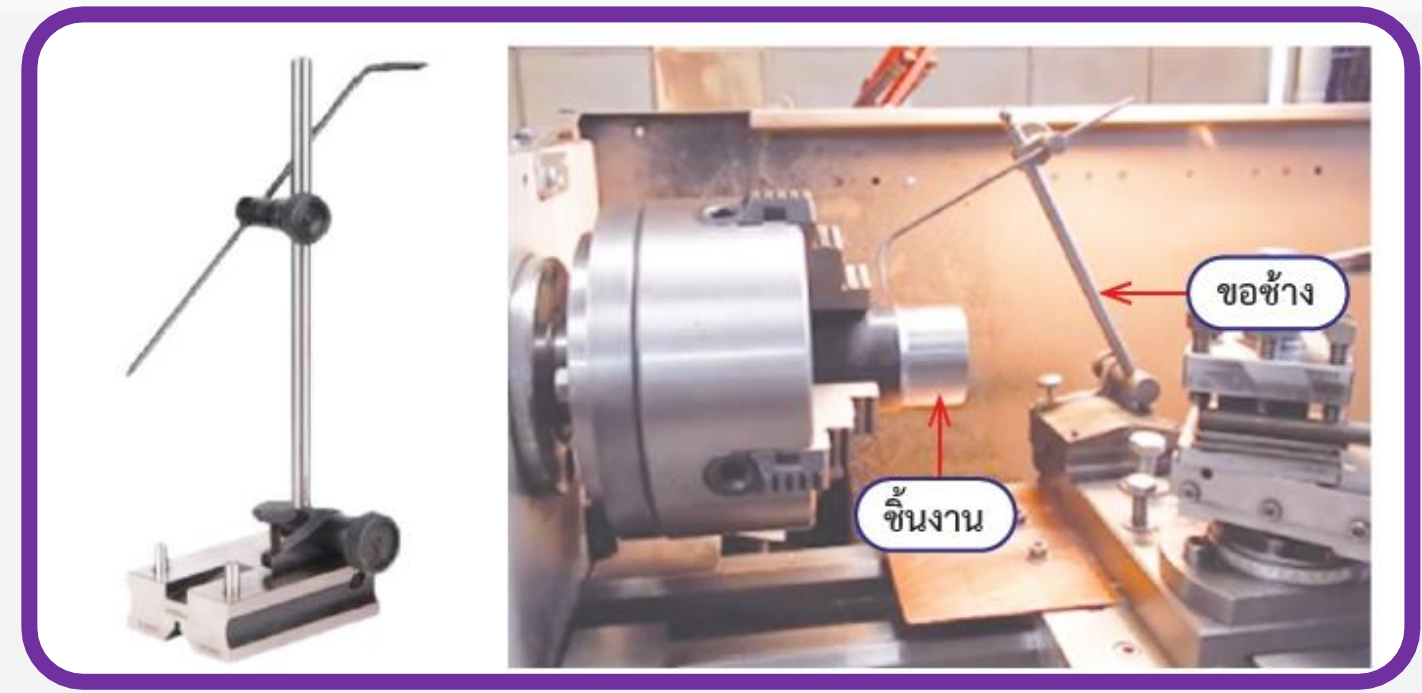

5. เทคนิคการจับชิ้นงานบนเครื่องกลึง



1. ก่อนจับชิ้นงานเพื่อกลึงชิ้นงาน ต้องตรวจสอบการร่วม **ศูนย์**หรือได้**ศูนย์**ของหัวจับ และความถูกต้องของฟันจับทุกครั้ง โดยฟันจับแต่ละฟันจะต้องใส่ตรงกับหมายเลขในแต่ละร่อง
2. การจับชิ้นงานด้วยหัวจับแบบ 3 จับฟันพร้อม ชิ้นงานที่เพลากลมทรงกระบอกโดยเมื่อใส่งานเข้าไปในหัวจับ ให้หมุนหาตำแหน่งที่เหมาะสม แล้วค่อย ๆ หมุนจับชิ้นงานให้แน่นพอให้ชิ้นงานได้**ศูนย์**ด้วย
3. การจับชิ้นงานที่มีรูในโตที่สามารถจับด้วยหัวจับแบบ 3 จับฟันพร้อม เช่น หน้าแปลนท่อ สามารถทำได้โดยการขันฟันให้ถ่างออก ขณะที่ขันให้เข้าเช่นเดียวกับข้อที่ 2
4. การจับชิ้นงานด้วยหัวจับแบบ 4 จับฟันอิสระ โดยจะต้องคลายฟันจับให้มีระยะพอที่จะใส่ชิ้นงานให้อยู่ในระหว่างของแต่ละฟันแล้วทำการขันจับชิ้นงาน ทั้งนี้ในการจับชิ้นงานให้ได้ **ศูนย์** สามารถตั้ง **ศูนย์** โดยใช้ขอช่าง นาฬิกาวัด หรือใช้ปลายมีดเลื่อนเข้าหาชิ้นงานกรณีตั้งกลึงหยาบ ๆ การจับชิ้นงานจะต้องขันฟันจับให้แน่นทุกฟัน เพื่อป้องกันชิ้นงานหลุดทำให้เกิดความเสียหาย เป็นอันตราย



5.

การจับชิ้นงานเพื่อกำลังระหว่าง **ศูนย์** โดยจะต้องตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น จานพา **ศูนย์**เป็น **ศูนย์**ตาย ห่วงพา จะต้องจับให้แน่น **ศูนย์**ทำยแทนล็อกแน่นถอยไม่ได้เป็นอันตราย


6.

ถ้าการจับชิ้นงานทำให้ชิ้นงานหลุดแล้วอันตรายอย่างหนักมาก เช่นเดียวกัน เมื่อตั้ง **ศูนย์**หรือตำแหน่งที่กลึงได้แล้วให้ตรวจสอบอีกครั้งก่อนเปิดเครื่องกลึงให้ทำงาน

7.

การจับชิ้นงานยาว ๆ เพื่อกำลังจะต้องใช้กันสะท้านเพื่อประคองชิ้นงานไม่ให้แกว่งหนี **ศูนย์** โดยในการปรับตั้งกันสะท้านจะต้องปรับตั้งให้ประคองชิ้นงาน ลูกกลึงควรสัมผัสพอดีกับ **ผิว**นอกชิ้นงานบางครั้งจำเป็นต้องใช้น้ำมันจาระบีช่วยหล่อลื่นที่ลูกกลึงของกันสะท้าน

www

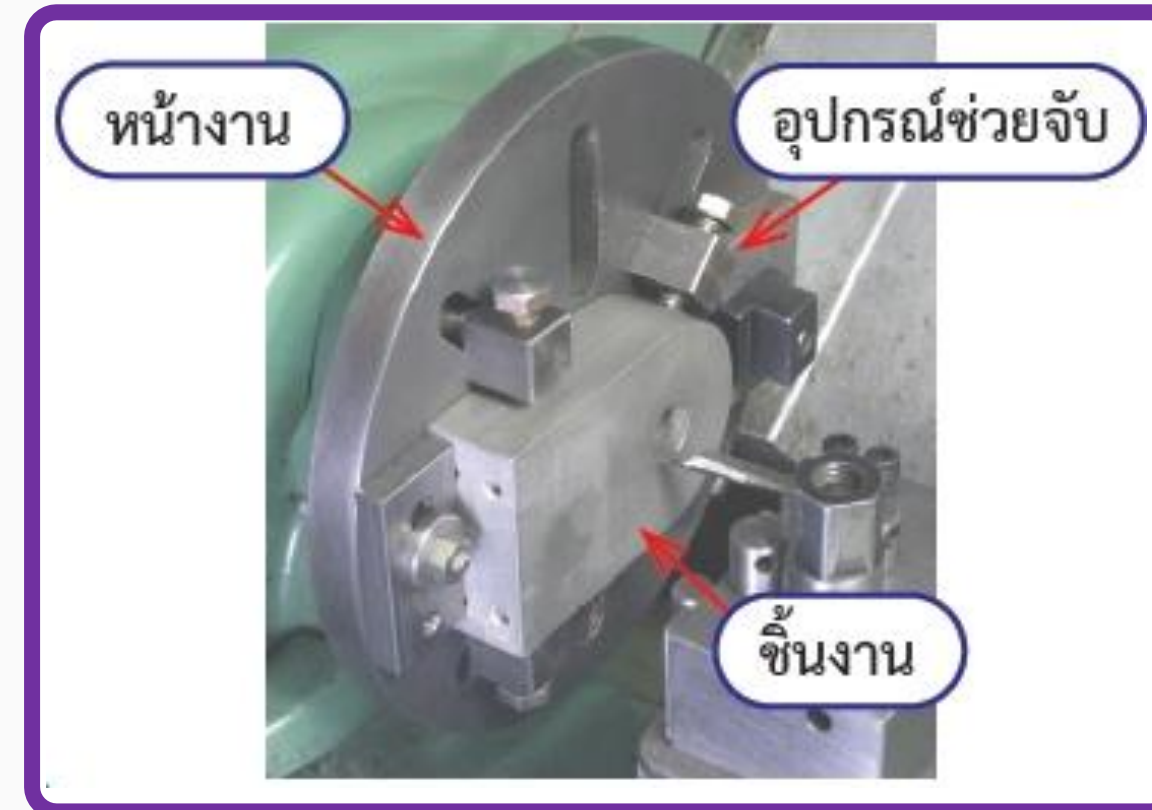

การจับชิ้นงานบนหน้างาน



การจับชิ้นงานกลึงยาว ๆ ด้วยกันสะท้าน

www



6. การคำนวณความเร็วในงานกลึง



ความเร็วรอบ (Revolution Per Minute) หมายถึงจำนวนรอบหรือความเร็วของชิ้นงานกลึงที่หมุนได้ในเวลา 1 นาที มีหน่วยวัดเป็นรอบต่อนาที มีสูตรในการคำนวณ ดังนี้

$$n = \frac{v \times 1,000}{\pi \times d}$$

เมื่อกำหนดให้

- n = ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที)
- v = ความเร็วตัด (เมตรต่อนาที)
- d = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงาน (มิลลิเมตร)
- 1,000 = ค่าคงที่ (ใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วยมิลลิเมตรให้เป็นเมตร)



ความเร็วตัด (Cutting Speed) หมายถึง ความยาวของเนื้อโลหะที่ถูกกลึงออกมา
 ผ่านปลายคมมีดกลึงในเวลา 1 นาที มีความยาวกี่เมตร มีหน่วยวัดเป็นเมตรต่อนาที มีสูตร
 ในการคำนวณ ดังนี้

$$v = \frac{\pi \times d \times n}{1,000 \times 60}$$

เมื่อกำหนดให้

v	=	ความเร็วตัด (เมตร/นาที)
n	=	ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที)
d	=	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงาน (มิลลิเมตร)
1,000	=	ค่าคงที่ (ใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วยมิลลิเมตรให้เป็นเมตร)

การเลือกใช้ค่าความเร็วตัดในงานกลึงนั้น ต้องคำนึงถึงวัสดุชิ้นงาน วัสดุมีด อัตราป้อนลึก และการหล่อเย็น ซึ่งสามารถเลือกใช้จากตารางค่าความเร็วตัดงานกลึง ดังตาราง

ค่าความเร็วตัด (เมตรต่อนาที) สำหรับวัสดุชนิดต่าง ๆ

วัสดุงาน	มีดกลึงเหล็กกล้ารอบสูง (H.S.S.)		มีดกลึงคาร์ไบด์ (Carbide)	
	กลึงหยาบ	กลึงละเอียด	กลึงหยาบ	กลึงละเอียด
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ	25	35	140	160
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง	17	22	100	125
เหล็กกล้าคาร์บอนสูง	12	17	80	105
เหล็กหล่อ	23	30	90	125
ทองเหลือง	65	90	275	380
อะลูมิเนียม	300	600	800	1,200
พลาสติก	-	1,200	-	1,600





□ สำหรับการเลือกใช้ค่าความเร็วตัดในงานกลึงเกลียวนั้น สามารถเลือกใช้จากตาราง
ค่าความเร็วตัด งานกลึงเกลียว ดังตาราง

ค่าความเร็วตัดงานกลึงเกลียว (เมตรต่อนาที) □ สำหรับวัสดุชนิดต่าง ๆ

วัสดุงาน	ความเร็วตัด		อัตราป้อนลึก (มม.)
	เหล็กเครื่องมือ	เหล็กروبสูง	
เหล็ก St.40	10	15	0.5-1.5
เหล็ก St.50	9	13	0.5-1.5
เหล็ก St.70	8	12	0.5-1.5
เหล็กหล่อ	8	10	0.5-1.5
เหล็กเหนียวหล่อ	7	11	0.5-1.5
ทองเหลือง	15	25	0.5-1.5
ทองแดงหล่อ	15	25	0.5-1.5
บรอนซ์	15	25	0.5-1.5
โลหะเบา	-	25-45	0.5-1.5
ยางแข็งและพลาสติก	-	10-30	0.5-1.5



อัตราป้อน (Feed) หมายถึง ระยะทางการเดินป้อนของมีดกลึงไปตามความยาวของชิ้นงานในแต่ละรอบของการหมุนของชิ้นงาน หรืออัตราการป้อนอาจพิจารณาจากความหนาของเศษโลหะที่กลึงออกมา เช่น อัตราการป้อนเท่ากับ 0.5 มม. หมายถึง มีดกลึงเคลื่อนที่เป็นระยะทางเท่ากับ 0.5 มม. ตามความยาวของชิ้นงานขณะที่ชิ้นงานหมุนได้ 1 รอบ เช่น ถ้าชิ้นงานกลึงหมุนได้ 20 รอบ มีดกลึงจะเคลื่อนที่เป็นระยะทางเท่ากับ $0.5 \times 20 = 10$ มม. ค่าอัตราป้อนงานกลึงสามารถเลือกใช้ได้

ค่าอัตราการป้อน (Feed) งานกลึงทั้งระบบอังกฤษและระบบเมตริก


วัสดุงาน	การกลึงปกหยาบ		การกลึงปกละเอียด	
	นิ้ว	มิลลิเมตร	นิ้ว	มิลลิเมตร
Machine steel	0.010-0.020	0.25-0.50	0.003-0.010	0.07-0.25
Tool steel	0.010-0.020	0.25-0.50	0.003-0.010	0.07-0.25
Cast iron	0.015-0.0025	0.40-0.65	0.005-0.012	0.13-0.30
Bronze	0.015-0.0025	0.40-0.65	0.003-0.010	0.07-0.25
Aluminum	0.015-0.0030	0.40-0.75	0.005-0.010	0.13-0.25

ความลึกป้อนตัดในงานกลึง (Depth of Cut) หมายถึง ความลึกที่เกิดขึ้นจากการป้อนตัดมีดลึกเข้าไปในเนื้อของชิ้นงาน ซึ่งจะพาให้เศษโลหะไหลออกมา เช่น ชิ้นงานเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ถ้าป้อนลึก 1.5 มม. เมื่อกลึงชิ้นงานเสร็จแล้ว ชิ้นงานจะถูกลดขนาดลง 3 มม. และจะพาให้ชิ้นงานเหลือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 47 มม. ซึ่งในการปรับตั้งค่าความลึกการป้อนตัดในงานกลึง ค่าความลึกในการป้อนตัดในงานกลึงแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับความละเอียด

ของผิว วัสดุชิ้นงาน การหล่อเย็น และประสิทธิภาพ

เครื่องกลึง

mm

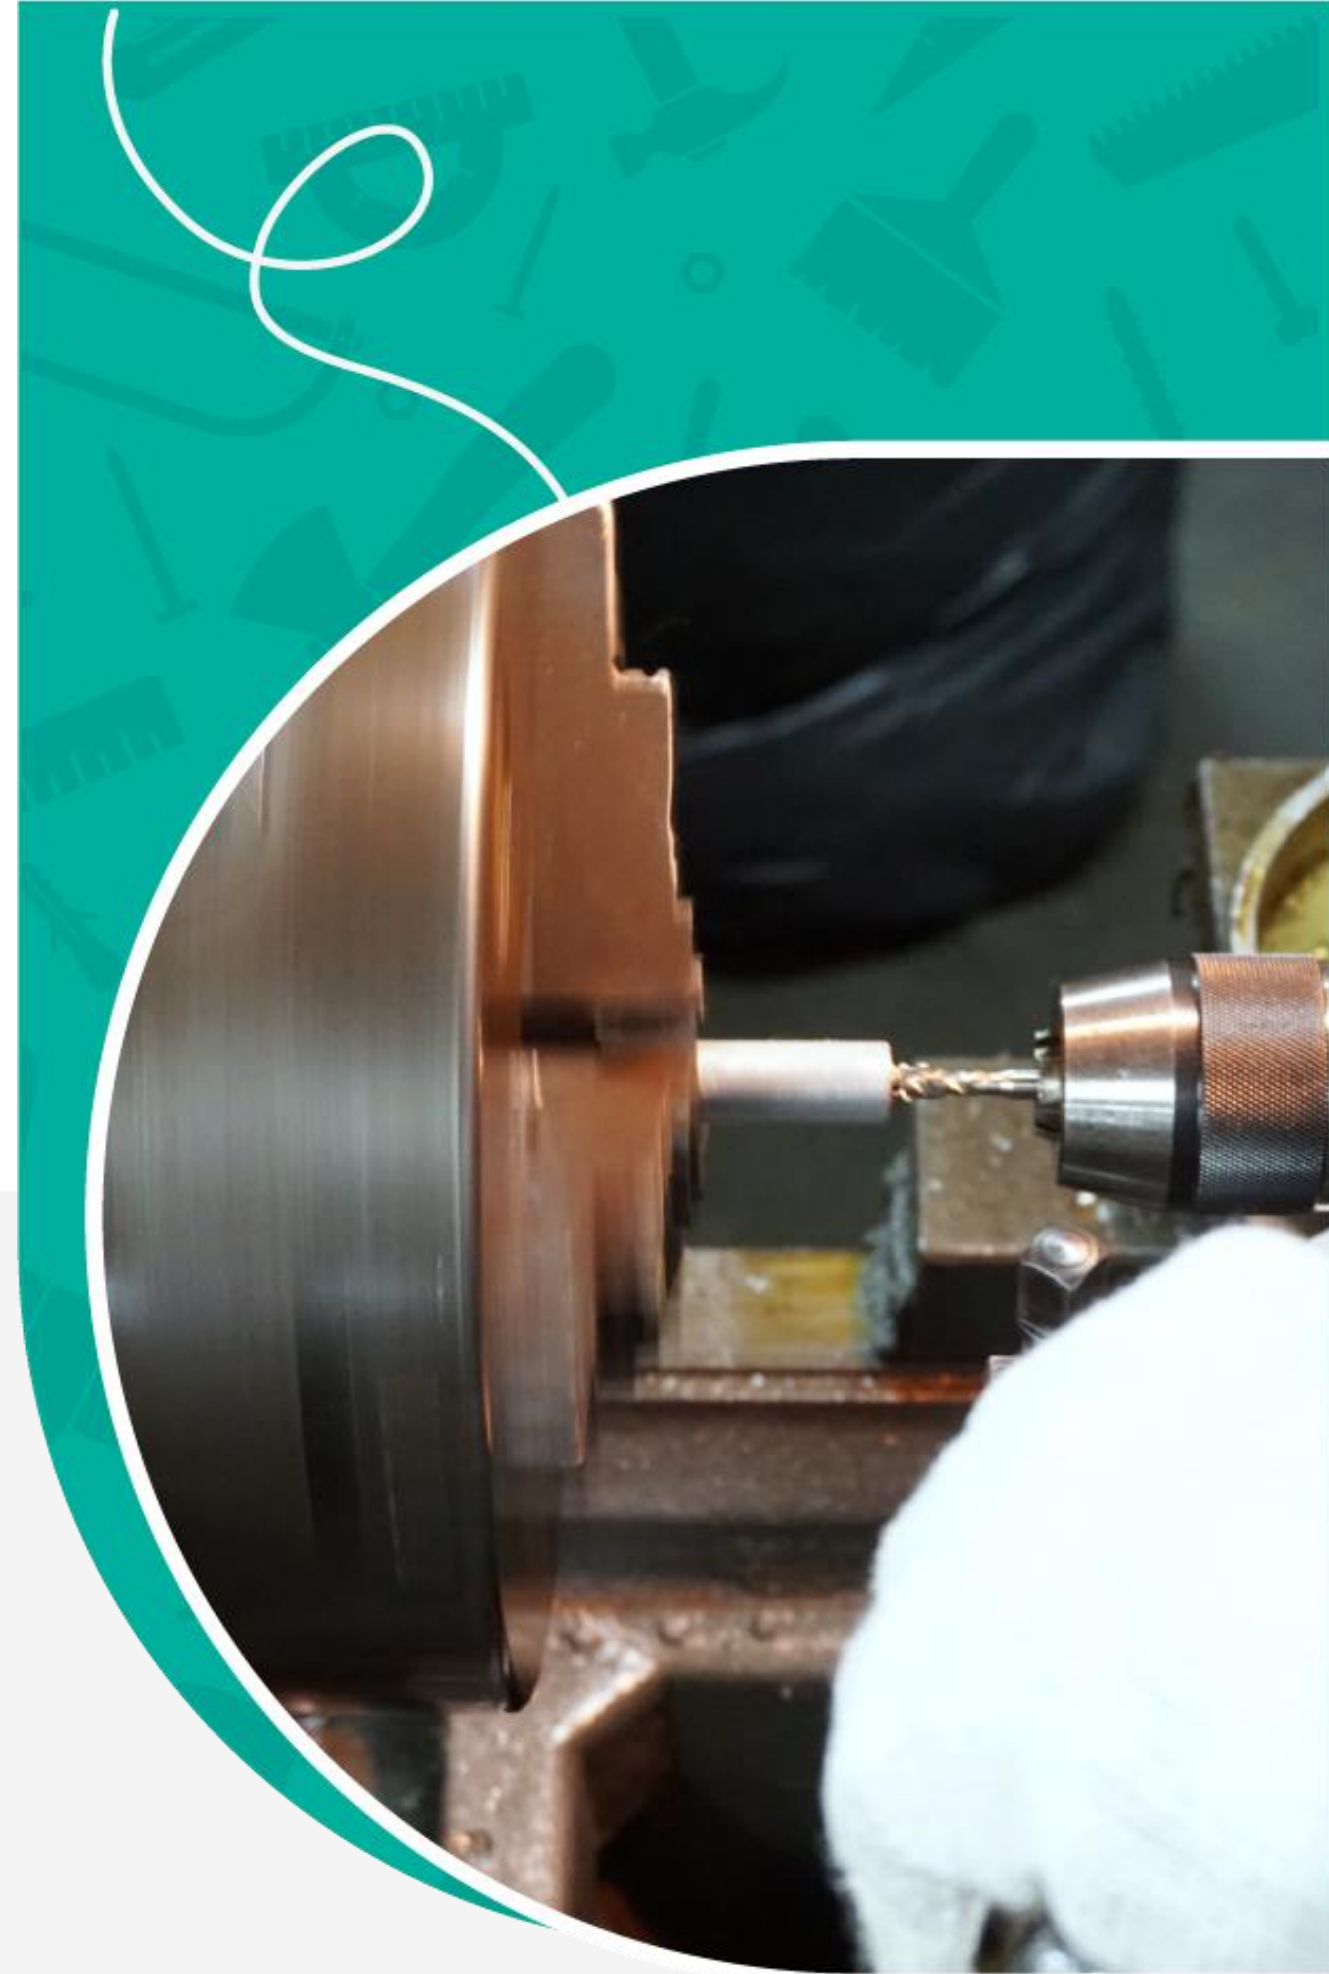

7. การบำรุงรักษาเครื่องกลึง



1. ตรวจสอบความพร้อม ความสมบูรณ์ของเครื่องกลึงอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบไฟฟ้าระบบกลไกส่งกำลัง ตลอดจนชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกลึง
2. การใช้เครื่องกลึงทุกครั้งจะต้องแน่ใจว่าได้จับชิ้นงานแน่น จับมีดกลึงแน่น ปรับความเร็วรอบได้ถูกต้องแล้วจึงเปิดสวิตช์ให้เครื่องกลึงทำงาน
3. การทำงานกับเครื่องกลึงสภาพร่างกายต้องพร้อมทำงาน เช่น ไม่ง่วงนอน แต่งกายรัดกุม ใส่แว่นตาป้องกันเศษโลหะ และไม่ใส่เครื่องประดับทุกชนิด
4. การใช้เครื่องกลึงทุกครั้งจะต้องมีแสงสว่างในการมองเห็นชิ้นงานเพียงพอ และมีอากาศถ่ายเทในการทำงานทุกครั้ง
5. การทำงานกับเครื่องกลึงทุกครั้งจะต้องทำอย่างไม่ประมาทเพื่อลดการเกิดอันตรายขึ้น
6. บริเวณพื้นที่ที่เครื่องกลึงทำงานจะต้องมีความสะอาดปราศจากน้ำมันหล่อลื่น เพราะขณะทำงานอาจลื่นล้มได้
7. ขณะทำงานด้วยเครื่องกลึงห้ามวิ่งเล่นหรือหยอกล้อกัน เพราะอาจพลาดพลั้งวิ่งไปโดนเครื่องกลึงที่กำลังหมุนทำงาน จะเกิดอันตรายได้
8. เมื่อต้องการตรวจวัดขนาดของชิ้นงานที่ติดอยู่กับหัวจับเครื่องกลึงจะต้องหยุดเครื่องกลึงให้สนิทก่อนทำการตรวจวัดทุกครั้ง




8. หลักความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึง




1. ก่อนใช้งานเครื่องกลึงจะต้อง**ศึกษา**เรียนรู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัยก่อนเสมอ
2. ก่อนใช้งานเครื่องกลึงทุกครั้งต้องตรวจสอบก่อนใช้งาน และต้องหยุดดุน้ำมันหล่อลื่นตรงจุดที่เคลื่อนที่สัมผัสกัน
ก่อนใช้งาน เช่น ตรงผิวสะพานแทนเครื่อง จุดปุ่มตกใส่สำหรับหยุดดุน้ำมันหล่อลื่น
3. การเปลี่ยนชั้นความเร็วรอบโดยเฉพาเครื่องกลึงที่ส่งกำลังด้วยชุดเฟืองทดนั้น ต้องหยุดเครื่องก่อนเปลี่ยนความเร็วรอบ และโยกคันโยกบังคับให้ตรงตำแหน่ง เพื่อให้ชุดเฟืองทดขบกันเต็มหน้าฟันเฟือง
4. การเลือกใช้ความเร็วรอบ อัตราป้อน และการป้อนลึกกลึง ต้องเลือกให้เหมาะสม โดยสามารถคำนวณแล้วมาตั้งปรับค่าตามตารางที่แสดงไว้ที่หัวเครื่องกลึง
5. สำหรับการดูแล การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำมันเครื่องของเครื่องกลึงตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ต้องเลือกน้ำมันให้ถูกต้อง เหมาะสมตามคู่มือการใช้งานแต่ละเครื่อง
6. หลังเลิกใช้งานทุกครั้งต้องทำความสะอาดด้วยแปรงขนม้าหรือผ้า เพื่อเอาเศษโลหะออกจากเครื่องกลึงให้หมด เพราะเศษโลหะจะเป็นตัวก่อการเกิดสนิมมาให้กับเครื่องกลึงตามจุดต่าง ๆ



1. จงนำตัวเลขและตัวอักษรด้านหน้าข้อความไปเติมลงในช่องว่างด้านล่างรูปให้ถูกต้อง

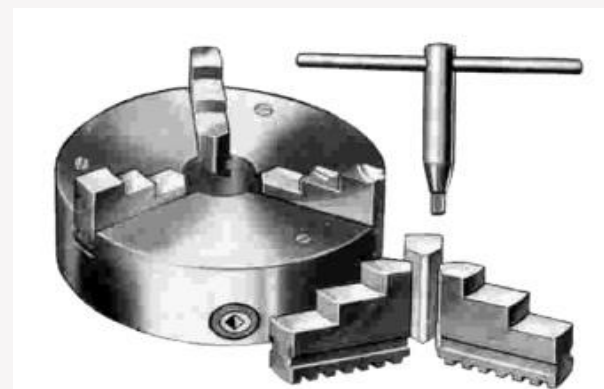

ชื่อ
หน้าที่

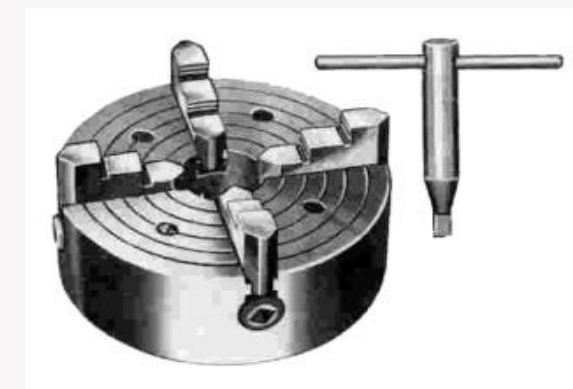

ชื่อ
หน้าที่



ชื่อ
หน้าที่



ชื่อ
หน้าที่