

บทเรียนที่ 5

# เครื่องกัด



# สาระการเรียนรู้



www

1.

ชนิดของเครื่องกัด

2.

ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องกัด

3.

หลักการทำงานของเครื่องกัด

4.

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกัด

5.

เทคนิคการจับชิ้นงานบนเครื่องกัด

6.

การคำนวณความเร็วในงานกัด

7.

การบำรุงรักษาเครื่องกัด

8.

หลักความปลอดภัยในการใช้เครื่องกัด

# 1. ชนิดของเครื่องกัด



## 1.1 เครื่องกัดแกนเพลลาแนวตั้ง (Vertical Milling Machine)

1.1.1 เครื่องกัดแกนเพลลาแนวตั้งแบบตั้งโต๊ะ (Bench Vertical Milling Machine) มีลักษณะตัวเครื่องกัดขนาดเล็กวางอยู่บนโต๊ะงาน เหมาะสำหรับงานกัดชิ้นงานขนาดเล็ก ๆ




1.1.2 เครื่องกัดแกนเพลลาแนวตั้งแบบแคร่เลื่อน (Ram Type Vertical Milling Machine) มีลักษณะของแกนเพลลาอยู่ในแนวตั้งฐานของเครื่องกัดติดตั้งอยู่กับพื้นโรงงาน ใช้ดอกกัด เช่น ดอกเอ็นมิลล์ ดอกกัดร่องตัวที (T-Slot Cutter) สำหรับตัดเฉือนชิ้นงาน



1.1.3 เครื่องกัดแกนเพลลาแนวตั้งแบบมาตรฐาน  
(Standard Vertical Milling Machine) มีลักษณะโครงสร้าง  
ของโครงเครื่องคล้ายตัวอักษร C ไม่มีคานยื่นจับแกนเพลลา  
(Ram) การทำงานเหมือนกับเครื่องกัดแกนเพลลาแนวตั้งแบบแคร่  
เลื่อน



1.1.4 เครื่องกัดแกนเพลลาแนวตั้งควบคุมเครื่องลอกแบบ  
(Tracer Controlled Vertical Milling Machine) ลักษณะ  
พิเศษ คือ มีเครื่องมือลอกแบบโปรไฟล์ใช้ควบคุมเครื่องลอกแบบ  
ด้วยระบบไฮดรอลิกส์สำหรับเลื่อนอุปกรณ์ลอกแบบ

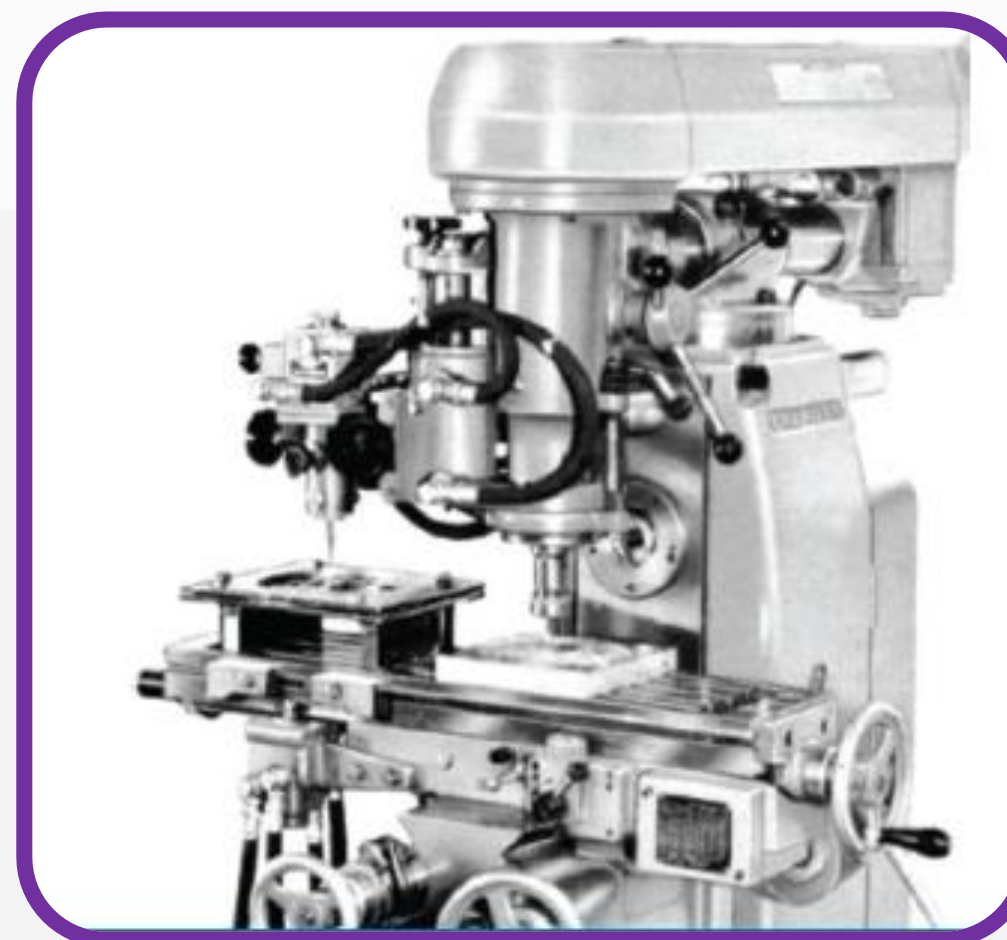

## 1.2

## เครื่องกัดแกนเพลลาแนวนอน (Horizontal Milling Machine)

1.2.1 เครื่องกัดแกนเพลลาแนวนอน  
แบบธรรมดา (Plain Knee and Column  
Horizontal Milling Machine) สำหรับ  
การตัดเฉือนชิ้นงาน



1.2.2 เครื่องกัดแกนเพลลาแนวนอน  
แบบอเนกประสงค์ (Universal Knee  
and Column Horizontal Milling  
Machine) ใช้กัดงานในแนวตั้ง



1.3

## เครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC Milling Machine)

มีลักษณะเครื่องกัดที่มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาควบคุมการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น มีประสิทธิภาพสูงใน กระบวนการผลิต เนื่องจากการสร้างแบบจำลองที่เห็นภาพได้ ชัดเจน ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบทำให้ช่วยประหยัดต้นทุน



1.4

## เครื่องแมชชีนนิ่งเซนเตอร์ (Machining Center Machine)


มีลักษณะเหมือนเครื่องกัดซีเอ็นซี แตกต่างกันที่แมชชีนนิ่งเซนเตอร์ มีอุปกรณ์เปลี่ยนทูลอัตโนมัติ (Automatic Tool Changer หรือ ATC) แมชชีนนิ่งเซนเตอร์สามารถแยกตามแกนของการ ติดตั้งที่เพลลาซ์ได้เป็นแบบแนวตั้งและแบบแนวนอน เครื่องกัด แบบแนวตั้งมีจำนวนการใช้มากกว่าเครื่องกัดแบบแนวนอน โดยเฉพาะในการนำมาใช้ผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กและขนาดกลาง




# 2. ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องกัด



## 2.1 เครื่องกัดแกนเพลลาแนวตั้งแบบแคร่เลื่อน

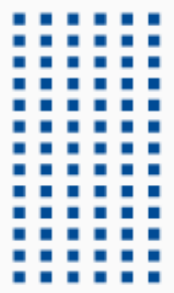

## 2.2 เครื่องกัดแกนเพลลาแนวนอนแบบธรรมดา

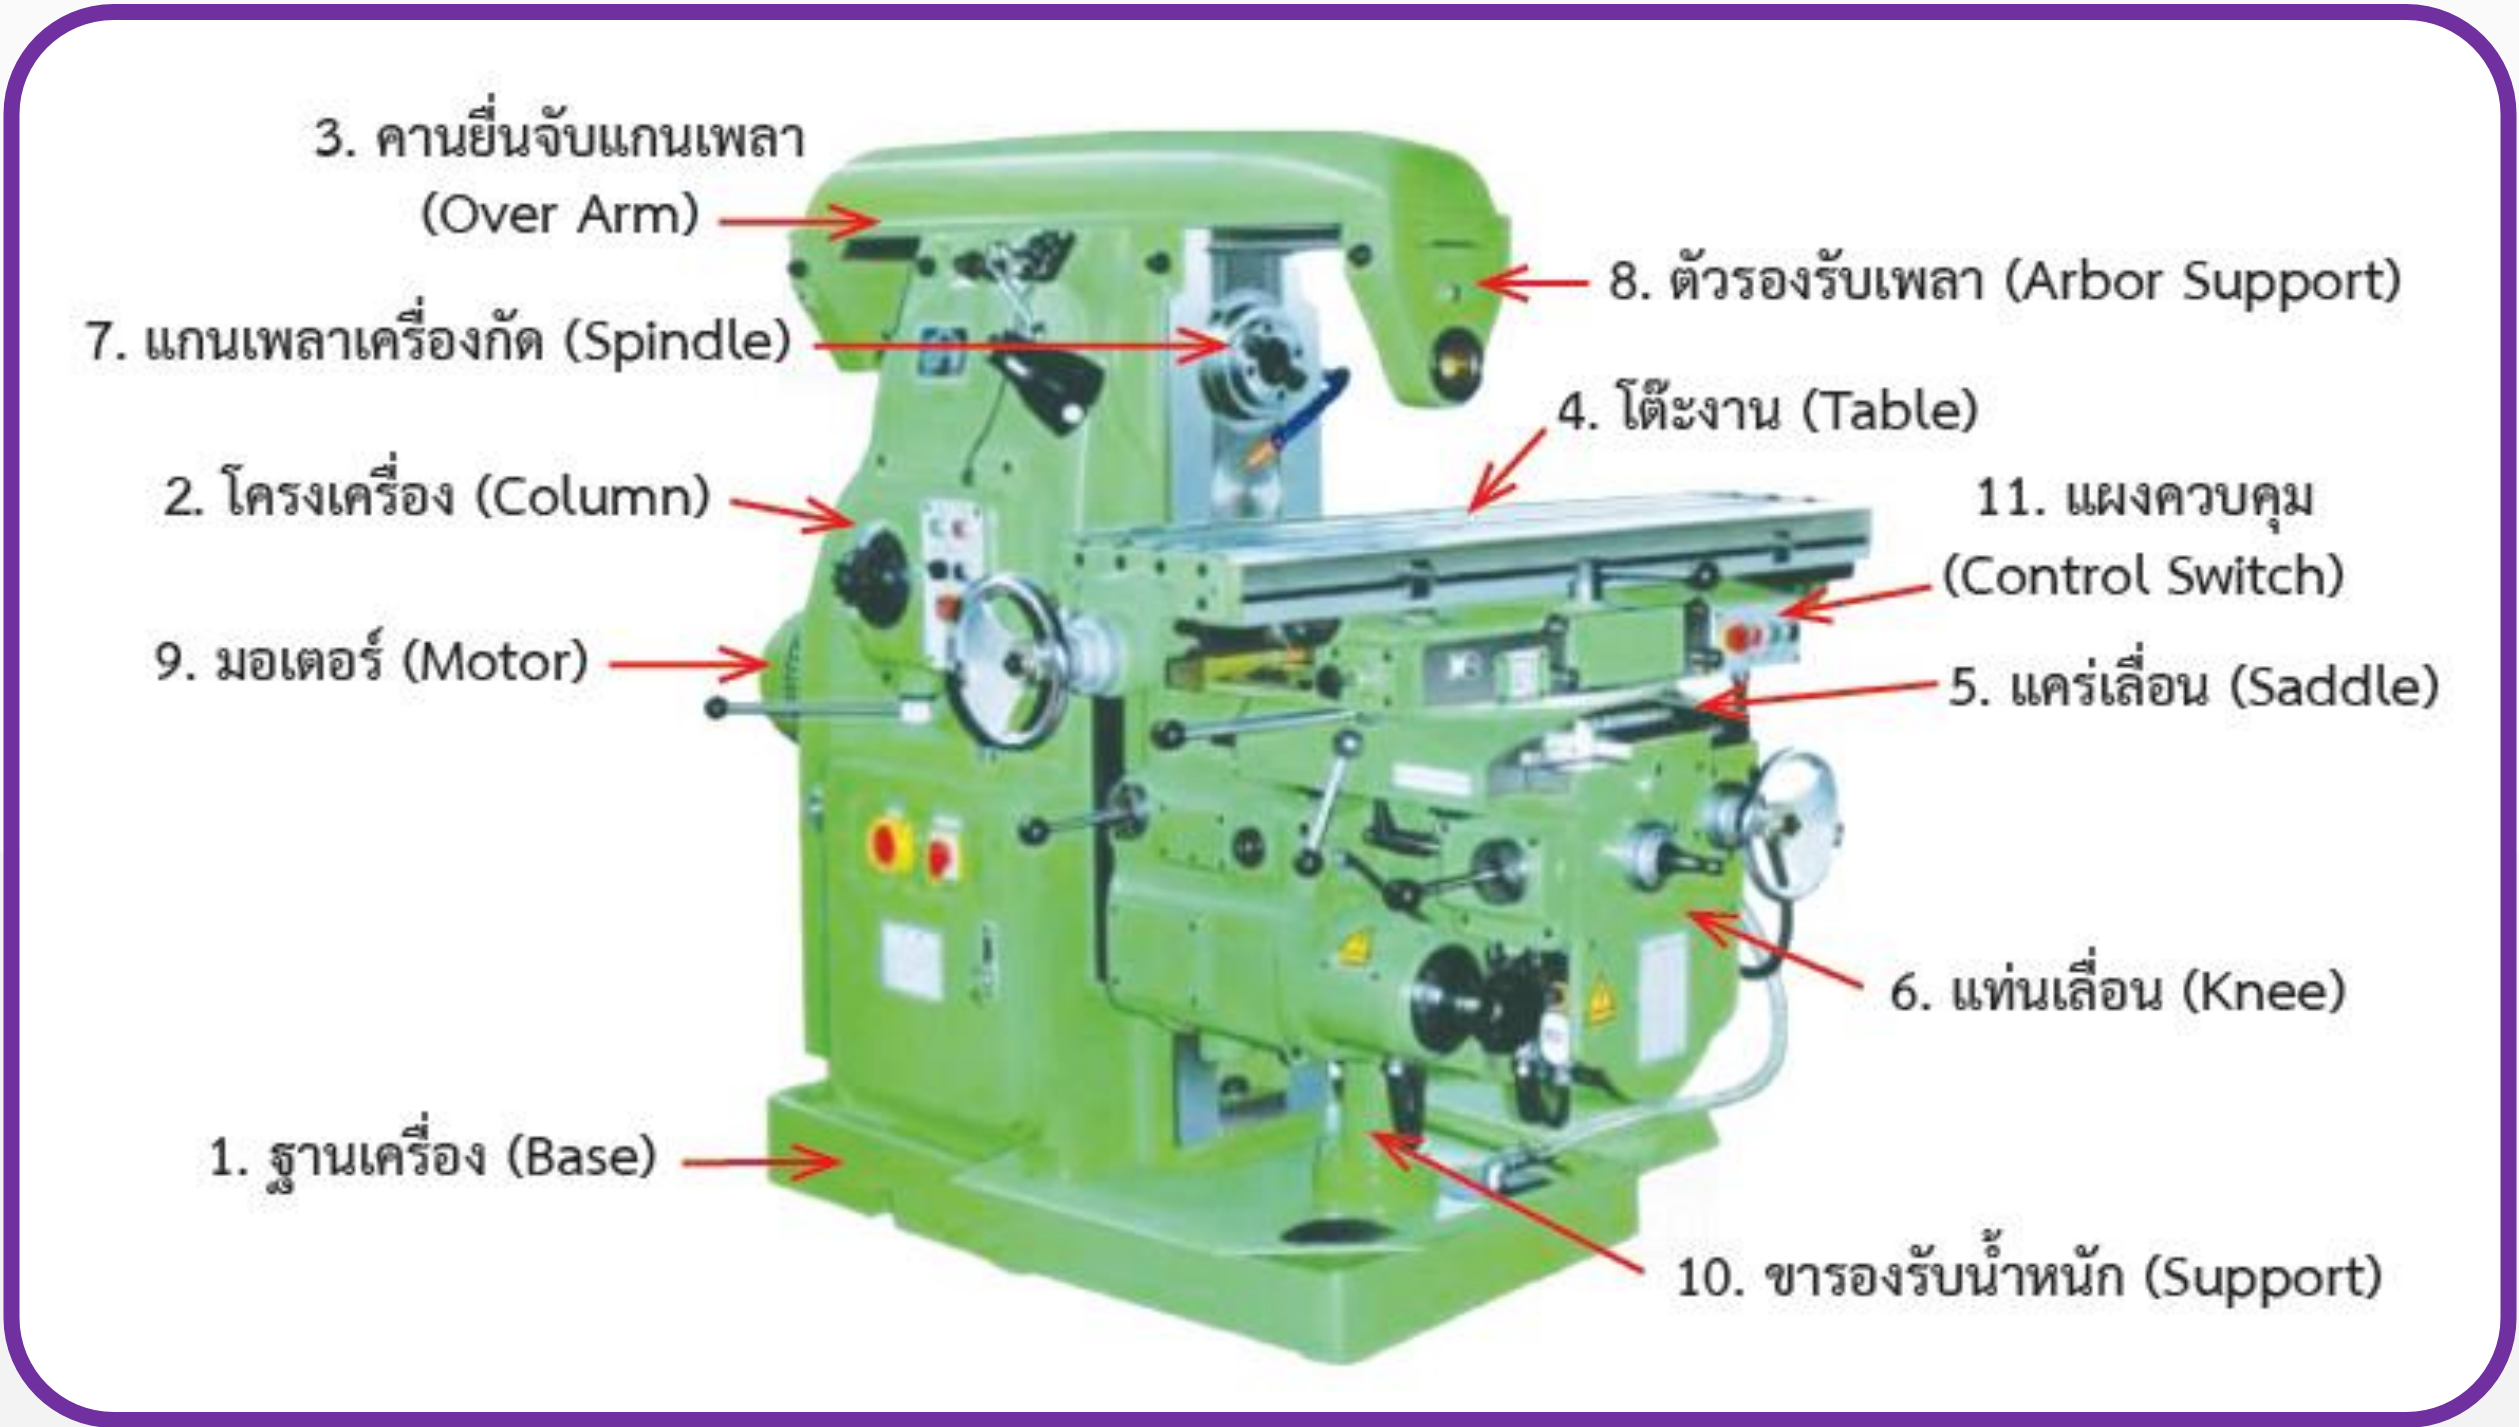



## 2.3 เครื่องกัดแกนเพลลาแหวนนอนแบบอเนกประสงค์



## 2.4 เครื่องกัดซีเอ็นซี



# 3. หลักการทำงานของเครื่องกัด



## 3.1 เครื่องกัดแกนเพลลาแนวตั้ง

หลักการทำงานเมื่อเปิดสวิตช์ควบคุมให้มอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 380 โวลต์ทำงานและหมุนเพื่อส่งกำลังผ่านระบบกลไกมายังแกนเพลลาเครื่องกัดในแนวตั้งที่ใช้สำหรับจับเครื่องมือตัด แกนเพลลาจะหมุนแล้วจับเครื่องมือตัดให้หมุนตามเพื่อตัดเฉือนชิ้นงาน โดยเลื่อนโต๊ะงานที่ใช้จับยึดชิ้นงานให้เคลื่อนที่เข้าหาเครื่องมือตัด เพื่อตัดเฉือนชิ้นงานตามแบบรูปร่างที่ต้องการ ดังรูป



## 3.2

## เครื่องกัดแกนเพลลาแนวนอน

หลักการทำงานเมื่อเปิดสวิตช์ควบคุมให้มอเตอร์  
ขับเคลื่อนไฟฟ้า 380 โวลต์ทำงานและหมุนเพื่อ  
ส่งกำลังผ่านระบบกลไกมายังแกนเพลลา  
เครื่องกัดในแนวนอนที่ใช้สำหรับจับเครื่องมือตัด  
แกนเพลลา ก็จะหมุนแล้วจับเครื่องมือตัดให้หมุน  
เพื่อตัดเฉือนชิ้นงาน จากนั้นเลื่อนโต๊ะงานที่ใช้  
จับยึดชิ้นงานให้เคลื่อนที่เข้าหาเครื่องมือตัด  
เพื่อให้เครื่องมือตัด มีดตัดที่กำลังหมุนตัดเฉือน  
ชิ้นงานตามแบบรูปร่างที่ต้องการ





### 3.3 เครื่องกัดซีเอ็นซี

หลักการทำงานมีระบบควบคุมที่ป้อนข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเครื่องฝานแผงคีย์บอร์ดเป็นพิมพ์ (Keyboard) หรือ เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) เมื่อระบบควบคุมอ่านโปรแกรม และนำข้อมูลไปควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล โดยอาศัยมอเตอร์ป้อน (Feed Motor) เพื่อให้แท่นเลื่อนเคลื่อนที่ตามคำสั่ง (G Code และ M Code) และมีมอเตอร์ป้อน 3 ตัว เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่เชิงเส้น (Linear Motion) 3 แกน คือ แกน X แกน Y และแกน Z ซึ่งเป็นแกนของสปินเดิล (Spindle) เครื่องกัดซีเอ็นซีมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ตรวจสอบตำแหน่งของแท่นเลื่อนให้ระบบควบคุม เรียกว่า ระบบวัดขนาด (Measuring System) ซึ่งประกอบด้วย สเกลแนวตรง (Liner Scale) มีจำนวนเท่ากับจำนวนแนวแกนในการเคลื่อนที่ของ เครื่องที่ส่งสัญญาณไปให้ระบบควบคุม



# 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกัด



## 4.1 อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจับเครื่องมือตัด

4.1.1 เพลาจับมิต (Arbor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจับมิตกัด

4.1.2 สกรูดึงเพลาจับมิต (Draw-in Bar) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จับยึดเพลาจับมิตหรือหัวจับฉาปา (Collets Chuck) หรือหัวจับมิตกัดเฉพาะ (Adapter) เพื่อให้ยึดแน่นในเพลาเครื่องกัด

4.1.3 หัวจับฉาปา (Collets Chuck) เป็นชุดหัวจับที่ใช้จับฉาปาหรือคอลเล็ต (Collets) เพื่อจับยึดมิตกัดที่มีด้าม

4.1.4 หัวจับมิตกัดเฉพาะ (Adapter) เป็นอุปกรณ์จับมิตกัดที่ออกแบบมาเฉพาะ



## 4.2

### อุปกรณ์จับชิ้นงาน

mm

- 4.2.1 ปากกาจับชิ้นงาน (Vise) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จับชิ้นงานจะถูกจับยึดบนโต๊ะทำงานของเครื่องกัดเพื่อให้ได้ฉากหรือขนานกับหน้าโครงเครื่องกัด หรือเพลาจับมีดกัด
- 4.2.2 โบลต์แบบที่สลอต (T-Slot Bolt) แฝงกดชิ้นงาน (Straps Clamp) และแท่งระดับ (Stop Block) เป็นอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานที่จะต้องใช้ร่วมกันโดยการสวมโบลต์แบบที่สลอตลงในร่องที่
- 4.2.3 แท่งขนาน (Parallels) ใช้สำหรับรับรองชิ้นงานกัดเพื่อให้ผิวชิ้นงานขนานหรือพ้นจากปากของปากกา
- 4.2.4 วิกบล็อก (V-Block) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจับชิ้นงานที่มีรูปทรงกระบอก
- 4.2.5 โต๊ะงานหมุน (Rotary Table) เป็นอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานกัดที่สามารถหมุน 360 องศา
- 4.2.6 โต๊ะหัวแบ่ง (Indexing Table) ใช้สำหรับงานกัดที่ต้องการแบ่งส่วนให้มีขนาดเท่า ๆ กัน
- 4.2.7 ชุดหัวแบ่ง (Dividing or Indexing Head) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแบ่งส่วนของชิ้นงานที่ต้องการกัดให้มีส่วนเท่า ๆ กันตามแนวเส้นรอบวงกลม

mm



## 4.3

### เครื่องมือตัดสำหรับงานกัด

mm

- 4.3.1 ดอกกัดคมตัดปลาย (End Mill Cutter) ทำมาจากเหล็กคุณภาพสูงที่มีความทนทานต่อการสึกหรอ
- 4.3.2 มีดกัดแบบ Fly Cutter มีทั้งแบบใช้มีด H.S.S. และแบบ Insert เป็นเครื่องมือตัดที่ใช้งานสำหรับปาดผิวหน้าที่ต้องการความรวดเร็วและไม่ต้องการความละเอียดมาก หรือจะใช้คว้านรูให้มีขนาดใหญ่ๆ
- 4.3.3 ดอกกัดร่องตัวที (T-Slot Cutter) ใช้สำหรับกัดร่องตัวที เช่น ร่องตัวทีบนโต๊ะทำงานของเครื่องกัด เครื่องไส และเครื่องเจาะ
- 4.3.4 ดอกกัดร่องหางเหยี่ยว (Dovetail Cutter) โดยทั่วไปดอกกัดร่องหางเหยี่ยวมีมุม 45 องศา 50 องศา
- 4.3.5 ดอกกัดข้าง (Shell End Mill) ใช้สำหรับงานกัดหยาบ (Roughing) งานกัดผิวละเอียด (Finishing) งานกัดเจาะร่อง (Slot) งานคว้านรู (Boring)
- 4.3.6 หัวจับมีดกัดสำหรับปาดหน้า (Face Mill) ใช้งานสำหรับการปาดผิวหน้าหรือผิวข้างที่มีหน้าตัดกว้าง
- 4.3.7 ดอกกัดคมตัดข้าง (Side Milling Cutter) ใช้สำหรับกัดด้านข้างกัดร่อง

mm



4.3.8 ดอกกัดฟันเลื่อย (Slitting Saw) ใช้ในการตัดชิ้นงาน หรือกัดร่องชิ้นงานแคบ ๆ

4.3.9 ดอกกัดเอียงด้านเดียว (Single Angle Mill Cutter) ใช้สำหรับกัดมุมเอียง

4.3.10 ดอกกัดเอียงสองด้าน (Double Angle Mill Cutter) ใช้สำหรับกัดมุมเอียง

4.3.11 ดอกกักราบ (Plain Mill Cutter) มี 2 แบบ คือ ดอกกักราบแบบกัเบา (Light Duty Plain Mill Cutter) และดอกกักราบแบบกัหนัก (Heavy Duty Plain Mill Cutter)

4.3.12 ดอกกัดโค้งเว้า (Convex Mill Cutter) เป็นดอกกัดขึ้นรูป ใช้สำหรับกัดชิ้นงานให้ผิวโค้งเว้าหรือครึ่งวงกลมเว้าตามรูปทรงของตัวมีดกัด

4.3.13 ดอกกัดโค้งนูน (Concave Mill Cutter) เป็นดอกกัดขึ้นรูป ใช้สำหรับกัดชิ้นงานให้ผิวโค้งนูนหรือครึ่งวงกลมเว้าตามรูปทรงของตัวมีดกัด

4.3.14 ดอกกัดเฟือง (Gear Mill Cutter) เป็นดอกกัดที่ใช้สำหรับกัดเฟือง

4.3.15 ดอกกัดเฟืองแบบ Gear Hobs ลักษณะการใช้งานเหมือนกับมีดกัดเฟืองแต่จะเป็นชุด ส่วนใหญ่จะใช้กับเครื่องกัดฟันเฟือง (Gear Hob Milling Machine)

# 5. เทคนิคการจับชิ้นงานบนเครื่องกัด



ตรวจสอบปากของปากกาจับชิ้นงาน โดยจะต้องปรับตั้งให้**ศูนย์**ในทุกแนวแกน เพื่อจะกัดชิ้นงานได้ฉาก และได้ระดับถูกต้อง การปรับตั้งปากของปากกาจับชิ้นงานจะใช้นาฬิกาวัด ทั้งนี้จะต้องปรับด้านอยู่กับที่ของปากกาจับชิ้นงาน



การจับชิ้นงานด้วยปากกาจับชิ้นงาน ทุกครั้งจะต้อง**ทำความสะอาด**ปากกาจับชิ้นงานให้สะอาด อย่ามี**เศษโลหะ** ซึ่งถ้ามีจะทำให้ชิ้นงานที่กัดไม่ได้ฉาก และทำให้ชิ้นงานเอียง เสียหายได้



กรณีจับชิ้นงานที่มีขนาดความสูง**ต่ำกว่า**ปากของปากกาจับชิ้นงานต้องใช้แท่งขนานที่มีขนาดเท่ากัน โดย**เท่า**เช่นเดียวกับการจับชิ้นงานบนเครื่องเจาะ



การจับชิ้นงานเพื่อกัดระหว่างหัวจับ หัวแบ่งกับ**ศูนย์**ท้ายแท่นบนเครื่องกัด เพื่อกัดร่องกัดเฟือง จะต้องตรวจสอบและปรับตั้งให้ได้**ศูนย์** สามารถปรับตั้งด้วยนาฬิกาวัดในทุกแนวแกน จะต้องจับชิ้นงานให้**แน่น** ซึ่งถ้าจับไม่แน่นชิ้นงานอาจจะหลุด**ทำให้เสียหายและเกิดอันตราย**



การจับชิ้นงานด้วยอุปกรณ์พิเศษ เช่น สเตปบล็อก หรือเหล็กแท่งแบนใด มีเทคนิคการจับชิ้นงานเช่นเดียวกับเครื่องเจาะ



# 6. การคำนวณความเร็วในงานกัด



ความเร็วรอบ (Revolution Per Minute) หมายถึงจำนวนรอบหรือความเร็วของชิ้นงานกัดที่หมุนได้ในเวลา 1 นาที มีหน่วยวัดเป็นรอบต่อนาที มีสูตรในการคำนวณดังนี้



$$n = \frac{v \times 1,000}{\pi \times d}$$

เมื่อกำหนดให้

n = ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที)

v = ความเร็วตัด (เมตรต่อนาที)

d = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกกัดงาน (มิลลิเมตร)

1,000 = ค่าคงที่ (ใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วยมิลลิเมตรให้เป็นเมตร)



**ความเร็วตัด (Cutting Speed)** หมายถึง ความยาวของเนื้อโลหะที่ถูกกัดออกมาผ่านปลายมีดตัดในเวลา 1 นาที มีความยาวกิโลเมตร มีหน่วยวัดเป็นเมตรต่อนาที มีสูตรในการคำนวณดังนี้

$$v = \frac{\pi \times d \times n}{1,000}$$

เมื่อกำหนดให้

v	=	ความเร็วตัด (เมตรต่อนาที)
n	=	ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที)
d	=	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกกัดงาน (มิลลิเมตร)
1,000	=	ค่าคงที่ (ใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วยมิลลิเมตรให้เป็นเมตร)



อัตราป้อน (Feed) หมายถึง ระยะทางการเดินป้อนของมีดกัดไปตามความยาวของชิ้นงานในแต่ละรอบของการหมุนของชิ้นงาน หรือระยะที่คมตัดของมีดตัดที่เคลื่อนที่เข้าตัดเฉือนชิ้นงานภายในเวลา 1 นาที มีสูตรในการคำนวณดังนี้

$$f_m = f_t \times T \times N$$

เมื่อกำหนดให้

- $F_m$  = อัตราป้อนกัด (มิลลิเมตร/นาที)
- $F_t$  = อัตราป้อนกัดต่อฟัน (มิลลิเมตร/ฟัน)
- $T$  = จำนวนฟันของดอกกัด
- $N$  = ความเร็วรอบของดอกกัด (รอบ/นาที)



# 7. การบำรุงรักษาเครื่องกัด

mm

1. ตรวจสอบความพร้อม ความสมบูรณ์ของเครื่องกัดอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบกลไกส่งกำลัง ตลอดจนถึงชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกัด
2. ตรวจสอบระดับน้ำมันของเครื่องกัดทุก ๆ 1 เดือน อย่าให้ต่ำกว่าระดับปั้ม หรือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องของเครื่องกัดตามระยะเวลาที่กำหนด
3. ก่อนและหลังใช้งานควรหยุดดมน้ำมันหล่อลื่นชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ทุก ๆ
4. ครั้ง ตั้งความเร็วรอบ อัตราป้อนกัดต้องให้เหมาะสมกับวัสดุงาน วัสดุดอกกัด เพื่อเป็นการรักษาอายุการใช้งานของเครื่องกัด
5. ขณะทำการตัดเฉือน หรือขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องกัด ผู้ใช้จะต้องหล่อเย็น เพื่อระบายความร้อน และลดการเสียดสีที่เกิดขึ้น
6. หลังเลิกใช้งานทุกครั้งต้องทำความสะอาดด้วยแปรงขนม้าหรือผ้า เพื่อเอาเศษโลหะออกจากเครื่องกัดให้หมด เพราะเศษโลหะจะเป็นตัวก่อการเกิดสนิมมาให้กับเครื่องกัดตามจุดต่าง ๆ
7. บันทึกตารางการบำรุงรักษาประจำเครื่องกัดทุก ๆ ครั้งหลังเลิกใช้งาน

mm

# 8. หลักความปลอดภัยในการใช้เครื่องกัด



1.

ก่อนใช้งานเครื่องกัดจะต้อง**ศึกษา**เรียนรู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัยก่อนเสมอ

2.

การใช้เครื่องกัดทุกครั้งจะต้องแน่ใจว่าได้**จับ**ชิ้นงานแน่น จับมีดกัดแน่น ปรับความเร็วรอบได้ถูกต้องแล้วจึงเปิดสวิตช์ให้เครื่องกัด**ทำงาน**

3.

การจับมีดตัดควรสวมถุงมือหรือใช้**ผ้า**รองทุกครั้ง เพื่อป้องกันคมตัดของมีดตัดบาดมือได้

4.

การทำงานกับเครื่องกัดสภาพร่างกายต้องพร้อม**ทำงาน** เช่น ไม่ง่วงนอน แต่งกายรัดกุม ใส่แว่นตาป้องกัน**เศษ**โลหะ และไม่ใส่เครื่องประดับทุกชนิด

5.

การใช้เครื่องกัดทุกครั้งจะต้องมีแสงสว่างในการมองเห็นชิ้นงานเพียงพอ และมีอากาศ**ถ่ายเท**ในการทำงานทุกครั้ง



6. การทำงานกับเครื่องกัดทุกครั้งจะต้องทำอย่างไม่ประมาทเพื่อลดการเกิดอันตรายขึ้นอย่าใช้ลมเป่าเศษโลหะระหว่างทำความสะอาด เพราะเศษโลหะจะไปอุดตามร่อง T-Slot ควรใช้แปรงปัดเศษโลหะและผ้าเช็ดในขั้นสุดท้าย

7. บริเวณพื้นที่ที่เครื่องกัดทำงานจะต้องมีความสะอาดปราศจากน้ำมันหล่อลื่น เพราะขณะทำงานอาจลื่นล้มได้

8. ขณะทำงานด้วยเครื่องกัดห้ามวิ่งเล่นหรือหยอกล้อกัน ทั้งนี้เพราะอาจพลาดพลั้งวิ่งไปโดนเครื่องกัดที่กำลังหมุนทำงานจะเกิดอันตรายได้

9. เมื่อต้องการตรวจวัดขนาดของชิ้นงานที่ติดอยู่กับหัวจับเครื่องกัดจะต้องหยุดเครื่องกัดให้สนิทก่อนทำการตรวจวัดทุกครั้ง



1. จงนำตัวเลขและตัวอักษรด้านหน้าข้อความมาเติมลงในช่องว่างด้านล่างรูปให้ถูกต้อง"



ชื่อ  
หน้าที่



ชื่อ  
หน้าที่



ชื่อ  
หน้าที่



ชื่อ  
หน้าที่